


roofer RW3400

Operating Manual

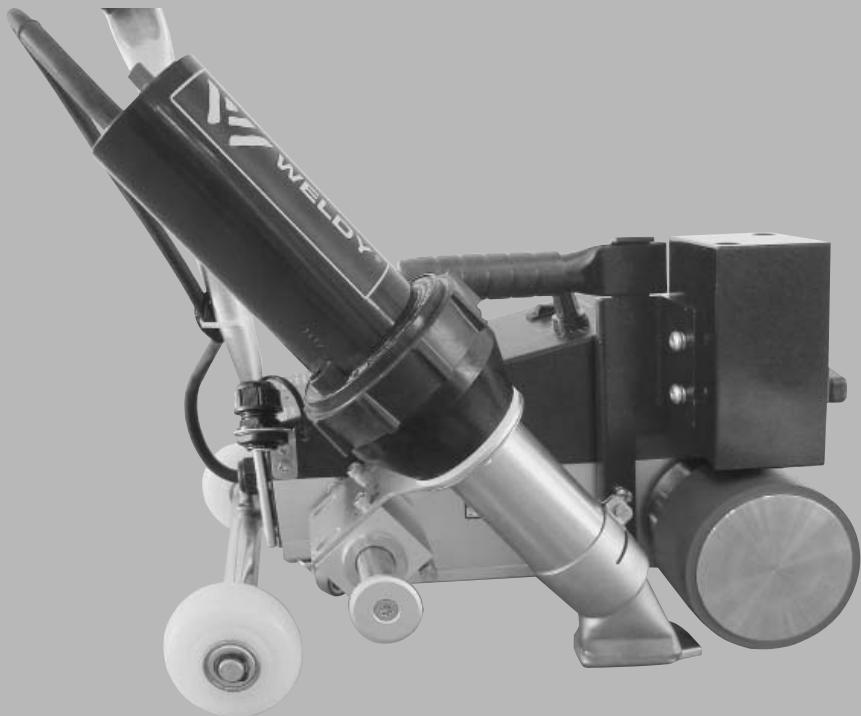

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil /Switzerland
Tel. +41 41 662 74 74
Fax +41 41 662 74 16
www.weldy.com



English

Operating Instructions

3



Latviešu

Ekspluatācijas norādījumi

14



Lietuvių kalba

Eksplotavimo instrukcija

25



Türkçe

Çalıştırma Kılavuzu

36



اللغة العربية

تعليمات التشغيل

47



Русский

Руководство по эксплуатации

58



日本語

操作手順

69



中文

操作说明书

80



ไทย

คำแนะนำในการใช้งาน

91



Table of Contents

1. Important Safety Notes	4
1.1 Intended use	5
1.2 Non-intended use	5
2. Technical data	5
3. Transport	6
4. Your roofer RW3400	6
4.1 Type plate and identification	6
4.2 Scope of delivery	6
4.3 Overview of the device parts	7
5. Settings on the roofer RW3400	8
5.1 Welding nozzle settings	8
5.2 Changing the welding nozzle	8
5.3 Setting the laser guide	9
6. Commissioning your roofer RW3400	9
6.1 Working environment and safety	9
6.2 Operating condition	11
6.3 Laser beam guidance	11
6.4 Welding parameters	12
6.5 Tool positioning	12
6.6 Welding procedure	12
6.7 Switching off	12
7. Quick Reference Guide for the roofer RW3400.....	12
7.1 Switching on / Starting	12
7.2 Switching off	12
8. Frequently asked questions, causes and measures.....	13
9. Accessories	13
10. Service and repair	13
11. Warranty	13
12. Declaration of conformity	13
13. Disposal	13



Congratulations on purchasing your roofer RW3400!

You have chosen a first-class automatic hot-air welding machine which has been designed and manufactured in accordance with the very latest knowledge available in the plastics-processing industry. High-quality materials have been used in its manufacture.

1. Important Safety Notes

You must read these Operating Instructions prior to commissioning the machine. These Operating Instructions must be kept with the device at all times. If you pass the device on to another person, you must include the Operating Instructions.

In addition to the safety information in the individual chapters of these Operating Instructions, the following requirements must be strictly complied with at all times.

Warning



Danger to life! Before opening the device, disconnect the power plug from the outlet, because live components and connections are being exposed.



Danger of fire and explosion caused by improper use of the automatic welding machine (e.g., material overheating), and particularly in the vicinity of flammable materials and explosive gases.



Risk of burning! Do not touch heating element tube and nozzle when they are hot. Always allow the device to cool down first.

Do not point the hot air flow at people or animals.



Connect the device to an **outlet with a protective conductor**. Any interruption of the protective conductor inside or outside the device is dangerous!

Only use extension cables with protective conductors.

Caution



The **nominal voltage** indicated on the device must match the **nominal voltage** on site. If the line voltage fails, the hot air blower and the drive must be switched off, move out the hot air blower.

EN 61000-3-11; $Z_{max} = 0.023 \Omega + j 0.014 \Omega$. If necessary, consultate supply authority.



A circuit breaker is **urgently required** for personnel protection when the device is used on construction sites.



The device **must be monitored at all times during operation**. Waste heat can reach flammable materials that are not in view. The device may be used only by **trained specialists** or under their supervision. Children are not permitted to operate the equipment under any circumstances.



Protect the device against **humidity and dampness**.



The device is equipped with a **laser guide** – class II laser ($P < 5\text{mW}$). Do not look directly into the laser. Do not point the laser at another person.



Two persons are required for transporting the machine with the transport box.

1.1 Intended use

The roofer RW3400 is intended for professional use on flat roofs and sloping roofs up to 30-degree angle of inclination.

Only genuine Weldy spare parts and accessories may be used. Failure to use such spare parts and accessories will invalidate the warranty and guarantee.

Welding processes and types of material

- Overlap welding of thermoplastic sealing sheets/elastomer sealing sheets
(PVC, PP, PE, ECB, EVA, FPO, PIB, PMI, PO, TPO)
- Welding width 20 and 30 mm

1.2 Non-intended use

Any use other than or beyond that described above is deemed unintended.

2. Technical data

We reserve the right to make technical changes.

		roofer RW3400
Nominal voltage	V~	230
Nominal output	W	3500
Frequency	Hz	50 / 60
Temperature	°C	50 – 600
Speed	m/min.	1.0 – 7.5
Emission level	L _{pA} (dB)	67
Dimensions (L × W × H)	mm	445 × 280 × 320
Weight (w/o additional weight)	kg	17
Mark of conformity		CE
Protection Class I		⊕

3. Transport



Comply with applicable national statutes regarding the carrying or lifting of loads! The weight of your roofer RW3400 including transport box is 23.9 kg (17 kg without transport box). **Two persons** are required for transportation with the transport box. Use **only the transport box** included in the scope of delivery (see scope of delivery) **and the handle** fitted on the transport box for transporting the hot air welder.




The **hot-air blower (4)** MUST be allowed to cool down prior to transport.



Never store flammable materials (e.g. plastic, wood or paper) in the transport box!



Never use the **carrying handle (20)** on the device or the transport box for transport with a crane.

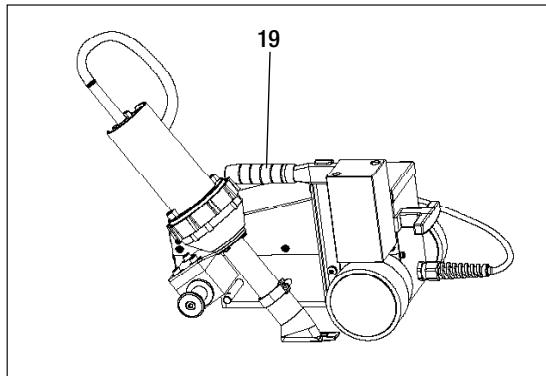

Use the carrying handle of the weight with **handle (19)** in the center to lift the automatic hot-air welding machine by hand.

4. Your roofer RW3400

4.1 Type plate and identification

The model and serial number are indicated on your device's type plate. Copy this information into your Operating Instructions and quote it in all correspondence with our representatives or authorized service points.


Model:.....

Serial number:.....

4.2 Scope of delivery

- 1 Device
- 1 Guide bar
- Operating instructions

4.3 Overview of the device parts

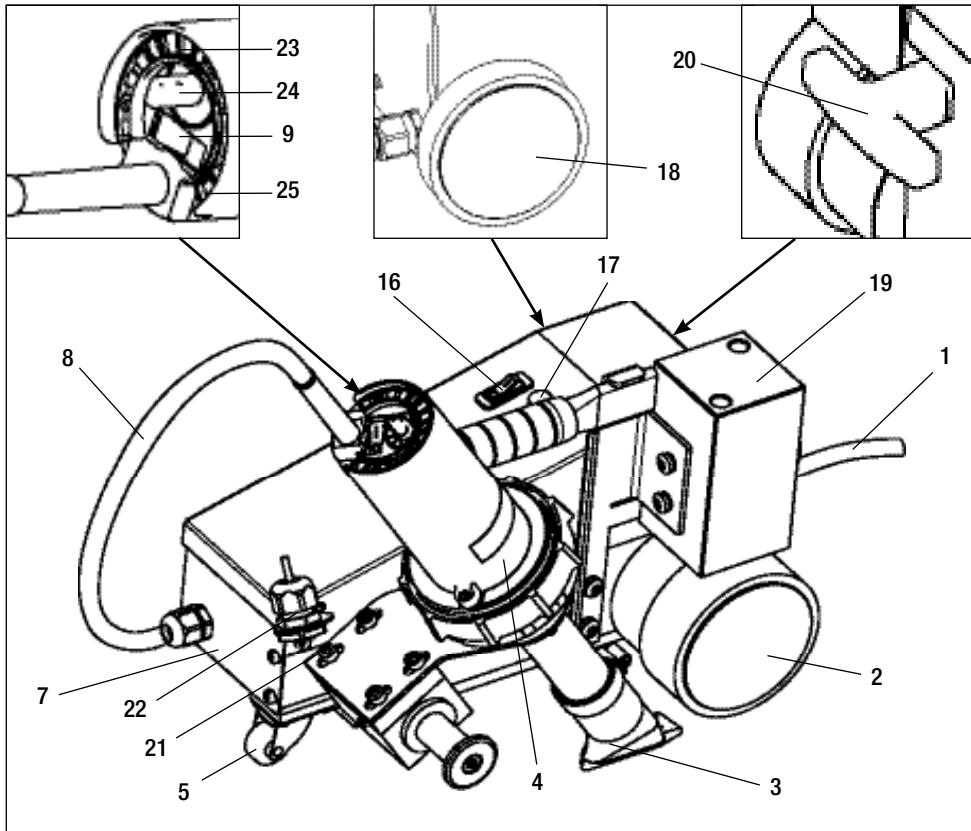

- 1. Power supply cord
- 2. Drive/pressure roller
- 3. Welding nozzle
- 4. Hot-air blower
- 5. Steering roller
- 7. Housing/chassis
- 8. Connection cable
- 9. Air-blower switch
- 16. Drive switch
- 17. Potentiometer for welding speed
- 18. Drive roller
- 19. Weight with handle
- 20. Carrying handle
- 21. Snap switch
- 22. Laser guide
- 23. Air slide
- 24. Potentiometer for temperature adjustment
- 25. Air filter

5. Settings on the roofer RW3400



Safety precautions



Allow the device to cool down.

Before commencing the settings, check that the hot-air blower has been switched off at the **main switch (9)** and the **power supply cord (1)** has been disconnected from the line supply.


5.1 Welding nozzle settings

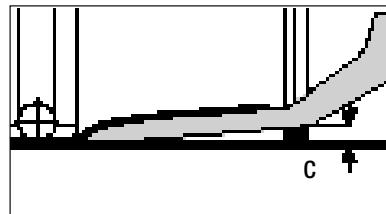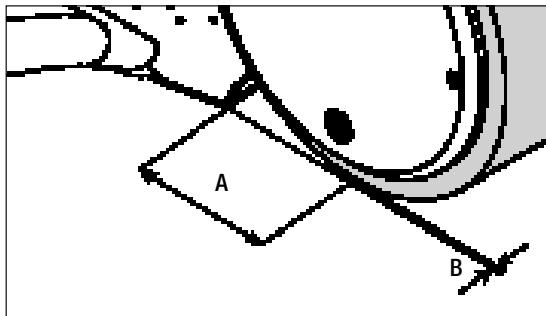

A = 40 – 50 mm

B = 1 – 2 mm

C = 1 – 2 mm

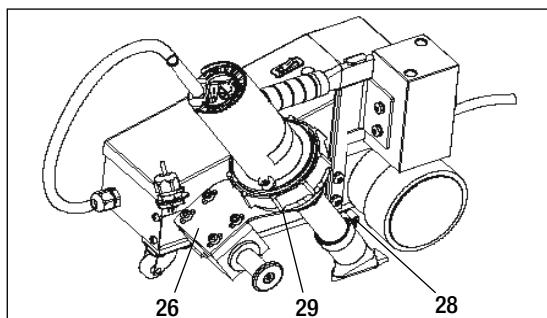


The position of the welding nozzle can be adjusted in the following three places:

- Hexagon socket screws (26)
- Torx screws (29)
- Screw collar (28)

5.2 Changing the welding nozzle

Change the welding nozzle to the required width as necessary (not included in the scope of delivery). After changing the welding nozzle, you MUST check the position (as described under Setting the welding nozzle).

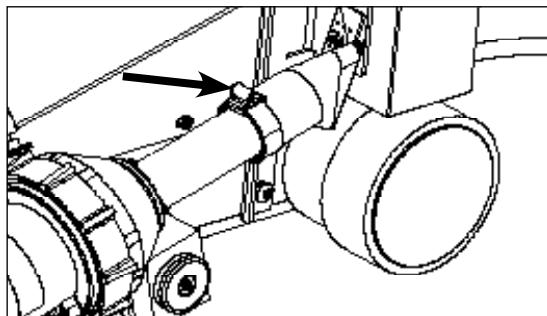

1. Unscrew the screw on the nozzle.
2. Remove the current welding nozzle.
3. Attach the required welding nozzle.
4. Screw the screw tight again.


5.3 Setting the laser guide

Safety precautions



Before starting work, check that the **hot-air blower (4)** has been switched off at the **air blower switch (9)** and the **drive switch (16)** have been switched off. The **hot-air blower (4)** must be in the parking position. Connect the **power supply cord (1)** to the line supply.

Attention: Laser activated – do not look directly into the laser. Do not point the laser at another person.

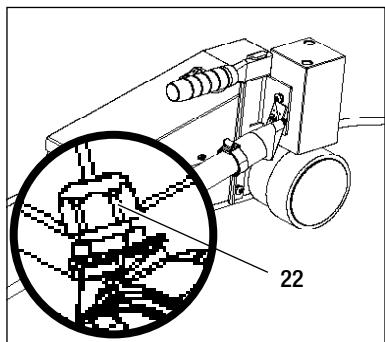

Adjust the direction of the **laser beam (22)** by losing the upper nut and turning the laser into the right position. If necessary press the metal holder into the right position.

6. Commissioning your roofer RW3400

6.1 Working environment and safety



The automatic hot-air welding machine should only be used in the open or in a well-ventilated area. Never use the automatic hot-air welding machine in a potentially explosive or highly flammable atmosphere and always keep your distance from flammable materials or explosive gases.

Read the material safety data sheet provided by the material manufacturer and follow the instructions it contains. Be careful not to burn the material during welding.

Use the device only on a horizontal (roof slope up to 30°) and fireproof support.

In addition, comply with national statutory requirements regarding occupational safety (securing safety of personnel or devices).








Anti-fall protection when working on areas where there is a danger of falling. When welding on roof parapet (parapet, eaves), the hot air welder on the locking hook must be secured to a stop fixture with horizontal guides (e.g. rail or rope safety systems) as protection against falling.




With respect to the safety chain, care must be taken to ensure that all of the safety elements (carabiner hooks, ropes) have a minimum load-carrying capacity of 7 kN in every anticipatable direction. For the suspension of the machine, it is mandatory to use clasp carabiners (Twist-Lock or screw-types). All safety chain connections must be installed and checked correctly in accordance with manufacturer's specifications.

Before each use and after unusual occurrences, the locking hook that is used for fastening the safety rope must be inspected by an individual with expertise in this area. The locking hook is not permitted to exhibit any cracks, corrosion, notches or other material faults.

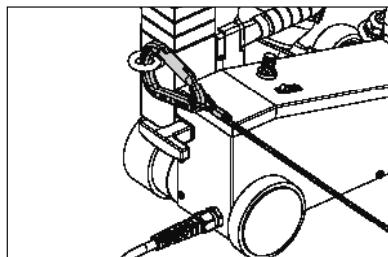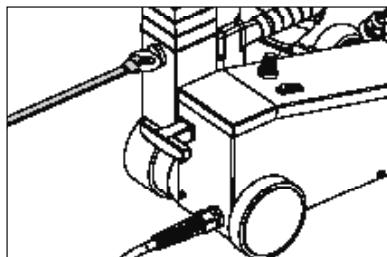

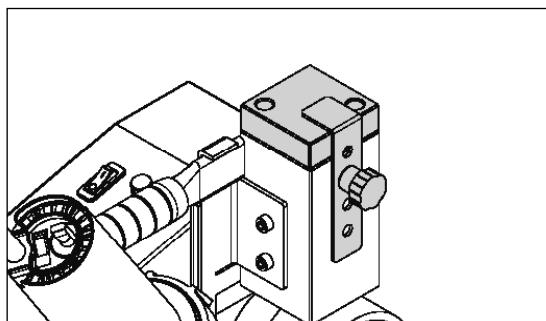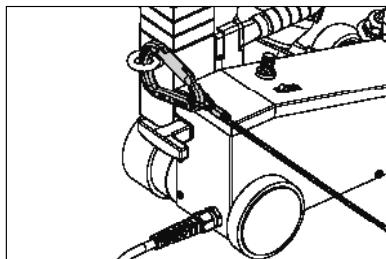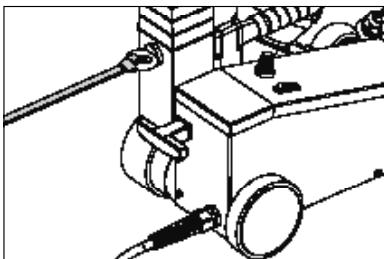

The additional weights must be reliably secured with the **safety clamp mounted on the base weight**.


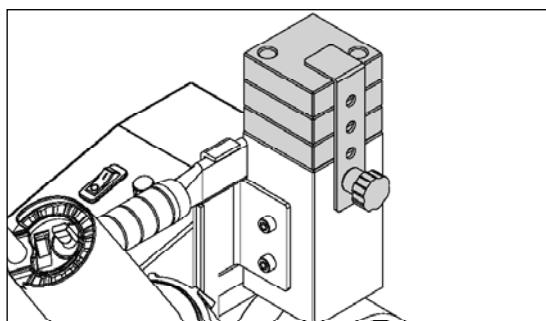


Maximum 3 additional weights could be used and secured with the **safety clamp**. **It is not allowed to mount more than 3** additional weights!



Caution! Secure the hot air welder with the locking hook only!


Caution! The welder is never permitted to be fastened to single hitching points which allow ropes to sag! The connection equipment must always be set to as short a length as possible in order to completely eliminate the chance of falling over the edge of the parapet.

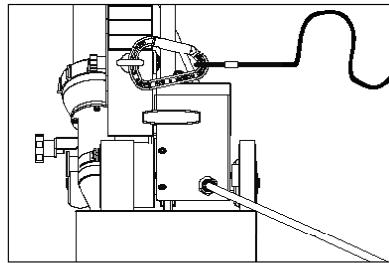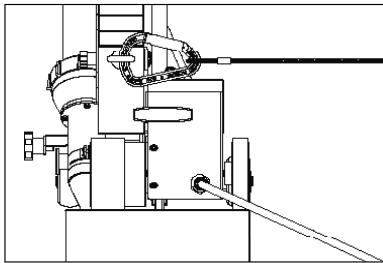

Caution! The effects of gravity bring with them the danger of uncontrolled falling or sinking. The securing point is not designed to withstand the shock-like stress of an abrupt fall!

Contact the manufacturer without fail should uncertainties arises during installation or operation.

Power supply failure and interruptions to operation

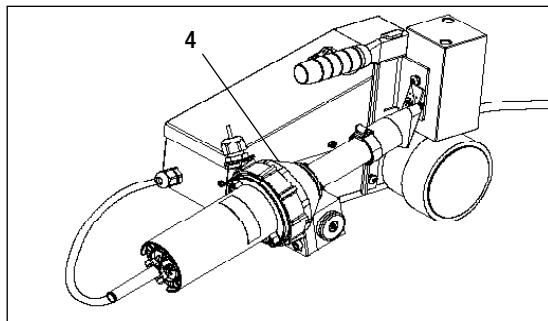

If the power supply fails, if operation is interrupted, or to cool down the device, swing the **hot-air blower (4)** into the parking position.

Power supply cable and extension cable

- The nominal voltage indicated on the device (see nameplate) must correspond to the line voltage.
- The **power supply cord (1)** must be able to move freely and must not hinder the user or third parties while working (trip hazard).
- Extension cables must be authorized for the utilization site (e.g. outdoors) and be marked accordingly. You may need to take the minimum cross-section for extension cables into account.

Power supply equipment

When using power supply equipment, please note that such equipment must be grounded and fitted with a circuit breaker.

The formula "2 x nominal output of the automatic hot-air welding machine" is used to calculate the nominal output of power supply equipment.

6.2 Operating condition

- Check the **welding nozzle (3)** basic setting.
- Connect the tool to the line supply. The line voltage must correspond with the voltage rating stated on the tool.

6.3 Laser beam guidance

- The **laser beam (22)** starts automatically when the power supply is connected.
- Adjust the direction of the **laser beam (22)** (see chapter 5.3 Setting the laser guide).

6.4 Welding parameters

- Set the **potentiometer** for the welding speed (17) to the required value.
- Set the **air-blower switch** (9) to position I. Adjust the air flow as required with the **air slide** (23). Adjust the temperature as required with the **potentiometer** (24). The heat-up period is approx. 5 minutes.
- The contact pressure is affected by the weight of the automatic hot-air welding machine itself.
- Use the additional weight accessory as required (optional).

6.5 Tool positioning

- Swivel the **hot air blower** (4) up as far as the stop.
- Position the automatic welding machine on the overlap of the material to be welded. The outside edge of the **drive/pressure roller** (2) must line up with the overlap edge of the material to be welded.
- The **laser beam** (22) must line up with the overlap edge of the material to be welded.

6.6 Welding procedure



Perform a test weld according to the welding instructions supplied by the material manufacturer and conforming to national standards or guidelines. Check the test weld. Adapt the welding temperature (welding parameters) as necessary.

- Swivel the **hot-air blower** (4) down under as far as the stop; the **snap switch** (21) automatically starts the motor drive (the welding process starts).
- Supervise the welding process. Correct the welding speed with the **potentiometer** (17) as necessary. Guide the automatic welding machine by the laser beam along the length of the overlap.
- When welding has finished, swing up the **hot-air blower** (4) as far as the stop.

6.7 Switching off

- Turn the **potentiometer** (24) to position 0 in order to cool down the **hot-air blower** (4). When the tool has cooled down (after approx. 6 minutes), set the **hot-air blower switch** (9) to 0.
- Then disconnect the **power supply cord** (1) from the electricity supply.



- Wait for the device to cool down.
- Check the **power supply cord** (1) and plug for electrical and/or mechanical damage.
- Clean the **welding nozzle** (3) with a wire brush.

7. Quick Reference Guide for the roofer RW3400

7.1 Switching on / Starting

1. Connect the line voltage plug.
2. Switch on the main switch for the **hot-air blower** (9).
3. Select/set the air volume with the **air slider** (23) and the temperature with the **potentiometer** (24).
4. Set the speed at the **potentiometer** (17).
5. Swing the **hot-air blower** (4)

7.2 Switching off

1. Swing the **hot-air blower** (4) up into the parking position.
2. Set the **potentiometer** (24) on the **hot-air blower** (4) to 0 and allow the device to cool down.
3. Switch off the main switch for the **hot-air blower** (9).
4. Disconnect the line voltage plug.

8. Frequently asked questions, causes and measures

Poor quality welding result:

- Check the drive speed, the welding temperature, and the air volume.
- Clean the **welding nozzle (3)** with a wire brush.
- **Welding nozzle (3)** set incorrectly (see Setting the welding nozzle).

The required welding nozzle has still not been reached after a maximum of 5 minutes:

- Check the line voltage.
- Reduce the air volume.

9. Accessories

Only genuine Weldy spare parts and accessories may be used. Failure to use such spare parts and accessories will invalidate the warranty and guarantee.

For more information, go to www.weldy.com

10. Service and repair

Repairs may only be carried out by local Weldy partners. Usage is limited to the use of original accessories and original spare parts from Weldy.

For more information, go to www.weldy.com.

11. Warranty

- The guarantee or warranty rights that were agreed upon by the local Weldy partners apply for this device.
- In the case of guarantee or warranty claims, all manufacturing or processing errors shall be repaired or replaced by the local Weldy partners at their own discretion.
- Other guarantee or warranty claims are excluded within the framework of mandatory law.
- Damages resulting from natural wear, overload, or improper handling are excluded from the warranty.
- Heating elements shall be excluded from warranty obligations or guarantees.
- No guarantee or warranty claims exist for devices which have been converted or changed by the purchaser or for which non-original Weldy spare parts have been used.

12. Declaration of conformity


Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, Switzerland confirms that this product fulfils the requirements of the following EU Guidelines in the models that we have made available for purchase.

Guidelines: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Harmonized standards: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (Z_{max}), EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45,
EN 50581

Name of the authorized document official: Volker Pohl, Manager Product Conformity

Kaegiswil, 02/01/2017

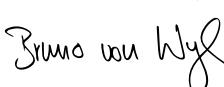Bruno von Wyl, CTO

Andreas Kathriner, GM

13. Disposal



Never dispose of electrical equipment with household refuse!

Electrical equipment, accessories, and packaging should be subjected to environmentally friendly recycling.

Satura rādītājs

1. Būtiskas drošības piezīmes	15
1.1 Gadījumi, kad šo iekārtu paredzēts izmantot	16
1.2 Gadījumi, kad šo iekārtu nav paredzēts izmantot	16
2. Tehniskie raksturlielumi	16
3. Transportēšana.....	17
4. Jūsu roofer RW3400	17
4.1 Tipa apstiprināšanas plāksne un identifikācija	17
4.2 Piegādes apjoms	17
4.3 Iekārtas sastāvdaļu pārskats	18
5. roofer RW3400 iestatījumi.....	19
5.1 Metināšanas sprauslas iestatījumi	19
5.2 Metināšanas sprauslas maiņa	19
5.3 Lāzera rādītāja uzstādīšana	20
6. Jūsu roofer RW3400 nodošana ekspluatācijā	20
6.1 Darba vide un drošība	20
6.2 Ekspluatācijas nosacījumi	22
6.3 Lāzera stara vadība	22
6.4 Metināšanas parametri	23
6.5 Rīku pozicionēšana	23
6.6 Metināšanas procedūra	23
6.7 Izslēgšana	23
7. Iekārtas roofer RW3400 izmantošanas norādes.....	23
7.1 Ieslēgšana / darba sākšana	23
7.2 Izslēgšana	23
8. Bieži uzdotie jautājumi, cēloji un pasākumi	24
9. Komplektācijas piederumi	24
10. Apkalpošana un remonti	24
11. Garantija	24
12. Atbilstības deklarācija	24
13. Atbrīvošanās	24

Apsveicam ar savu roofer RW3400 iegādi!

Jūs esat izvēlējušies augstākās kategorijas automātisko karstā gaisa metināšanas iekārtu, kas projektēta un ražota saskaņā ar jaunākajām zināšanām, kuras pieejamas plastmasas apstrādes nozarē. Tās ražošanā izmantoti augstas kvalitātes materiāli.

1. Būtiskas drošības piezīmes

Jums jāizlasa šie ekspluatācijas norādījumi pirms iekārtas nodošanas ekspluatācijā. Šie ekspluatācijas norādījumi vienmēr jāturi kopā ar iekārtu. Ja nododat iekārtu citai personai, jāiekļauj arī ekspluatācijas norādījumi.

Papildus drošības informācijai, kas minēta šo ekspluatācijas norādījumu atsevišķajās nodalās, vienmēr stingri jāievēro arī turpmāk noteiktās prasības.

Brīdinājums



Bīstami dzīvībai! Pirms iekārtas atvēršanas atvienojiet kontaktākšu no kontaktligzdas, jo tiek atvērti komponenti un savienojumi, kas ir zem sprieguma.



Aizdegšanās un sprādziena bīstamība, ko izraisa automātiskās metināšanas iekārtas nepareiza izmantošana (piem., materiālu pārkaršana), jo īpaši viegli uzziesmojošu materiālu un eksplozīvu gāzu tuvumā.



Apdeguma rašanās risks! Neaiztiesiet sildelementa cauruli un sprauslu, kad tās ir karstas. Vienmēr ļaujiet iekārtai vispirms atdzist.

Netēmējiet karstā gaisa plūsmu cilvēku vai dzīvnieku virzienā.



Pieslēdziet iekārtu **kontaktligzdai ar aizsargvadu**. Aizsargvada darbības pārraukums iekārtā vai ārpus tās ir bīstams!

Kopā ar aizsargvadiem izmantojiet tikai kabeļu pagarinātājus.

Uzmanību



Uz iekārtas norādītajam **nominālajam spriegumam** jāatbilst vietnē minētajam **nominālajam spriegumam**. Ja tīnijspriegums nedarbojas, karstā gaisa pūtējs un piedziņa jāizslēdz, karstā gaisa pūtējs jāizvelk.

EN 61000-3-11; Zmax = 0.023 Ω + j 0.014 Ω. Ja nepieciešams, konsultējieties ar piegādātāju.



Darbinieku aizsardzībai **obligāti nepieciešams** jaudas slēdzis, kad iekārtu izmanto būvlaukumos.



Iekārtā **darbības laikā vienmēr jāuzrauga**. Siltuma pārpalikums var aizdedzināt viegli uzziesmojošus materiālus, kuri nav redzami. Iekārtu drīkst izmantot tikai **apmācīti speciālisti** vai arī viņu uzraudzībā. Bērni nekādā gadījumā nedrīkst izmantot iekārtu.



Sargājiet iekārtu no mitruma.



Iekārtā ir aprīkota ar **lāzera rādītāju** – II klases lāzeru ($P < 5\text{mW}$).

Neskatieties tieši lāzera starā. Netēmējiet lāzera staru uz cilvēkiem.



Ir nepieciešamas divas personas, lai iekārtu pārvietotu ar transportēšanas kasti.

1.1 Gadījumi, kad šo iekārtu paredzēts izmantot

Iekārta roofer RW3400 ir paredzēta profesionālai lietošanai uz plakaniem un slīpiem jumtiem, ar līdz pat 30 grādu leņķa slīpumu.

Drīkst izmantot tikai oriģinālās Weldy rezerves daļas un piederumus. Ja netiks izmantotas šādas rezerves daļas un piederumi, garantija nebūs spēkā.

Metināšanas procesi un materiālu veidi

- Termoplastiskās plastmasas blīvējošo plākšņu/ elastomēra blīvējošo plākšņu metināšana (gar malām, kas sav-starpēji pārklājas) (PVH, PP, PE, ECB, EVA, FPO, PIB, PMI, PO, TPO)
- Metināšanas platums — 20 un 30 mm

1.2 Gadījumi, kad šo iekārtu nav paredzēts izmantot

Paredzēta tikai tāda izmantošana, kas aprakstīta iepriekš.

2. Tehniskie raksturlielumi

Mēs saglabājam tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

		roofer RW3400
Nominālais spriegums	V~	230
Nominālā jauda	W	3500
Frekvence	Hz	50/60
Temperatūra	°C	50 – 600
Ātrums	m/min.	1,0–7,5
Emisiju līmenis	L_{pA} (dB)	67
Izmēri (garums x platums x augstums)	x mm	445 × 280 × 320
Svars (bez papildu atsvara)	kg	17
Atbilstības zīme		CE
Aizsardzības klase I		⊕

3. Transportēšana



Saskaņā ar atbilstošajiem valsts nosacījumiem, kas nosaka nēsāšanu vai kravu pacelšanu! Jūsu roofer RW3400 svars, ieskaitot transportēšanas kasti, ir 23,9 kg (17 kg bez transportēšanas kastes).

Ir nepieciešamas divas personas, lai pārvietotu ar transportēšanas kasti.

Izmantojiet tikai to transportēšanas kasti, kas iekļauta piegādes komplektācijā (skatīt piegādes komplektāciju) **un rokturi,** ar kuru aprīkota transportēšanas kaste, karstā gaisa metinātāja transportēšanai.




Karstā gaisa pūtējam (4) JĀĻAUJ atdzist pirms tā transportēšanas.



Nekad transportēšanas kastē neuzglabājiet viegli uzliesmojošus materiālus (piem., plastmasu, kokmateriālu vai papīru)!



Nekad neizmantojet uz ierīces esošo **pārnēsāšanas rokturi (20)** vai transportēšanas kasti transportēšanai ar celtni.

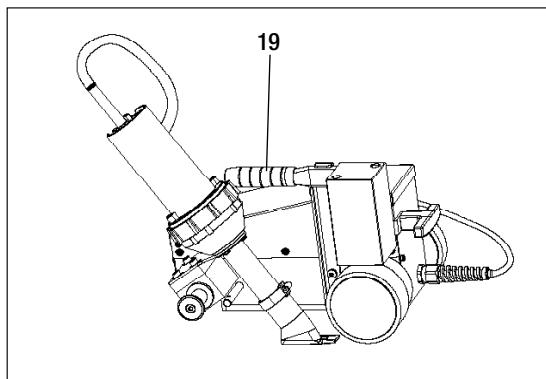

Izmantojiet atsvara pārnēsāšanas rokturi un centrā esošo rokturi (19), lai paceltu automātisko karstā gaisa metināšanas iekārtu ar rokām.

4. Jūsu roofer RW3400

4.1 Tipa apstiprināšanas plāksne un identifikācija

Modelis un sērijas numurs ir norādīts uz iekārtas tipa apstiprināšanas plāksnes. Ierakstiet šo informāciju ekspluatācijas norādījumos un vienmēr norādīt sarakstē ar mūsu pārstāvjiem vai apstiprinātajiem apkalpošanas punktiem.


Modelis:

Sērijas numurs:

4.2 Piegādes apjoms

- 1 iekārtā
- 1 vadīkla
- Ekspluatācijas norādījumi

4.3 Iekārtas sastāvdaļu pārskats

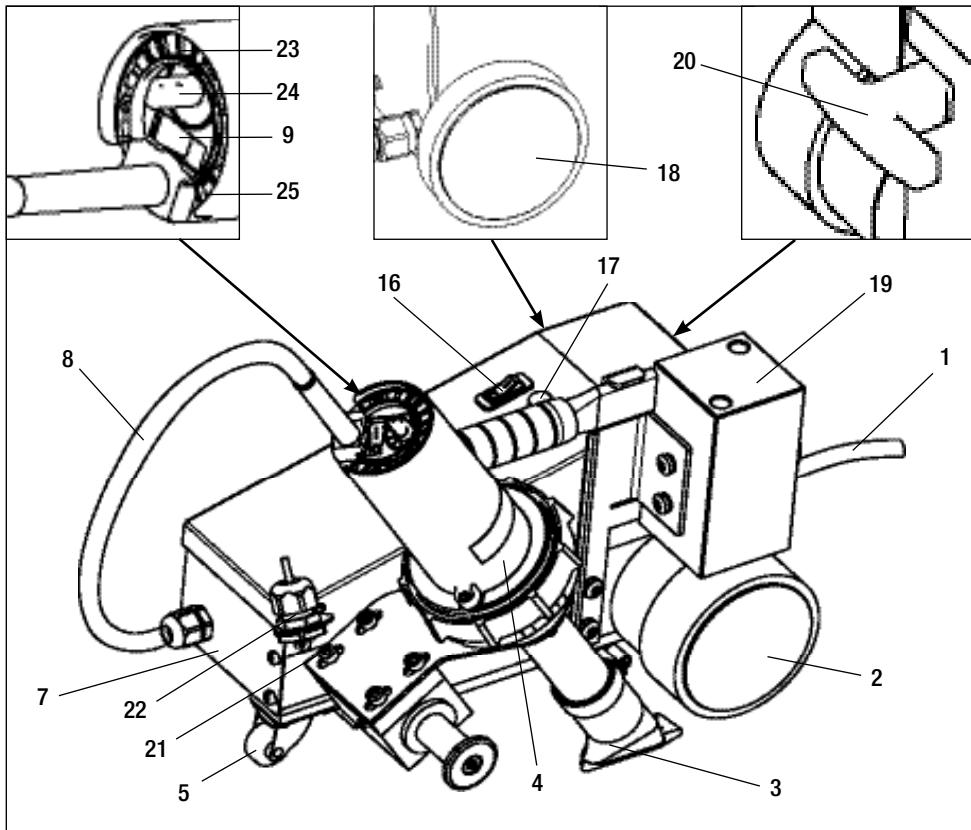

1. Strāvas pieslēguma vads
2. Piedziņas veltnis / piespiedējveltnītis
3. Metināšanas sprausla
4. Karstā gaisa pūtējs
5. Stūrēšanas veltnis
7. Korpus/rāmis
8. Savienojuma kabelis
9. Gaisa pūtēja slēdzis
16. Piedziņas slēdzis
17. Metināšanas ātruma potenciometrs
18. Piedziņas veltnis
19. Atsvars ar rokturi
20. Parnēsāšanas rokturis
21. Momentānas darbibas slēdzis
22. Lāzera rādītājs
23. Gaisa izpūšanas vietas slīdošā detaļa
24. Temperatūras regulēšanas potenciometrs
25. Gaisa filtrs

5. roofer RW3400 iestatījumi



Drošības pasākumi



Ļaujiet iekārtai atdzist.

Pirms iestatījumu ievadišanas pārbaudiet, vai karstā gaisa pūtējs ir izslēgts ar **galveno slēdzi (9)** un strāvas pieslēguma vads (1) ir atvienots no barošanas tīkla.


5.1 Metināšanas sprauslas iestatījumi

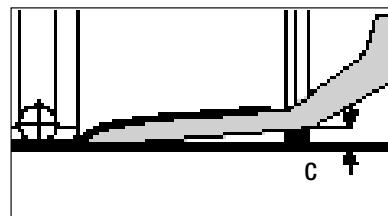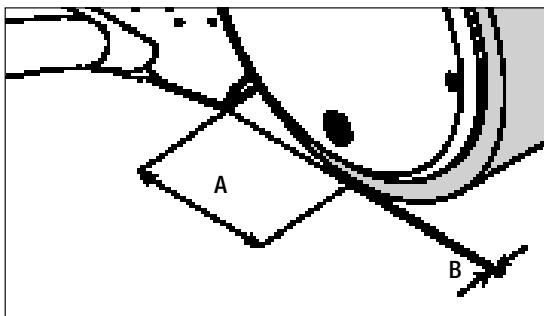

A = 40 – 50 mm

B = 1 – 2 mm

C = 1 – 2 mm

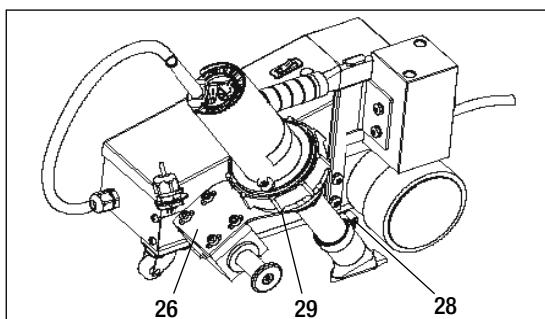


Metināšanas sprauslas stāvokli var pielāgot trīs šādās vietās:

- sešstūra iedobes skrūves (26)
- Torx veida skrūves (29)
- skrūves apcilnis (28)

5.2 Metināšanas sprauslas maiņa

Mainiet metināšanas sprauslu atbilstoši nepieciešamajam platumam pēc vajadzības (nav iekļauta piegādē). Pēc metināšanas sprauslas nomaiņas JĀPĀRBAUDA novietojums (kā apraksts nodaļā "Metināšanas sprauslas iestatījumi").

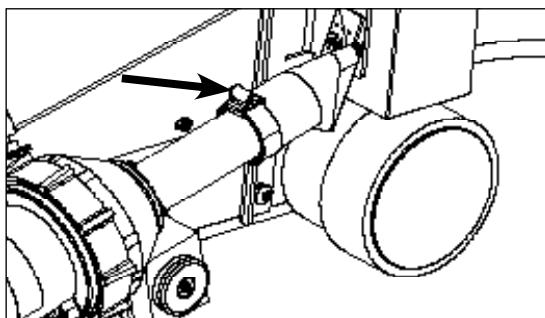

1. Atskrūvējiet skrūvi, kas atrodas uz sprauslus.
2. Noņemiet esošo metināšanas sprauslu.
3. Piestipriniet nepieciešamo metināšanas sprauslu.
4. Atkal pievelciet skrūvi.


5.3 Lāzera rādītāja uzstādīšana

Drošības pasākumi



Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai **karstā gaisa pūtējs (4)** ir izslēgts ar **gaisa pūtēja slēdzi (9)** un **piedziņas slēdzis (16)** ir izslēgts. **Karstā gaisa pūtējam (4)** jābūt stāvēšanas stāvoklī. Pievienojiet strāvas pieslēguma vadu (1) barošanas tīklam.

Uzmanību: aktivizēts lāzers — neskaitieties tieši lāzera starā. Netēmējiet lāzera staru uz cilvēkiem.

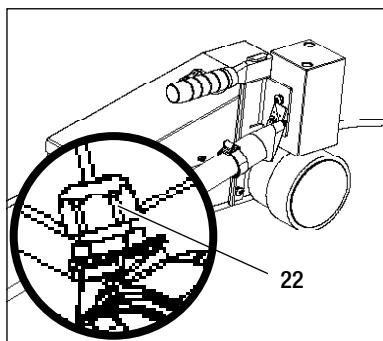

Pielāgojet lāzera starā virzenu, (22), atlaižot augšējo uzmavu un pagriežot lāzeru pareizajā stāvoklī. Ja nepieciešams, iespiediet metāla turētāju pareizajā stāvoklī.

6. Jūsu roofer RW3400 nodošana ekspluatācijā

6.1 Darba vide un drošība



Automātiskā karstā gaisa metināšanas iekārtā jāizmanto tikai atklātās vai labi vēdināmās telpās. Nekad neizmantojiet automātisko karstā gaisa metināšanas iekārtu potenciāli eksplozīvā vai ļoti viegli uzliesmojošā vidē un vienmēr ievērojiet pietiekamu attālumu no viegli uzliesmojošiem materiāliem vai eksplozīvām gāzēm.

Izlasiet materiālu ražotāja nodrošināto materiālu drošības datu lapu un ievērojiet tajā iekļautos norādījumus. Rīkojieties priesardzīgi, lai metināšanas laikā neapdedzinātu materiālu.

Izmantojiet iekārtu tikai uz horizontāla (jumta slīpums līdz 30°) un ugunsdrošā pamata.

Papildus atbilst valsts tiesību aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz darba drošību (nodrošināt personāla vai ierices drošību)!








Pretkritienu aizsardzība, strādājot vietās, kurās pastāv kritienu draudi. Metinot uz jumta parapeta (parapets, dzegas), karstā gaisa metināšanas ierīcei jābūt nostiprinātai ar fiksācijas āki pie drošības ierīces ar horizontālām vadotnēm (piem., sliežu vai troses drošības sistēma), aizsardzībai pret nokrišanu.




Ievērojot drošības kēdes īpašības, jāpievērš uzmanību, lai visiem drošības elementiem nodrošinātu (āki ar karabinēm, virvēs) 7 kN min. kravnesību visos paredzamajos virzienos. Iekārtas atbalstam obligāti nepieciešams izmantot karabinēs ar aizdzari (pagriezamā slēga vai skrūves tipa). Visus drošības kēdes savienojumus nepieciešams izveidot un pārbaudīt pareizi, saskaņā ar ražotāja norādēm.

Pirms katras lietošanas reizes un pēc neparastiem apstākļiem fiksācijas āki, kurš tiek izmantots drošības troses nostiprināšanai, nepieciešams pārbaudīt personali ar pieredzi šajā jomā. Fiksācijas āķis nedrīkst uzrādīt redzamas plaisas, koroziju, izdrupušus robus vai citus materiāla bojājumus.

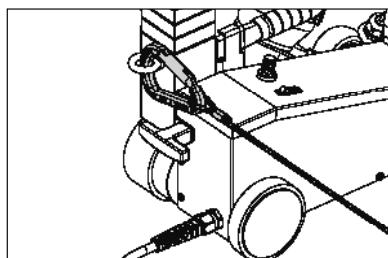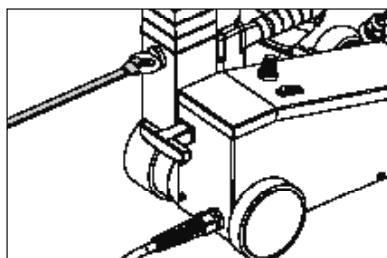

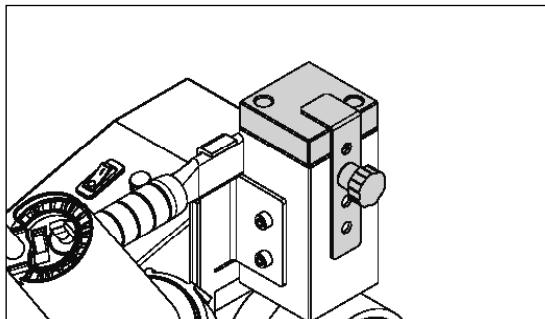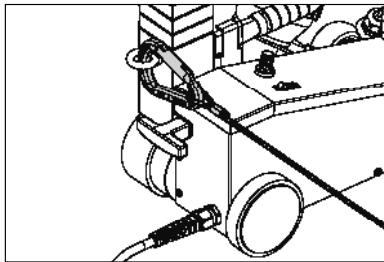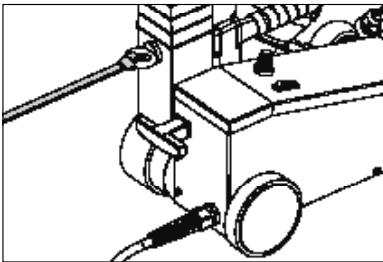

Papildu atsvaram ir jābūt droši nostiprinātam ar **drošības spailēm**, kas **uzmontētas uz pamatnes atvara**.


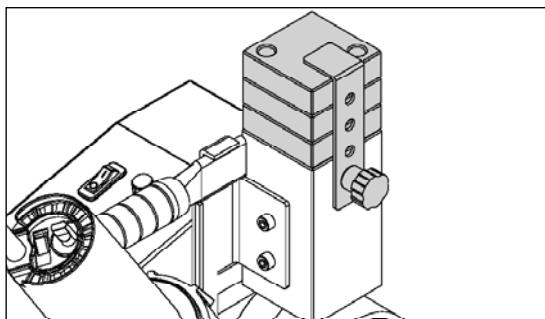


Maks. 3 papildu atsvarus iespējams izmantot un nofiksēt ar **drošības spailēm**. Nav atļauts uzstādīt vairāk kā 3 papildu atsvarus!



Uzmanību! Nostipriniet karstā gaisa metinātāju tikai ar fiksācijas āki!


Uzmanību! Metināšanas ierīci nekad nav atļauts piestiprināt pie viena stiprinājuma punkta, kas ļauj virvēm nenosriegoti karāties! Savienojuma aprīkojumu vienmēr nepieciešams uzstādīt pēc iespējas īsākā garumā, lai pilnībā izvairītos no iespējas pārkrist pār parapeta malām.

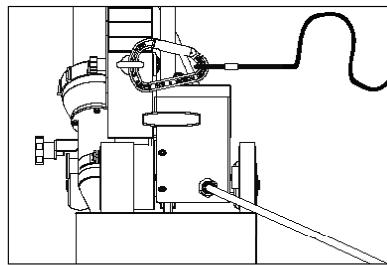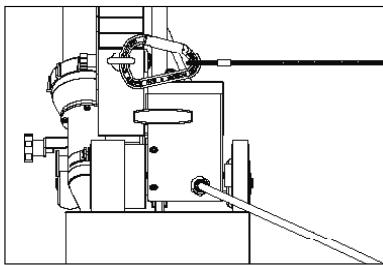

Uzmanību! Smaguma ietekme sev līdzi nes nekontrolētas knišanas vai nosēdumu draudus. Stiprinājuma punkti nav radīti, lai novērstu pēkšņa kritiena radītu trauksmi!

Sazinieties ar ražotāju, ja rodas neskaidrības uzstādišanas vai ekspluatācijas laikā.

Strāvas pieslēguma bojājums un darbības pārtraukumi

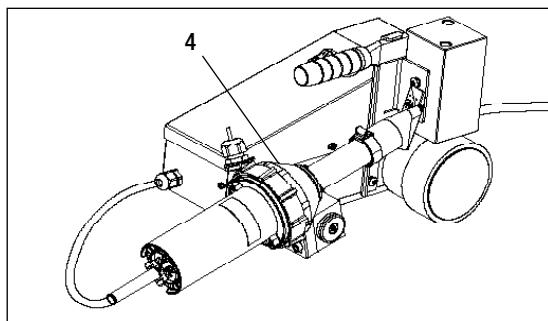

Ja strāvas pieslēgums ir bojāts, ja darbība ir pārtraukta vai, ja nepieciešams iekārtu atdzesēt, iestatiet **karstā gaisa pūteju** (4) stāvēšanas stāvoklī.

Strāvas pieslēguma kabelis un kabeļu pagarinātājs

- Uz iekārtas norādītajam nominālajam spriegumam (sk. nosaukuma plāksni) jāatbilst līnijspriegumam.
- **Strāvas pieslēguma vadu (1)** jāspēj brīvi kustināt un tas nedrīkst kavēt lietotāju vai trešās personas darba laikā (paklupšanas risks).
- Kabeļu pagarinātājiem jābūt apstiprinātiem izmantošanas teritorijām (piem., ārpus telpām) un attiecīgi markētiem. Iespējams, jāņem vērā kabeļu pagarinātāju minimālais šķērsgriezums.

Strāvas pieslēguma aprīkojums

Izmantojot strāvas pieslēguma aprīkojumu, lūdzu, ņemiet vērā, ka šādam aprīkojumam jābūt zemētam un aprīkotam ar jaudas slēdzi.

Lai aprēķinātu strāvas pieslēguma aprīkojuma nominālo jaudu, izmanto šādu formulu: automātiskās karstā gaisa metināšanas iekārtas nomināla jauda x 2.

6.2 Ekspluatācijas nosacījumi

- Pārbaudiet **metināšanas sprauslas (3)** pamatiestatījumus.
- Pievienojiet rīku barošanas tīklam. Līnijspriegumam jāatbilst uz rīka norādītajam nominālajam spriegumam.

6.3 Lāzera stara vadība

- **Lāzera stara (22)** sākas automātiski, kad tiek nodrošināts strāvas pieslēgums.
- Pielāgojiet **lāzera stara (22)** virzienu (skatīt 5.3. nodaļu "Lāzera rādītāja uzstādišana").

6.4 Metināšanas parametri

- Iestatiet **metināšanas ātruma potenciometrā (17)** nepieciešamo vērtību.
- Iestatiet **gaisa pūtēja slēdzi (9)** pozīcijā I. Pielāgojet gaisa plūsmu pēc nepieciešamības ar **gaisa izpūšanas vietas slidošo detaļu (23)**. Pielāgojet temperatūru pēc nepieciešamības ar **potenciometru (24)**. Sasilšanas periods ilgst aptuveni 5 minūtes.
- Kontaktā spiedienu ietekmē pašas automātiskās karstā gaisa metināšanas iekārtas svars.
- Izmantojiet papildu atsvara piederumu pēc vajadzības (pec izvēles).

6.5 Rīku pozicionēšana

- Groziet **karstā gaisa pūtēju (4)** uz augšu ap savu asi, kamēr tas apstājas.
- Novietojiet automātisko metināšanas iekārtu tā, lai tā pārkļatos ar metināmo materiālu. **Piedziņas veltņa / piespiedējveltniša (2)** ārējai malai jāatbilst metināmā materiāla malai, kas tiek pārkļāta.
- **Lāzera staram (22)** jāatbilst metināmā materiāla malai, kas tiek pārkļāta.

6.6 Metināšanas procedūra



Veiciet izmēģinājuma metinājumu saskaņā ar materiāla ražotāja nodrošinātajiem metināšanas norādījumiem un atbilstoši valsts standartiem vai vadlīnijām. Pārbaudiet izmēģinājuma metinājumu. Pēc vajadzības pielāgojet metināšanas temperatūru (metināšanas parametri).

- Grieziet **karstā gaisa pūtēju (4)** uz leju ap savu asi, kamēr tas apstājas; **momentānās darbības slēdzis (21)** automātiski sāk motorpiedziņu (sākas metināšanas process).
- Uzraugiet metināšanas procesu. Mainiet metināšanas ātrumu ar **potenciometru (17)** pēc vajadzības. Vadiet automātisko metināšanas iekārtu ar lāzera staru gareniski gar pārkļāšanās vietu.
- Kad metināšana pabeigta, pagrieziet **karstā gaisa pūtēju (4)** uz augšu tik tālu, kamēr tas apstājas.

6.7 Izslēgšana

- Iestatiet **potenciometru (24)** pozīcijā 0, lai atdzesētu **karstā gaisa pūtēju (4)**. Kad rīks ir atdzis (pēc aptuveni 6 minūtēm), iestatiet **karstā gaisa pūtēja slēdzi (9)** uz 0.
- Tad atvienojiet **strāvas pieslēguma vadu (1)** no barošanas tīkla.



- Pagaidiet, kamēr iekārta atdzisusi.
- Pārbaudiet, vai strāvas pieslēguma vadā (1) un kontaktligzdā nav elektrisku un/vai mehānisku bojājumu.
- Iztīriet **metināšanas sprauslu (3)** ar metāla suku.

7. Iekārtas roofer RW3400 izmantošanas norādes

7.1 Ieslēgšana / darba sākšana

1. Pievienojiet līnijsprieguma kontaktdakšu.
2. Ieslēdziet **karstā gaisa pūtēja (9)** galveno slēdzi.
3. Izvēlēties/uzstādīt gaisa apjomu ar **gaisa izpūšanas vietas slidošo detaļu (23)** un temperatūru ar **potenciometru (24)**.
4. Uzstādīt ātrumu **potenciometrā (17)**.
5. Pagrieziet **karstā gaisa pūtēju (4)**

7.2 Izslēgšana

1. Pagrieziet **karstā gaisa pūtēju (4)** stāvēšanas stāvoklī.
2. Iestatiet **potenciometru (24)**, kas atrodas uz **karstā gaisa pūtēja (4)**, uz 0 un ļaujiet iekārtai atdzist.
3. Izslēdziet **karstā gaisa pūtēja (9)** galveno slēdzi.
4. Atvienojiet līnijspieguma kontaktdakšu.

8. Bieži uzdotie jautājumi, cēloņi un pasākumi

Nekvalitatīvas metināšanas rezultāts:

- pārbaudiet piedzījas ātrumu, metināšanas temperatūru un gaisa apjomu.
- Iztūriet **metināšanas sprauslu (3)** ar metāla suku.
- **Metināšanas sprausla (3)** uzstādīta nepareizi (skatīt nodalū "Metināšanas sprauslas iestatījumi").

Pēc ne vairāk kā 5 minūtēm joprojām nav sasniegta nepieciešamā metināšanas temperatūra:

- pārbaudiet līnijspriegumu.
- Samaziniet gaisa apjomu.

9. Komplektācijas piederumi

Drīkst izmantot tikai oriģinālās Weldy rezerves daļas un piederumus. Ja netiks izmantotas šādas rezerves daļas un piederumi, garantija nebūs spēkā.

Plašāku informāciju skatīt www.weldy.com

10. Apkalpošana un remonti

Remontu drīkst veikt tikai vietējie Weldy partneriem. Lietošana ir ierobežota ar izmantošanu oriģinālu aksesuāru un oriģinālo rezerves daļu no Weldy.

Plašāku informāciju skatīt www.weldy.com

11. Garantija

- Šīs garantijas tiesības, kas tika panākta vienošanās ar vietējo Weldy partneriem pieteikties šai ierīcei.
- Gadījumā, ja garantijas prasības, visi ražošanas vai apstrādes klūdas salabo vai aizstāj vietējo Weldy partneri pēc saviem ieskatiem.
- Citas garantijas prasības ir izslēgtas obligātā likuma ietvaros.
- Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies dabiskā nolietojuma, pārslodzes vai nepareizas izmantošanas rezultātā.
- Garantijas saistības neattiecas uz sildelementiem.
- Garantijas prasības nepiemēro iekārtām, kuras pircējs pārveidojis vai mainījis vai kurās nav izmantotas oriģinālās Weldy rezerves daļas.

12. Atbilstības deklarācija

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, Šveice, apstiprina, ka šis produkts atbilst turpmāk minēto ES vadlīniju prasībām attiecībā uz modeļiem, kas pieejami pārdošanai.

Vadlīnijas: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Saskaņotie standarti: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (Z_{max}), EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45,
EN 50581

Par dokumentiem atbildīgās apstiprinātās amatpersonas vārds, uzvārds: Volker Pohl, produktu atbilstības vadītājs

Kaegiswil, 02.01.2017.

Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, tehnoloģiju direktors

Kathrine G.

Andreas Kathriner, ģenerāldirektors

13. Atbrīvošanās



Nekad neizmetiet elektrisko aprīkojumu sadzīves atkritumos!

Elektriskais aprīkojums, piederumi un iepakojums jāpārstrādā videi nekaitīgā veidā.

Turinys

1. Svarbios saugos nuorodos	26
1.1. Numatyta naudojimo paskirtis	27
1.2. Nenumatyta naudojimo paskirtis	27
2. Techniniai duomenys.....	27
3. Transportavimas.....	28
4. Jūsų stogų suvirintuvas RW3400	28
4.1 Duomenų plokštelė ir identifikacija.....	28
4.2 Pristatymas	28
4.3 Irenginio dalij peržiurejimas	29
5. Stogų suvirointuvo RW3400 nustatymai.....	30
5.1 Suvirinimo antgalio nustatymai	30
5.2 Suvirinimo antgalio pakeitimas	30
5.3 Lazerinio kreiptuvo nustatymas.....	31
6. Jūsų stogų suvirointuvo RW3400 perdavimas eksplotuoti.....	31
6.1 Darbo aplinka ir sauga	31
6.2 Eksplotavimo sąlygos	33
6.3 Lazerio spindulio orientavimas	33
6.4 Suvirinimo parametrai	34
6.5 Prietaiso padėties nustatymas	34
6.6 Suvirinimo procedūra	34
6.7 Išjungimas	34
7. Rekomendacijų vadovas, skirtas stogų suvirointuvui RW3400	34
7.1 Įjungimas / Paleidimas	34
7.2 Išjungimas	34
8. Dažnai užduodami klausimai, priežastys ir priemonės	35
9. Priedai	35
10. Techninė priežiūra ir remontas.....	35
11. Sutartinė garantija.....	35
12. Atitikties deklaracija.....	35
13. Šalinimas	35

Sveikiname įsigijus stogų suvirintuvą RW3400!

Jūs pasirinkote aukščiausios klasės automatinę karšto oro suvirinimo mašiną, kuri buvo suprojektuota ir pagaminta vadovaujantis pačiomis naujausiomis plastiko apdorojimo pramonėje turimomis žiniomis. Ją gaminant buvo naudojamos aukštos kokybės medžiagos.

1. Svarbios saugos nuorodos

Prieš perduodami eksplotuoti mašiną jūs privalote perskaityti šią eksplotavimo instrukciją. Ši eksplotavimo instrukcija visada turi būti laikoma prie įrenginio. Jei perduodate įrenginį kitam asmeniui, privalote pridėti ir eksplotavimo instrukciją.

Be saugos informacijos atskiruose šios eksplotavimo instrukcijos skyriuose, visada privaloma griežtai laikytis šių reikalavimų.

Įspėjimas



Pavojas gyvybei! Prieš atidarydami įrenginį, ištraukite elektros kištuką iš lizdo, nes atidengiami įtampingieji komponentai ir jungtys.



Gaisro ir sprogimo pavojas kyla, kai automatinė suvirinimo mašina netinkamai naudojama (pvz., perkaitinama medžiaga) ir ypač kai netoli ese yra degiuju medžiagų ir sprogstamujų dujų.



Pavojas nusideginti! Nelyskite šildymo elemento vamzdžio ir antgalio, jeigu jie įkaitę. Visada iš pradžių palaukite, kol prietaisas atauš.

Karšto oro srovės nenukreipkite žmogaus ar gyvūno link.



Ijunkite prietaisą į **lizdą naudodamai apsauginį laidą**. Bet koks apsauginio laidą pažeidimas prietaiso viduje ar išorėje yra pavojingas!
Ilginamuosius kabelius naudokite tik su apsauginiais laidais.

Dėmesio



Ant įrenginio nurodyta vardinė įtampa turi atitikti **vardinę įtampą** vietoje. Jei linijos įtampa krenta, kašto oro pūstuvą ir valdymą reikia išjungti ir patraukti kašto oro pūstuvą.

EN 61000-3-11; Zmaks. = $0,023 \Omega + j 0,014 \Omega$. Jeigu būtina, pasitarkite su tiekėju.



Siekiant užtikrinti asmeninę saugą, kai prietaisas naudojamas statybos aikšteliése, **skubiai reikalingas** jungtuvas.

Eksplotavimo metu įrenginį **reikia visą laiką stebeti**. Perteklinis karštis gali paveikti degišias medžiagas, kurių išorėje nesimato. Įrenginį leidžiama naudoti tik **kvalifikuotiems specialistams** arba jiems prižiūrinti. Vaikams jokiui būdu neleidžiama naudoti įrenginio.



Apsaugokite įrenginį nuo **drėgmės ir sudrėkimo**.



Priaise įmontuotas **lazerinis kreiptuvas** – II klasės laseris ($P<5mW$). Nežiūrėkite tiesiogiai į laserį. Nenukreipkite lazerio į kitą žmogų.



Reikalingi du asmenys, kurie transportuotų mašiną gabėjimo dėžėje.

1.1. Numatyta naudojimo paskirtis

Stogų suvirintuvas RW3400 yra skirtas specialistams dirbti ant plokščių stogų ir šlaitinių stogų, kurių pakrypimo kampus – 30 laipsnių.

Galima naudoti tik su originaliomis „Weldy“ atsarginėmis dalimis ir priedais. Jei tokios atsarginės dalys ir prietaisai nebus naudojami, garantija nebegalios.

Suvirinimo procesai ir medžiagų tipai

- Termoplastinių sandarinimo sluoksnių / elastomerų sandarinimo sluoksnių sanklotų suvirinimas (PVC, PP, PE, ECB, EVA, FPO, PIB, PMI, PO, TPO)
- Suvirinimo plotis 20 ir 30 mm

1.2. Nenumatyta naudojimo paskirtis

Prietaiso naudojimas bet kokiu kitu tikslu nei aprašytasis nenumatytas.

2. Techniniai duomenys

Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus.

stogų suvirintuvas RW3400		
Vardinė įtampa	V~	230
Vardinė šiluminė galia	W	3500
Dažnis	Hz	50 / 60
Temperatūra	°C	50–600
Greitis	m/min.	1,0–7,5
Skleidžiamo garso lygis	L _{pA} (dB)	67
Matmenys (L × W × H)	mm	445 × 280 × 320
Svoris (be papildomo svorio)	kg	17
Atitinkties ženklas		€
Apsaugos klasė I		⊕

3. Transportavimas



Laikykės taikomų nacionalinių įstatymų, susijusiu su krovinių vežimu ar kėlimu!
Jūsų stogų suvirintuvu RW3400 su gabenimo dėže svoris – 23,9 kg (17 kg be gabenimo dėžės).

Reikalingi du asmenys, kurie transportuočia gabenimo dėžę.

Naudokite tik gabenimo dėzę, ištrauktą iš pristatymo (žr. pristatymo sąlygas), **ir rankeną**, kuri yra įrengta karšto oro suvirinimo aparato gabenimo dėžę.




Prieš transportuojant **karšto oro pūstuvą (4)** PRIVALOMA palaukti, kol jis atauš.



Niekada gabenimo dėžęje nelaikykite degių medžiagų (pvz., plastiko, medžio ar popieriaus)!



Niekada nenaudokite **nešimo rankenos (20)** ant prietaiso arba transportavimo dėžės transportuojant keliamuoju kranu.

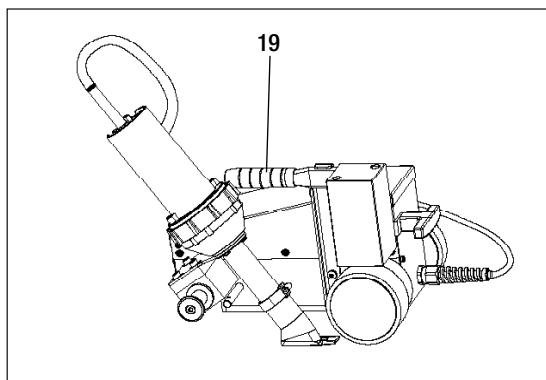

Naudokite svorio nešimo rankeną su centre esančia **rankena (19)** norėdami ranka pakelti automatinę karšto oro suvirinimo mašiną.

4. Jūsų stogų suvirintuvas RW3400

4.1 Duomenų plokštélė ir identifikacija

Modelis ir serijos numeris nurodyti ant jūsų prietaiso tipo plokštélės. Padarykite šios informacijos kopiją ir turékite ją kartu su eksplotavimo instrukcija. Šią informaciją pateikite visada, kai bendrausite su mūsų atstovais arba įgaliotomis priežiūros dirbtuvėmis.


Modelis:

Serijos numeris:

4.2 Pristatymas

- 1 Įrenginys
- 1 Laikiklis
- Eksplotavimo instrukcija

4.3 Įrenginio dalių peržiūrėjimas

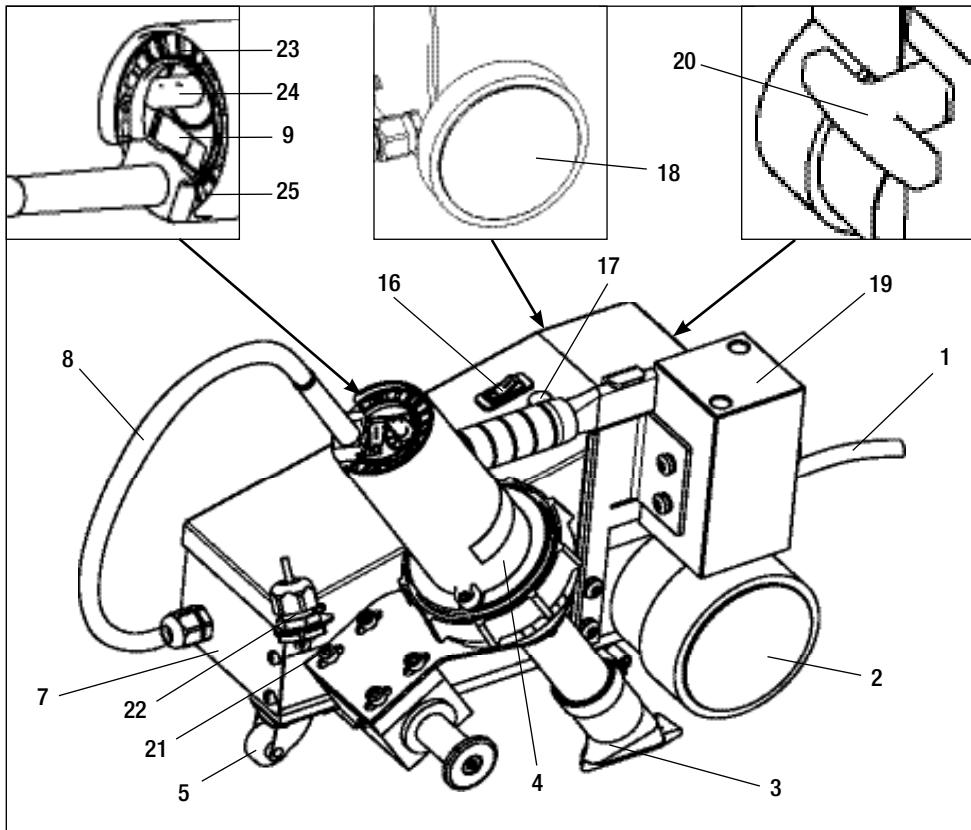

- 1. Maitinimo laidas
- 2. Varantysis ritinys / slegiamasis velenėlis
- 3. Suvirinimo antgalis
- 4. Karšto oro pūstuvas
- 5. Nukreipimo velenėlis
- 7. Korpusas / važiuoklė
- 8. Jungiamasis kabelis
- 9. Oro pūstuvu jungiklis
- 16. Prievedo jungiklis
- 17. Suvirinimo greičiui skirtas potenciometras
- 18. Varantysis ritinys
- 19. Svoris su rankena
- 20. Nešimo rankena
- 21. Jungiklis
- 22. Lazerinis kreiptuvas
- 23. Oro sklaistis
- 24. Temperatūrai reguliuoti skirtas potenciometras
- 25. Oro filtras

5. Stogų suvirintuvo RW3400 nustatymai



Saugos įspėjimai




Palaukite, kol prietaisas atuaš.

Prieš pradėdami reguliuoti nustatymus, patikrinkite, kad karšto oro pūstuvas buvo išjungtas paspaudžiant pagrindinį jungiklį (9) ir maitinimo laidas (1) buvo atjungtas nuo tiekimo linijos.

5.1 Suvirinimo antgalio nustatymai

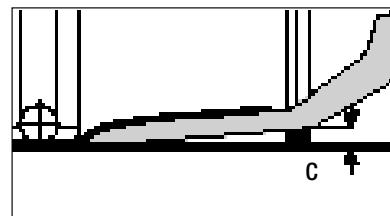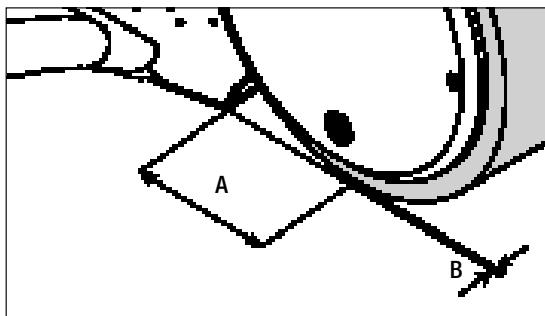


- | | |
|-----|----------|
| A = | 40–50 mm |
| B = | 1–2 mm |
| C = | 1–2 mm |

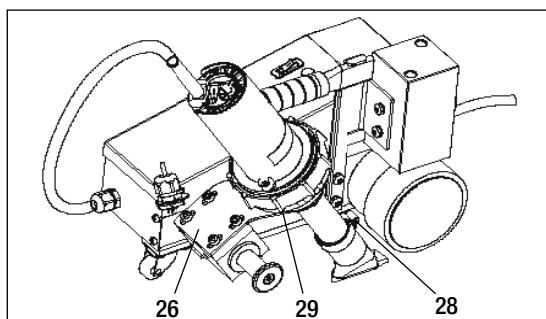

- Suvirinimo antgalio padėtis gali būti reguliuojama šiose trijose vietose:
- Varžtai su vidine šešiakampe žvaigžduote (26)
 - TORX varžtai (29)
 - Sriegio apvadas (28)

5.2 Suvirinimo antgalio pakeitimas

Pakeiskite suvirinimo antgalį iki reikalaujamo pločio, kaip būtina (i pristatymą neįtraukta). Pakeitę suvirinimo antgalį, PRIVALOTE patikrinti padėtį (kaip aprašyta dalyje „Suvirinimo antgalio nustatymas“).

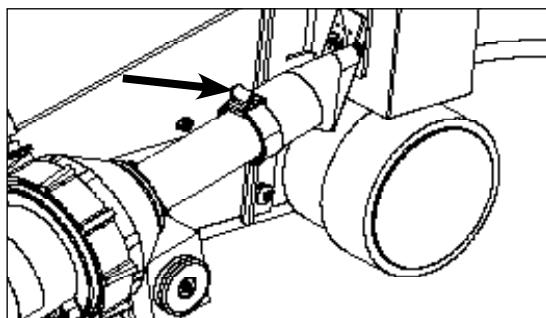

1. Atsukite antgalyje esančią varžtą.
2. Nuimkite esamą suvirinimo antgalį.
3. Uždėkite reikiama suvirinimo antgalį.
4. Vėl tvirtai priveržkite varžtą.


5.3 Lazerinio kreiptuvo nustatymas

Saugos įspėjimai



Prieš pradédami dirbtį, patikrinkite, kad **karšto oro pūstuvas (4)** buvo išjungtas paspaudus **oro pūstuvo jungiklį (9)** ir **prievado jungiklis (16)** buvo išjungtas. Karšto oro pūstuvas (4) privalo būti stovėjimo padėtyje. Prijunkite **maitinimo laidą (1)** prie tiekimo linijos.

Dėmesio: Lazeris aktyvuotas – nežiūrėkite tiesiogiai į lazerį. Nenukreipkite lazerio į kitą žmogų.

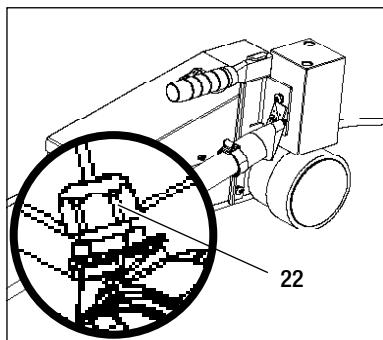

Sureguliuokite **lazerio spindulio kryptį (22)** sukdami viršutinę veržlę ir nukreipdami lazerį į teisingą padėtį. Jeigu reikia, nukreipkite metalinį laikiklį į teisingą padėtį.

6. Jūsų stogų suvirintuvo RW3400 perdavimas eksplloatuoti

6.1 Darbo aplinka ir sauga



Automatinę karšto oro suvirinimo mašiną galima naudoti tik atviroje ir gerai vėdinamoje patalpoje. Niekada nenaudokite automatinės karšto oro suvirinimo mašinos galimai sprogioje aplinkoje arba aplinkoje, kurioje yra lengvai degių medžiagų, ir visada laikykites atokiau nuo degiųjų medžiagų ar sprogstamujų dujų.

Perskaitykite medžiagos gamintojo pateiktą medžiagų saugos duomenų lapą ir laikykites tame nurodytų instrukcijų. Būkite atsargūs ir nesudeginkite medžiagos suvirinimo metu.

Prietaisą naudokite tik ant horizontalios (iki 30° stogo šliaitas) ir ugniai atsparios atramos.

Be to, laikykites nacionalinių įstatymų reikalavimų, susijusių su darbuotojų sauga (personalo ar prietaisų saugos užtikrinimas)!








Apsauga nuo kritimo dabant srityse, kuriose yra pavojus nukristi. Suvirinant ant stogo parapeto (parapetas, pakraigės), ant tvirtinimo kablio esantis karšto oro suvirintuvas turi būti pritvirtintas siekiant sustabdyti tvirtinimo priemonę horizontaliai kreiptuvaus (pvz., bėgelių ar lyno saugos sistemos) kaip apsaugą nuo kritimo.




Su saugos grandine turi būti eligiamasi atsargiai, kad būtų užtikrinta, jog visų saugos elementų (karabinų, lynų) mažiausias apkrovos pajėgumas būtų 7 kN kiekviena numatoma kryptimi. Mašinai pakabinti būtina naudoti užsegamus karabinus („Twist-Lock“ arba varžtu tipo). Visos saugos grandinės jungtys turi būti tinkamai įrengtos ir patikrintos vadovaujanties gamintojo specifikacijomis.

Prieš kiekvienu naudojimą ir po kiekvieno neįprasto įvykio saugos lynui pritvirtinti naudojamą tvirtinimo kabli turi apžiūrėti šioje srityje kompetencijos turintis asmuo. Tvirtinimo kablys nėra leidžiamas siekiant parodyti bet kokius iutrūkimus, koroziją, rantus ir kitus materialius defektus.

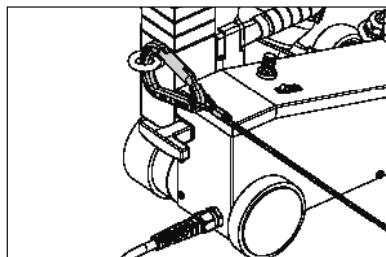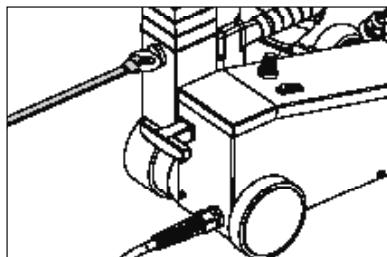

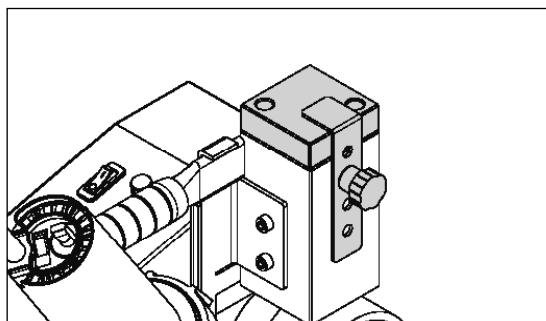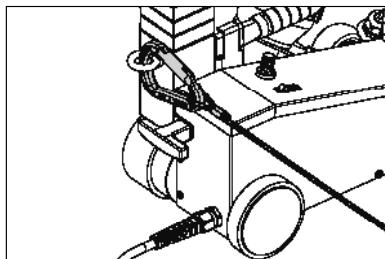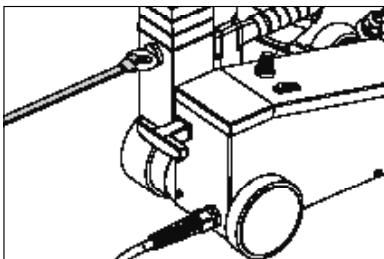

Papildomi svarmenys turi būti tinkamai pritvirtinti **saugos gnybtais**, montuojamais ant **bazinio** svarmens.


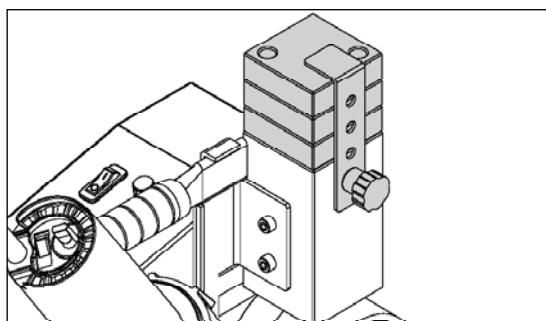


Ne daugiau nei 3 papildomi svarmenys gali būti naudojami ir tvirtinami **saugos gnybtu**.
Neleidžiama tvirtinti daugiau nei 3 papildomų svarmenų!



Dėmesio! Karšto oro suvirintuvą tvirtinkite tik tvirtinimo kabliu!


Dėmesio! Jokiais atvejais neleidžiama tvirtinti suvirintuvu prie pavienių kabinimų taškų, leidžiančių lynams nukartoti! Sujungimo įranga visada privalo būti kiek įmanoma arčiau, kad būtų visiškai išvengta galimybės iškristi per parapeto kraštą.

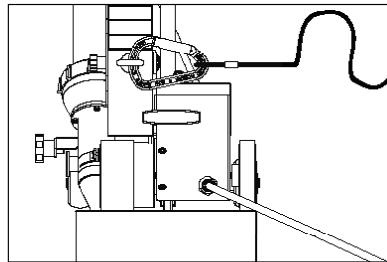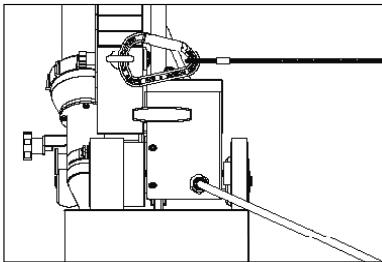

Dėmesio! Sunkui veikiant atsiranda nekontroliuojamo kritimo ar nusmukimo pavojus. Sutvirtintimo taškas nėra skirtas atlaikyti staigaus kritimo smūginiam įtempiu!

Būtinai susisiekite su gamintoju, jeigu iškiltų neaiškumų įrengimo ir eksploatavimo metu.

Nutraukiamas energijos tiekimas ir eksploatavimo pertrūkiai

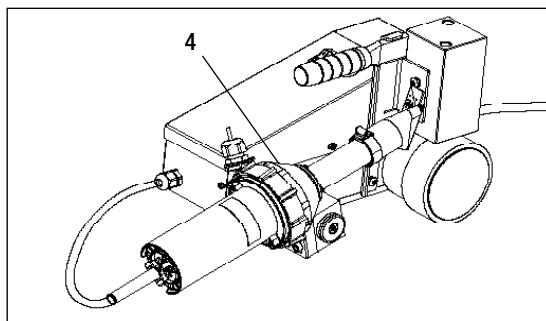

Jei nutraukiamas energijos tiekimas, jei operacija pertraukiama arba siekiama atuašinti įrenginį, pasukite **karšto oro pūstuvą** (4) į stovėjimo padėtį.

Elektros tiekimo kabelis ir ilginamasis kabelis

- Ant įrenginio nurodyta vardinė įtampa (žr. plokštele) turi atitikti linijos įtampą.
- **Maitinimo laida** (1) turi būti galima laisvai patraukti ir jis neturi kliudyti naudotojui ar trečiosioms šalims dirbant (pavojus užkliūti).
- Turi būti patvirtinta, kad ilginamuosius kabelius galima naudoti vietoje (pvz., atvirame ore) ir jie turi būti atitinkamai pažymėti. Jums gali tekti atsižvelgti į mažiausią ilginamujų kabelių skerspjūvį.

Elektros energijos tiekimo įranga

Naudodami elektros energijos tiekimo įrangą, atkreipkite dėmesį, kad tokia įranga turi būti įžeminta ir su jungtuviu. Formulė „2 x automatinės karšto oro suvirinimo mašinos vardinė šiluminė galia“ yra naudojama elektros energijos tiekimo įrangos vardinei šiluminei gallai apskaičiuoti.

6.2 Eksploatavimo sąlygos

- Patikrinkite **suvirinimo antgalio** (3) pagrindinį nustatymą.
- Prietaisą prijunkite prie tiekimo linijos. Linijos įtampa turi atitikti ant prietaiso nurodytą įtampos diapazono vertę.

6.3 Lazerio spindulio orientavimas

- **Lazerio spindulys** (22) įsijungia automatiškai, kai prijungiamas maitinimo šaltinis.
- Sureguliuokite **lazerio spindulio** (22) kryptį (žr. 5.3 dalį „Lazerinio kreiptuvo nustatymas“).

6.4 Suvirinimo parametrai

- Nustatykite **potenciometrą suvirinimo greičiui (17)** iki reikiamas vertės.
- Nustatykite **oro pūstuvu jungiklį (9)** į 1 padėtį. Sureguliuokite oro srovę, kaip reikalaujama, naudodami **oro sklaistį (23)**. Sureguliuokite temperatūrą, kaip reikalaujama, naudodami **potenciometrą (24)**. Iškaitimo laikas yra maždaug 5 minutės.
- Kontaktinis slėgis priklauso nuo paties automatinio karšto suvirinimo oru prietaiso masės.
- Naudokite papildomo svorio priedą, kaip reikalaujama (neprivaloma).

6.5 Prietaiso padėties nustatymas

- Nukreipkite **karšto oro pūstuvą (4)** aukštyn iki sostojimo.
- Pastatykite automatinį suvirinimo prietaisą toje vietoje, kur persikloja suvirinama medžiaga. Išorinis **varančiojo ritinio / slegiamojo velenėlio (2)** kraštas turi sutapti su suvirinamos medžiagos persiklojimo kraštu.
- Lazerio spindulys (22) turi sutapti su suvirinamos medžiagos persiklojimo kraštu.

6.6 Suvirinimo procedūra



Atlikite bandomajį suvirinimą vadovaudamiesi medžiagos gamintojo pateikta suvirinimo instrukcija ir pagal nacionalinius standartus ir gaires. Patikrinkite bandomajį suvirinimą. Sureguliuokite suvirinimo temperatūrą (suvirinimo parametrai), kaip būtina.

- Nukreipkite **karšto oro pūstuvą (4)** žemyn iki sostojimo; **įrangos jungiklis (21)** automatiškai paleidžia prievedo variklį (suvirinimo procesas prasideda).
- Suvirinimo proceso priežiūra. Pakoreguokite suvirinimo greitį **potenciometru (17)**, kaip būtina. Nukreipkite automatinę suvirinimo mašiną lazerio spinduliu išilgai sanklotos.
- Kai suvirinimas baigtas, pasukite **karšto oro pūstuvą (4)** aukštyn iki sostojimo.

6.7 Išjungimas

- Nustatykite **potenciometrą (24)** į 0 padėtį, kad atvésintumėte **karšto oro pūstuvą (4)**. Prietaisui atvésus (po maždaug 6 minučių), nustatykite **karšto oro pūstuvu jungiklį (9)** į 0 padėtį.
- Tada atjunkite **maitinimo laidą (1)** iš elektros tiekimo.



- Palaukite, kol prietaisas atuaš.
- Patikrinkite, ar **maitinimo laidas (1)** ir kištukas atitinka elektros ir (arba) mechaninės saugos reikalavimus.
- Išvalykite **suvirinimo antgalį (3)** vielos šepečiu.

7. Rekomendacijų vadovas, skirtas stogų suvirintuvui RW3400

7.1 Ijungimas / Paleidimas

1. Junkite linijos įtampos kištuką.
2. Nuspauskite **karšto oro pūstovo (9)** pagrindinį jungiklį.
3. Pasirinkite / nustatykite oro turį naudodamai **šliaužiklį (23)** ir temperatūrą naudodamai **potenciometrą (24)**.
4. Nustatykite greitį **potenciometre (17)**.
5. Pasukite **karšto oro pūstuvą (4)**

7.2 Išjungimas

1. Karšto oro pūstuvas (4) privalo būti stovėjimo padėtyje.
2. Nustatykite **potenciometrą (24)** ant **karšto oro pūstovo (4)** į 0 padėtį ir palaukite, kol įrenginys atuaš.
3. Išjunkite **karšto oro pūstuvą (9)** pagrindinį jungiklį.
4. Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.

8. Dažnai užduodami klausimai, priežastys ir priemonės

Prastos kokybės suvirinimo rezultatas:

- Patikrinkite prievedo greitį, suvirinimo temperatūrą ir oro tūrį.
- Išvalykite **suvirinimo antgalį (3)** vieliniu šepečiu.
- **Suvirinimo antgalis (3)** nustatytas neteisingai (žr. dalj „Suvirinimo antgalio nustatymas“).

Reikalaujama suvirinimo temperatūra dar nebuvo pasiekta po daugiausiai 5 minučių:

- Patikrinkite linijos įtampą.
- Sumažinkite oro tūrį.

9. Priedai

Galima naudoti tik su originaliomis „Weldy“ atsarginėmis dalimis ir priedais. Jei tokios atsarginės dalys ir prietaisai nebus naudojami, garantija nebegalios.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite svetainėje www.weldy.com

10. Techninė priežiūra ir remontas

Remontas gali būti atliekamas tik vietas Weldy partneriais. Naudojimas ribojamas originalių aksesuarų ir originalių atsarginių dalių iš Weldy naudojimui.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite svetainėje www.weldy.com

11. Sutartinė garantija

- J Garantija teisės, kurios buvo susitarta vietinių Weldy partneriais taikomos šio prietaiso.
- Jei garantinio atveju visi gamybos arba apdorojimo klaidos turi būti pataisyta arba pakeista vietas Weldy partneriais savo nuožiūra.
- Papildomi reikalavimai vykdyti prietaiso garantijos ar sutartinės garantijos sąlygas turi būti atmetami remiantis privalomomis teisės aktų nuostatomis.
- Garantija netaikoma dėl tų defektų, kurie atsiranda dėl iprasto nusidėvėjimo, perkrovos arba ekspluoatuojant ne pagal reikalavimus.
- Šildymo elementams garantijos jsipareigojimai ar sutartinės garantijos néra taikomos.
- Remiantis garantija ar sutartine garantija pateiktii ieškiniai atmetami tų prietaisų atžvilgiu, kurie pirkėjo buvo perdaryti ar pakeisti arba kuriems buvo naudojamos ne originalios „Weldy“ atsarginės dalys.

12. Atitikties deklaracija

„Leister Technologies AG“, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, Šveicarija patvirtina, kad šis produktas, t. y. tokie modeliai, kuriais prekiuojama, atitinka toliau nurodytų ES rekomendacijų reikalavimus.

Gairės: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Darnieji standartai: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (Zmaks.), EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45,
EN 50581

Igalioto dokumento pareigūno vardas ir pavardė: Volker Pohl, prietaisų atitikties vadovas

Kaegiswil, 2017 02 01

Bruno von Wyl Andreas Kathriner
Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

13. Šalinimas



Elektros įrangą šalinti su būtinėmis atliekomis draudžiama!

Elektros įranga, priedai ir pakuočiai turi būti perdirbtama laikantis aplinkos apsaugos reikalavimų.

**İçindekiler**

1. Önemli Güvenlik Notları	37
1.1 Kullanım amacı	38
1.2 Amaç dışı kullanım	38
2. Teknik veriler	38
3. Nakliyat	39
4. RW3400 çatı kaynak makinesi	39
4.1 Tip plakası ve kimlik	39
4.2 Teslimat kapsamı	39
4.3 Cihaz parçalarına genel bakış	40
5. Çatı kaynak makinesi RW3400 ayarları	41
5.1 Kaynak nozülü ayarları	41
5.2 Kaynak nozülünü değiştirme	41
5.3 Lazer kılavuzu yarlılama	42
6. Çatı kaynak makinesi RW3400 işletme alma	42
6.1 Çalışma ortamı ve güvenlik	42
6.2 Çalıştırma koşulu	44
6.3 Lazer işini kılavuzu	44
6.4 Kaynak parametreleri	45
6.5 Aletin konumlandırılması	45
6.6 Kaynak prosedürü	45
6.7 Kapatma	45
7. RW3400 çatı kaynak makinesi için Hızlı Başvuru Kılavuzu	45
7.1 Açma / Başlatma	45
7.2 Kapatma	45
8. Sık sorulan sorular, nedenler ve önlemler	46
9. Aksesuarlar	46
10. Servis ve onarım	46
11. Garanti	46
12. Uygunluk beyanı	46
13. Elden çıkarma	46

Çatı kaynak makinesi RW3400 satın aldığınız için tebrik ederiz.

Plastik işlem endüstrisindeki mevcut en yeni bilgiler doğrultusunda tasarlanıp üretilen, birinci sınıf otomatik bir sıcak hava kaynak makinesini tercih ettiniz. Makinenin üretiminde yüksek kaliteli malzemeler kullanılmıştır.

1. Önemli Güvenlik Notları

Makineyi devreye almadan önce bu Çalıştırma Kılavuzunu okumanız gereklidir. Çalıştırma Kılavuzu her zaman cihazın yanında bulundurulmalıdır. Cihazı bir başkasına devrederseniz, Çalıştırma Kılavuzunu da birlikte vermeniz gereklidir.

Bu Çalıştırma Kılavuzunun ilgili bölümlerindeki güvenlik bilgilerine ek olarak, aşağıdaki gerekliliklere her zaman harfiyen uyulması gereklidir.

Uyarı



Hayati tehlike! Cihazı açmadan önce, elektrik fişini prizden çıkarın, çünkü elektrik bileşenler ve bağlantılar açığa çıkarılır.



Yangın ve patlama tehlikesi! Otomatik kaynak makinesinin uygun olmayan şekilde kullanılmasından (örn. malzemenin aşırı ısıtılması) ve özellikle yanıcı maddelerin ve patlayıcı gazların yakınında kullanılmasından kaynaklanır.



Yanma riski! Isıtma elemanının tüpüne ve nozülüne sıcakken dokunmayın. Önce cihazı soğumaya bırakın.

Sıcak hava akımını insanlara veya hayvanlara doğrultmayın.



Cihazı **koruyucu iletkeni** olan bir prize bağlayın. Cihazın içindeki ve dışındaki koruyucu iletkenin kesintiye uğratılması tehlikelidir!

Sadece koruyucu iletke sahip uzatma kabloları kullanın!

Dikkat



Cihazda belirtilen **nominal gerilim**, kullanım yerindeki **nominal gerilim** ile aynı olmalıdır. Hat gerilimi kesilirse, sıcak hava fanı ve tıhrik motoru kapatılmalıdır, sıcak hava fanı dışıarı çıkarılmalıdır.

EN 61000-3-11; $Z_{max} = 0,023 \Omega + j 0,014 \Omega$. Gerekirse tedarikçi firmaya danışın.



Cihaz şantiyelerde kullanıldığından personelin korunması için bir devre kesici anahatar **acilen gereklidir**.

Cihaz **çalışma sırasında her zaman izlenmelidir**. Artık ısı, görüş alanında olmayan yanıcı malzemelere ulaşabilir. Cihaz yalnızca **eğitimli uzmanlar** tarafından veya bu kişilerin gözetiminde kullanılabilir. Çocukların herhangi bir koşul altında cihazı kullanması kesinlikle yasaktır.



Cihazı nem ve rutubetten koruyun.



Bu cihaz **lazer kılavuz ile donatılmıştır** – sınıf II lazer ($P < 5mW$). Doğrudan lazerin içine baktırın. Lazeri başka birine doğrultmayın.



Makineyi nakliyat kutusuyla taşımak için iki kişi gereklidir.

1.1 Kullanım amacı

RW3400 çatı kaynak makinesi düz çatılarda ve 30 derecelik eğimli açısı olan çatılarda profesyonel amaçlı kullanım içindedir.

Yalnızca orijinal Weldy yedek parçaları ve aksesuarları kullanılabilir. Orijinal yedek parça ve aksesuarların kullanılması garantiyi geçersiz kılar.

Kaynaklama işlemleri ve malzeme tipleri

- Termoplastik mühürleme brandalarının/elastomer mühürleme brandalarının bindirmeli kaynağı
(PVC, PP, PE, ECB, EVA, FPO, PIB, PMI, PO, TPO)
- Kaynak genişliği 20 ve 30 mm

1.2 Amaç dışı kullanım

Yukarıdaki açıklamaların dışındaki veya ötesindeki tüm kullanımlar, amaç dışı olarak nitelendirilir.

2. Teknik veriler

Teknik değişiklikler yapma hakkımız saklıdır.

RW3400 çatı onarım makinesi		
Nominal gerilim	V~	230
Nominal çıkış	G	3500
Frekans	Hz	50 / 60
Sıcaklık	°C	50 – 600
Hz	m/dk.	1,0 – 7,5
Emisyon seviyesi	L _{pA} (dB)	67
Boyutlar (U × G × Y)	mm	445 × 280 × 320
Ağırlık (ek ağırlık olmadan)	kg	17
Uygunluk işaretü		CE
Koruma Sınıfı I		⊕

3. Nakliyat



Yüklerin taşınması ve kaldırılması ile ilgili yürürlükteki tüm ulusal yönetmeliklere uyun! RW3400 çatı kaynak makinesinin ağırlığı kutusu dahil 23,9 kg'dır (nakliye kutusu olmadan 17 kg).

Makineyi nakliyat kutusıyla taşımak için iki kişi gereklidir.

Sıcak hava kaynak makinesini, sadece teslimat sırasında verilen nakliyat kutusunu (bakınız teslimat kapsamı) **ve teslimat kutusuna takılı kolu** kullanarak taşıyın.




Sıcak hava üfleyici (4) taşınmadan önce soğumaya BIRAKILMALIDIR.



Nakliyat kutusunda asla yanıcı maddeler taşımayın (ör. plastik, ahşap veya kağıt)!



Nakliyat kutusundaki veya cihaz üzerindeki **taşıma kolunu (20)** kesinlikle vinçle nakliyat için kullanmayın.

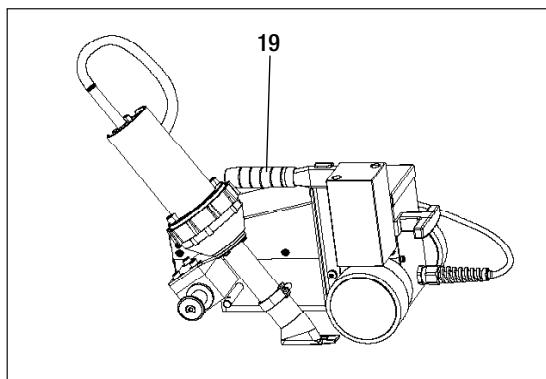

Otomatik sıcak havalı kaynak makinesini elle kaldırmak için **ortada kolu (19)** olan ağırlığın taşıma kolunu kullanın.

4. RW3400 çatı kaynak makinesi

4.1 Tip plakası ve kimlik

Model ve seri numarası cihazınızın tip plakasında belirtilmiştir. Bu bilgiyi Çalıştırma Kılavuzunuza kopyalayın ve temsilcilerimiz veya yetkili servis noktalarıyla yapacağınız tüm yazışmalarda belirtin.


Model:.....

Seri numarası:

4.2 Teslimat kapsamı

- 1 Cihaz
- 1 Kılavuz çubuğu
- Çalıştırma kılavuzu

4.3 Cihaz parçalarına genel bakış

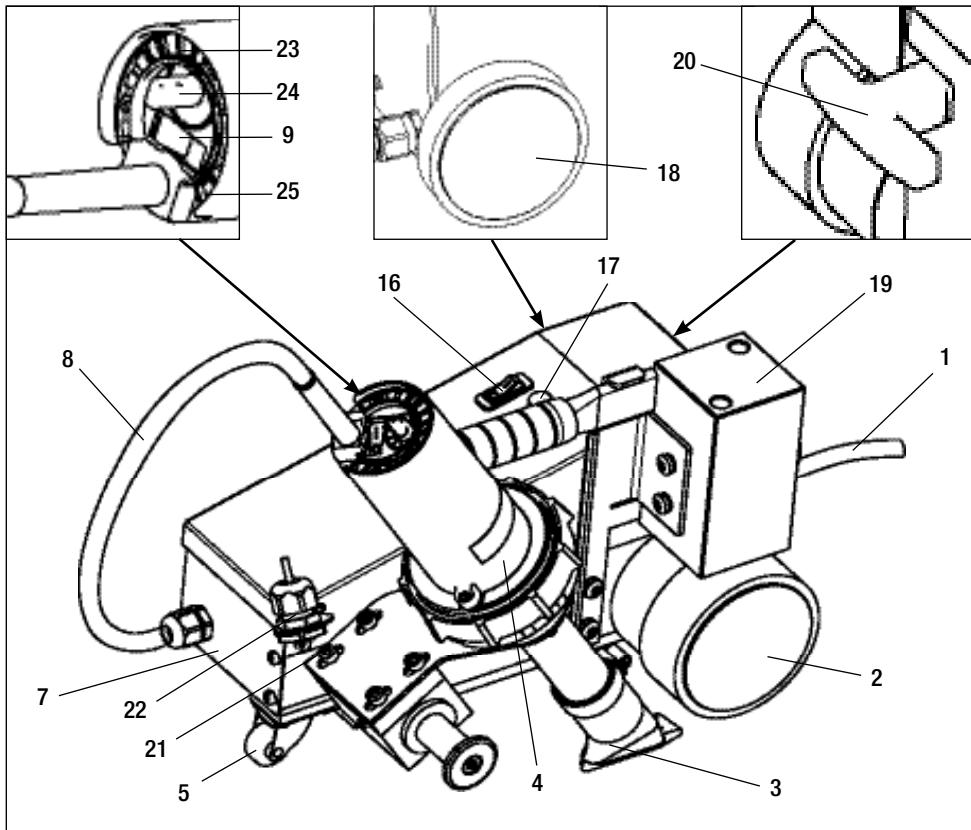

- 1. Güç kaynağı kablosu
- 2. Tahrif/basınç silindiri
- 3. Kaynak nozülü
- 4. Sicak hava üfleyici
- 5. Yönlendirme silindiri
- 7. Muhabaza/şasi
- 8. Bağlantı kablosu
- 9. Hava üfleyici şalteri
- 16. Tahrif şalteri
- 17. Kaynaklama hızı için potansiyometre
- 18. Tahrif silindiri
- 19. Kulp ile ağırlık
- 20. Taşıma kolu
- 21. Yayılı anahtar
- 22. Lazer kılavuz
- 23. Hava bandı
- 24. Sicaklık ayarlama için potansiyometre
- 25. Hava filtresi

5. Çatı kaynak makinesi RW3400 ayarları



Güvenlik önlemleri



Cihazı soğumaya bırakın.

Ayarlara başlamadan önce, sıcak hava üfleyicinin **ana şalterden (9)** kapatıldığını ve **güç kaynağı kablosunun (1)** elektrik hattından ayrıldığını kontrol edin.


5.1 Kaynak nozülü ayarları

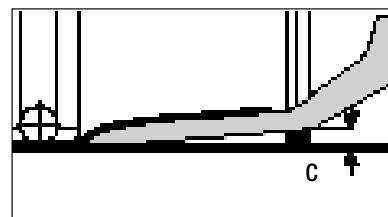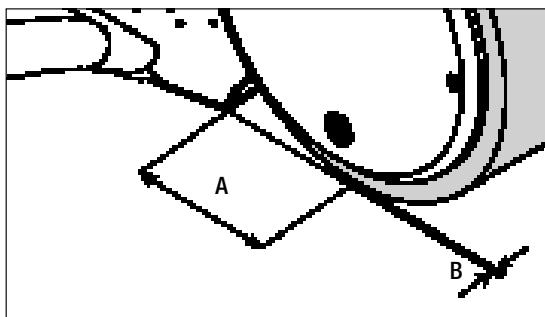

A = 40 – 50 mm

B = 1 – 2 mm

C = 1 – 2 mm

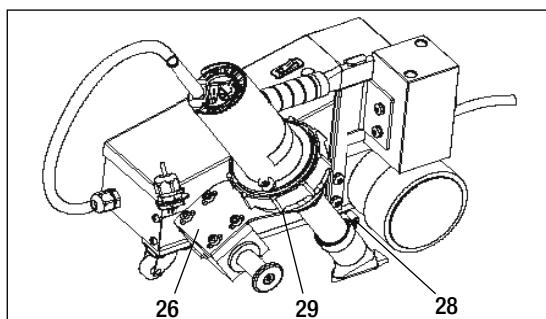


Kaynak nozülünün konumu şu üç yerde ayarlanabilir:

- Altigen soket vidalar (26)
- Tork (29) vidalar
- Vida halkası (28)

5.2 Kaynak nozülünü değiştirme

Gerekli olduğunda kaynak nozülünü gereken genişliğe uygun olarak değiştirin (teslimat kapsamına dahil değildir). Kaynak nozülünü değiştirdikten sonra, konumu kontrol ETMELİSİNİZ (Kaynak nozülünü ayarlama başlığı altında açıklanan şekilde).

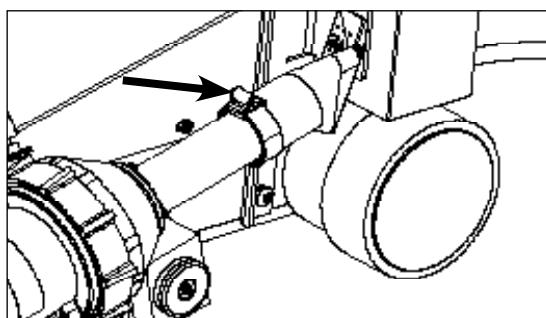

1. Nozül üzerindeki vidayı gevsetin.
2. Mevcut kaynak nozülünü çıkarın.
3. İstenen kaynak nozülünü takın.
4. Vidayı çevirerek tekrar sıkın.


5.3 Lazer kılavuzu yarlama

Güvenlik önlemleri



Çalışmaya başlamadan önce, **sıcak hava üfleyicinin (4) üfleyici şalterinden (9)** kapatıldığını ve **tahrik şalterinin (16)** kapatıldığını kontrol edin. **Sıcak hava üfleyici (4)** park konumunda olmalıdır. **Güç kaynağı kablosunu (1)** elektrik hattına bağlayın.

Dikkat: Lazer etkinleştirilmiştir – doğrudan lazerin içine bakmayın. Lazeri başka birine doğrultmayın.

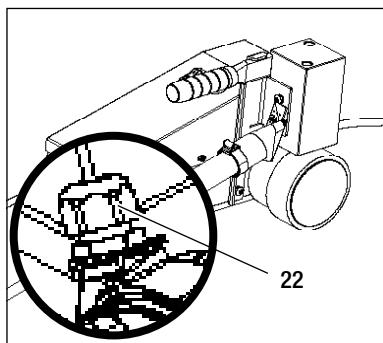

Üst somunu gevşeterek **ve lazeri doğru konuma çevirerek (22)** lazer işinin yönünü ayarlayın. Gerekirse metal tutucuya bastrarak doğru konuma getirin.

6. Çatı kaynak makinesi RW3400 işletime alma

6.1 Çalışma ortamı ve güvenlik



Otomatik sıcak havalı kaynak makinesi yalnızca açık veya iyi havalandırılan bir alanda kullanılmalıdır. Otomatik sıcak havalı kaynak makinesini hiçbir zaman patlama potansiyeli olan veya yüksek derecede yanıcı atmosferlerde kullanmayın ve yanıcı malzemelerden veya patlayıcı gazlardan her zaman uzak durun. Malzeme üreticisi tarafından sağlanan malzeme güvenlik bilgi formunu okuyun ve içeriğindeki talimatları uygulayın. Kaynak yaparken malzemeyi yakmamaya dikkat edin.

Cihazı sadece yatay (çatı eğimi en fazla 30°) ve yanına dayanıklı destek ile kullanın.

Ayrıca, iş güvenliği ile ilgili tüm ulusal yönetmeliklere uygun (personelin ve ekipmanın güvenliğinin sağlanması)!








Düşme tehlikesi olan yerlerde düşmeye karşı koruma. Çatı parapetinde kaynak yaparken (parapet, saçak), kilitleme kancasının üzerindeki sıcak hava kaynak makinesi yatay kılavuzlarla durdurucu bir fikstüre sabitlenmeli (ör. raylı veya halatlı emniyet sistemleri) ve düşmeye karşı korunmalıdır.




Emniyet zincirleri kullanıldığından tüm güvenlik öğelerinin (tespit halkaları, halatlar) olması her yönde minimum 7kN yük taşıma kapasitesine sahip olduğundan emin olunmalıdır. Makine askiya alındığında kilitli tespit halkaları kullanılması zorunludur (Bükme kilitli veya vidalı tip). Tüm emniyet zinciri bağlantıları, üreticinin spesifikasyonlarına uyarak takılmalı ve kontrol edilmelidir.

Her kullanım öncesi ve sıra dışı her durumdan sonra emniyet halatını bağlamakta kullanılan kilitli kanca, güvenlik konusunda uzman bir kişi tarafından kontrol edilmelidir. Kilitli kancada çatlaklar, paslanma, çentikler veya diğer malzeme hatalarının olmasına izin verilmez.

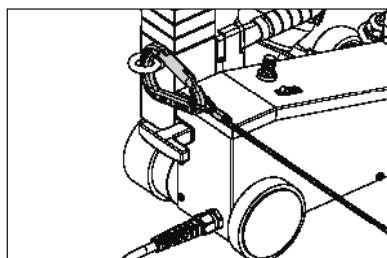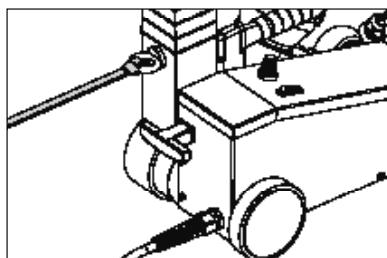

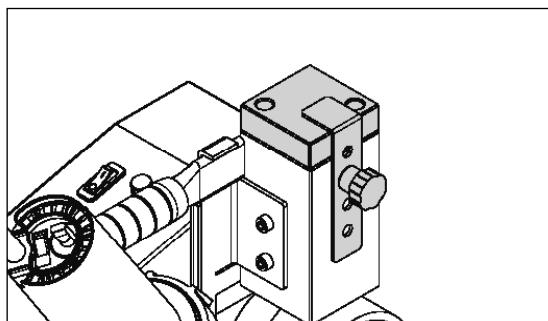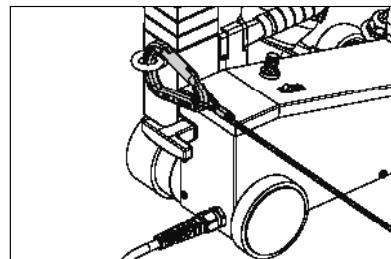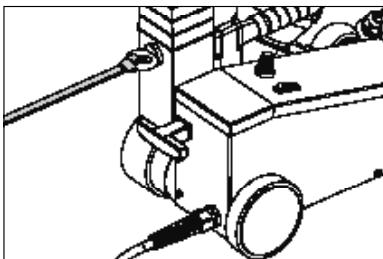

Diğer ağırlıklar taban ağırlığına güvenilir bir şekilde takılan emniyet kelepçesi ile güvenceye alınır.


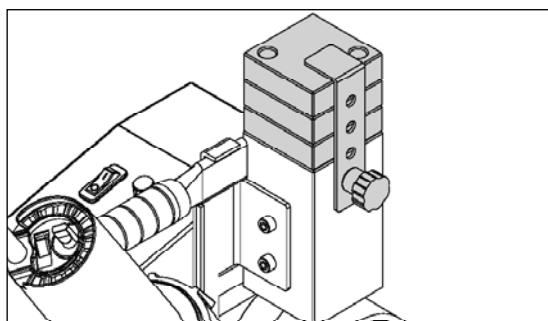


Emniyet kelepçesi ile en fazla 3 ilave ağırlık sabittlenebilir. **İlave ağırlık sayısının 3 üzerinde olmasına** izin verilmez!



Dikkat! Sicak hava kaynağını sadece kilitli kanca ile sabitleyin!


Dikkat! Kaynakçının, halatların sarkmasına olanak veren tek bir tespit noktasına bağlanması asla izin verilmelidir! Parapetin kenarından düşme riskini tamamen ortadan kaldırmak için bağlantı ekipmanı her zaman olabildiğince kısa bir şekilde ayarlanmalıdır.

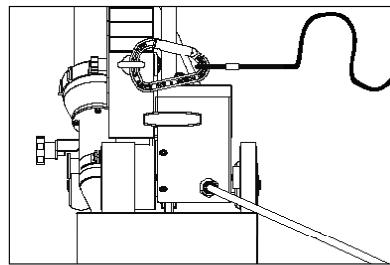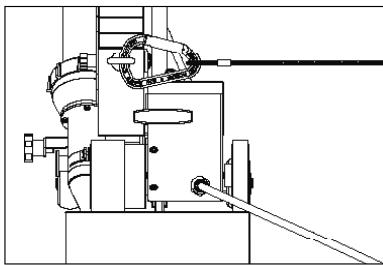

Dikkat! Yer çekiminin etkileri beraberinde kontrollsüz düşme veya batma riskini getirir. Sabitleme noktaları anı bir düşüşün darbe ve benzeri etkilerine dayanmak üzere tasarlanmamıştır!

Kurulum ve çalışma sırasında belirsizlik olması durumunda geciktirmeden üretici ile iletişim kurun.

Güç kesintisi ve çalışmanın yarıda kalması

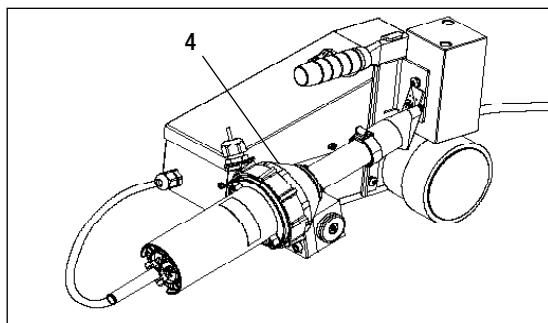

Güçün kesilmesi, çalışmanın yarıda kalması durumlarda veya cihazı soğutmak için, sıcak hava üfleyiciyi (4) park konumuna getirin.

Güç kaynağı kablosu ve uzatma kablosu

- Cihazda belirtilen nominal gerilim (isim plakasına bakınız), şebeke gerilimi ile aynı olmalıdır.
- **Güç kaynağı kablosu (1)** rahatça hareket edebilmeli ve çalışırken kullanıcıyı veya başka kişileri engellememeli (takılma tehlikesi).
- Uzatma kabloları, kullanıldığı bölgeye (ör. dış mekan) uygun olmalı ve ilgili uyguluk işaretlerine sahip olmalıdır. Uzatma kabloları için minimum çapraz kesiti dikkate almanız gerekebilir.

Güç kaynağı ekipmanı

Güç kaynağı ekipmanı kullanırken, lütfen bu ekipmanın topraklanması ve bir devre kesici anahtar ile donatılması gerektiğine dikkat ediniz.

Güç kaynağı ekipmanının nominal çıkış gücünü hesaplamak için "2 x otomatik sıcak havalı kaynak makinesinin nominal çıkışlı" formülü kullanılır.

6.2 Çalıştırma koşulu

- **Kaynak nozülü (3)** temel ayarını kontrol edin.
- Aleti elektrik hattına bağlayın. Hat gerilimi alet üzerinde belirtilen gerilim değerine uymalıdır.

6.3 Lazer ışını kılavuzu

- Güç kaynağı bağlandığında **lazer ışını (22)** otomatik olarak başlar.
- **Lazer ışınının (22)** yönünü ayarlayın (bkz. Bölüm 5.3 Lazer kılavuzunu ayarlama).

6.4 Kaynak parametreleri

- **Kaynaklama hızı için potansiyometreyi (17)** gereken değere ayarlayın.
- Hava üfleyici şalterini (9) **I konumuna getirin**. Gerektiğinde hava akımını hava bandıyla (23) ayarlayın. **Gerektiğinde** potansiyometreyle (24) sıcaklığı ayarlayın. Isınma süresi yaklaşık 5 dakikadır.
- Temas basıncı otomatik sıcak havalı kaynak makinesinin kendi ağırlığından etkilenir.
- Gerektiğinde ek ağırlık aksesuarını kullanın (opsiyonel).

6.5 Aletin konumlandırılması

- **Sıcak hava üfleyiciyi (4)** durma noktasına kadar çevirin.
- Otomatik kaynak makinesini, kaynaklanacak malzemenin üzerine gelecek şekilde konumlandırın. **Tahrik/basınç silindirinin (2)** dış kenarı, kaynaklanacak malzemenin üst üsté geldiği kenarıyla aynı hızada olmalıdır.
- **Lazer işini (22)**, kaynaklanacak malzemenin üst üsté geldiği kenarıyla aynı hızada olmalıdır.

6.6 Kaynak prosedürü



Malzeme üreticisinin kaynaklama talimatlarına ve ulusal standartlara veya yönetgeliere uygun olarak bir kaynak testi gerçekleştirin. Kaynak testini kontrol edin. Gerektiğinde kaynaklama sıcaklığını uygun hale getirin (kaynaklama parametreleri).

- **Sıcak hava üfleyiciyi (4)** durma noktasına kadar aşağı döndürün; **yayı düğme (21)** tahrik motorunu otomatik olarak başlatır (kaynaklama işlemi başlar).
- Kaynaklama işlemini gözetim altında tutun. **Gerektiğinde kaynaklama hızını** potansiyometre (17) ile düzeltin. Malzemenin üst üsté geldiği uzunluk boyunca, otomatik kaynak makinesini lazer işinine göre yönlendirin.
- Kaynak işlemi bittiğinde, **sıcak hava üfleyiciyi (4)** durma noktasına kadar kaldırın.

6.7 Kapatma

- **Sıcak hava üfleyiciyi (4) soğutmak için** potansiyometreyi (24) **0 konumuna çevirin**. Alet soğuduğunda (yaklaşık 6 dakika sonra), **sıcak hava üfleyici şalterini (9) 0 konumuna getirin**.
- Daha sonra güç kaynağı kablosunu (1) **elektrik hattından çıkarın**.



- Cihazın soğumasını bekleyin.
- **Güç kaynağı kablosunda (1)** ve fişte elektriksel ve/veya mekanik hasar olup olmadığını kontrol edin.
- **Kaynak nozülünü (3)** tel fırçayla temizleyin.

7. RW3400 çatı kaynak makinesi için Hızlı Başvuru Kılavuzu

7.1 Açma / Başlatma

1. Elektrik hattı gerilim fişini bağlayın.
2. **Sıcak hava üfleyicinin (9)** ana şalterini açın.
3. Hava hacmini **hava bandıyla (23)**, sıcaklığı ise **potansiyometreyle (24)** seçin/ayarlayın.
4. **Potansiyometreden (17)** hızı ayarlayın.
5. **Sıcak hava üfleyiciyi (4)** döndürün

7.2 Kapatma

1. **Sıcak hava üfleyici (4)** park konumuna döndürün.
2. **Sıcak hava üfleyicideki (4) potansiyometreyi (24) 0 konumuna getirin** ve cihazı soğumaya bırakın.
3. **Sıcak hava üfleyicinin (9)** ana şalterini kapatın.
4. Elektrik hattı gerilim fişinin bağlantısını kesin.

8. Sık sorulan sorular, nedenler ve önlemler

Düşük kaliteli kaynak sonucu:

- Tahrik hızını, kaynaklama sıcaklığını ve hava hacmini kontrol edin.
 - **Kaynak nozülünü (3)** tel fırçayla temizleyin.
 - **Kaynak nozülü (3)** yanlış ayarlanmıştır (Kaynak nozülünü ayarlama bölümüne bakınız).

Maksimum 5 dakika geçtiği halde gereken kaynaklama sıcaklığına ulaşılamadı:

- Hat gerilimini kontrol edin.
 - Hava hacmini azaltın.

9. Aksesuarlar

Yalnızca orijinal Weldy yedek parçaları ve aksesuarları kullanılabilir. Orijinal yedek parça ve aksesuarların kullanımaması garantiyi geçersiz kılar.

Daha fazla bilgi için www.weldy.com adresine gidin.

10 Servis ve onarım

Onarım işleri, sadece yerel Weldy yetkili servisi tarafından yapılabilir. Kullanım, Weldy orijinal aksesuarları ve orijinal vedeç parçaları ile sınırlıdır.

Daha fazla bilgi için www.weldy.com adresine gidin.

11 Garanti

- Bu cihaz için yerel Weldy yetkili servisine tanınan garanti hizmeti hakları geçerlidir.
 - Garanti hizmeti taleplerindeki tüm imalat veya işçilik hataları, yerel Weldy yetkili servisleri tarafından uygun görülen yöntemler ile onarılır veya değiştirilir.
 - Diğer garanti talepleri, geçerli kanunlar çerçevesinde kapsam dışıdır.
 - Doğal yıpranma, aşırı yükleme veya yanlış taşıma ve kullanma kaynaklı hasarlar, garanti kapsamı dışındadır.
 - Isıtma elemanları garanti yükümlülükleri veya güvence kapsamına girmez.
 - Satın alan kişi tarafından dönüştürülen veya üzerinde değişiklik yapılan veya orijinal olmayan Weldy yedek parçalarının kullanıldığı cihazlar için herhangi bir garanti talebinde bulunulamaz.

12. Uygunluk beşinci

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, İsviçre bu ürünün satışa sunduğumuz modellerde, aşağıdaki AT Yönetmeliklerinin koşullarını verine getirdiğini tasdik eder.

Yönetmelikler: 2006/42 2014/30 2014/35 2011/65

Eşdeğer standartlar: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (Z_{max}), EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45,
EN 50581

Belgeden sorumlu yetkilinin adı: Volker Pohl, Ürüün Uyuşunluk Yöneticisi

Kaegiswil 02/01/2017

Bruno von Wyl, CTO

Andreas Kathriner, GM

13. Elden çıkarma



Elektrikli ekipmanları hiçbir zaman evsel atıklarla birlikte atmayın!

Elektrikli ekipmanları tıpten zaman evsel atıklarla birlikte atmayın.
Elektrikli ekipmanlar, aksesuarları ve ambalajları için çevre dostu geri dönüşüm işlemi uygulanmalıdır.

جدول المحتويات

48.....	1. ملاحظات مهمة تتعلق بالسلامة.....
49.....	1.1 الاستخدام المقصود.....
49.....	1.2 الاستخدام غير المقصود.....
49.....	2. البيانات الفنية.....
50.....	3. النقل.....
50.....	4. كاوية لحام الأسفف roofer RW3400 الخاصة بك
50.....	4.1 لوحة النوع والتعريف
50.....	4.2 نطاق التسليم
51.....	4.3 نظرة عامة على أجزاء الجهاز
52.....	5. إعدادات الضبط لكاوية لحام الأسفف roofer RW3400
52.....	5.1 إعدادات الضبط لفوهة اللحام
52.....	5.2 تغيير فوهة اللحام
53.....	5.3 ضبط مؤشر الليزر
53.....	6. بدء تشغيل كاوية لحام الأسفف roofer RW3400 الخاصة بك
53.....	6.1 بيئة العمل والسلامة
55.....	6.2 ظروف التشغيل
55.....	6.3 مؤشر شعاع الليزر
56.....	6.4 معابر اللحام
56.....	6.5 تحديد موضع الجهاز
56.....	6.6 إجراء اللحام
56.....	6.7 إيقاف التشغيل
56.....	7. دليل المرجع السريع لكاوية لحام الأسفف roofer RW3400
56.....	7.1 التشغيل / البدء
56.....	7.2 إيقاف التشغيل
57.....	8. الأسئلة الشائعة، والأسباب، والتاليبر
57.....	9. الملحقات
57.....	10. الصيانة والتصليح
57.....	11. الضمان
57.....	12. إعلان المطابقة
57.....	13. التخلص من المنتج

نهنوك على شراء كاوية لحام الأسفف .roofer RW3400

كاوية اللحام باستخدام الهواء الساخن الآلية التي اخترتها هي ماكينة متميزة صممت وصنعت بما يتوافق مع أحدث المعرف والخبرات المتوفرة في صناعة المعالجة البلاستيكية. فقد تم استخدام مواد عالية الجودة في تصنيعها.

1. ملاحظات مهمة تتعلق بالسلامة

يجب لك قراءة تعليمات التشغيل التالية قبل بدء تشغيل الماكينة. يجب أن تبقى هذه التعليمات مع الجهاز في جميع الأوقات. إذا أعطيت الجهاز لشخص آخر، فلابد من إرفاق تعليمات التشغيل معه.
إضافة إلى معلومات السلامة الواردة في الفصول الفردية لتعليمات التشغيل، يجب الالتزام الصارم بالمتطلبات التالية في جميع الأوقات.

تحذير

خطر على الحياة. قبل فتح الجهاز، افصل قابس الطاقة من منفذ التيار، لأن المكونات والوصلات المتصلة بالكهرباء مكشوفة.



خطر الحرائق والانفجار الناتج عن الاستخدام غير الصحيح لكاوية اللحام الآلية (على سبيل المثال، السخونة الزائدة للمواد)، وتحديداً بالقرب من المواد القابلة للاشتعال والغازات القابلة ل الانفجار.



خطر الاحتراق! لا تمس أنبوب وفوهة عنصر التسخين عندما يكونا ساخنين. اترك دائماً الجهاز يبرد أولًا.



لا توجه تدفق الهواء الساخن باتجاه الأشخاص أو الحيوانات.



وصل الجهاز **منفذ تيار مزود بموصى وقائي**. أي تعطل بالموصى الوقائي داخل الجهاز أو خارجه يشكل خطراً!

لا تستخدم إلا كابلات الإطالة المزودة بموصلات وقائية.

تنبيه

يجب أن يتطابق **الجهد الاسمي** المذكور على الجهاز مع **الجهد الاسمي** المزمع استخدامه. في حالة اختلاف الجهد الخطي، يجب إيقاف تشغيل منفاخ الهواء الساخن وفتح التشغيل، وزرع منفاخ الهواء الساخن.
 $Z_{max} = \frac{1}{j + 14 \cdot 10^{-6} - 10^0}$ EN 61-3-61-000



استشر جهة التوريد، إذا لزم الأمر.



هناك حاجة ماسة لوجود قاطع دائرة لحماية الأشخاص عند استخدام الجهاز في موقع البناء.



يجب مراعاة الجهاز طوال الوقت أثناء التشغيل. يمكن أن تصعد الحرارة المتبددة إلى المواد القابلة للاشتعال غير المرئية. لا يمكن استخدام الجهاز سوى بمعونة أشخاص متخصصين مدربين أو تحت إشرافهم. لا يسمح للأطفال بتشغيل الجهاز تحت أي ظروف.



قم بحماية الجهاز من الرطوبة والتبلل.



هذا الجهاز مزود بموزع ليزر - ليزر من الفئة II (مؤشر الخرج البصري (P) > 5 ميجاوات).

لا تنظر مباشرةً إلى الليزر. لا توجه الليزر باتجاه شخص آخر.

يلزم وجود شخصين لنقل الماكينة باستخدام صندوق النقل.

1.1 الاستخدام المقصود

كاوية لحام الأسقف roofer RW3400 مصممة للاستخدام المهني في الأسقف المسطحة والأسقف المنحدرة بزاوية ميل تصل إلى 30 درجة.

لا يمكن استخدام سوى قطع الغيار والأجهزة الملحة الأصلية المتوفرة من Weldy. وعدم استخدام قطع الغيار والأجهزة الملحة الأصلية هذه من شأنه أن يؤدي إلى إبطال الضمان والتأمين.

عمليات اللحام وأنواع المواد

- اللحام المتراكب لأوراق من التسرب ذات اللدونة الحرارية/أوراق منع التسرب ذات اللدونة المطاطية
- اللحم متعدد البنيات "PVC"، البولي بروبيلين "PP"، البولي إيثيلين "PE"، بيتمين كوبوليمير إثيليني "ECB"، خلات فينيل-إيثيلين "EVA"، بولي الإيفينات مرن "FPO"، بولي إيفينات بولي إيثيلين "PIB"، بولي مياثاكريلات إيميد "PMI"، بولي إيفينات "PO" ، بولي إيفينات لدن بالحرارة "TPO"
- عرض اللحام ٢٠ و ٣٠ مم

1.2 الاستخدام غير المقصود

أي استخدام آخر للماكينة خلاف الاستخدامات سالفة الذكر أو يتجاوز نطاقها يعتبر استخداماً غير مقصود.

2. البيانات الفنية

تحتفظ بالحق في إجراء تغييرات فنية.

كاوية لحام الأسقف roofer RW٣٤٠٠		
٢٣٠	فولتـ	الجهد الاسمي
٣٥٠٠	وات	الخرج الاسمي
٦٠ / ٥٠	هرتز	تردد
٦٠٠ - ٥٠	درجة منوية	درجة الحرارة
٧,٥ - ١,٠	متر/دقيقة	السرعة
٦٧	مستوى ضغط الصوت (L _{pA}) (ديسيبل)	مستوى الانبعاثات
٣٢٠ × ٢٨٠ × ٤٤٥	مم	الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)
١٧	كجم	الوزن (بدون وزن إضافي)
€€		علامة المطابقة
⊕		فة الحماية

يجب الامتثال إلى القوانين الوطنية المعمول بها المتعلقة بنقل الأحمال أو رفعها.
يبلغ وزن كاوية لحام الأسقف roofer RW3400 الخاصة بك بما في ذلك صندوق النقل ٢٣,٩ كجم (١٧ كجم دون صندوق النقل).



يلزم وجود شخصين للنقل باستخدام صندوق النقل.
لا تستخدم سوى صندوق النقل المدرج في نطاق التسليم (راجع نطاق التسليم) والمقبض المثبت في صندوق النقل لنقل كاوية لحام الهواء الساخن.

يجب ترك منفاث الهواء الساخن (٤) حتى يبرد قبل النقل.




لا تخزن أبداً المواد القابلة للاشتعال (على سبيل المثال، البلاستيك، أو الخشب، أو الورق) في صندوق النقل.



لا تستخدم أبداً مقبض الحمل (٢٠) الموجود على الجهاز أو صندوق النقل بغرض النقل باستخدام رافعة.



استخدم مقبض الحمل للوزن باستخدام المقبض
(١٩) الموجود في المنتصف لرفع كاوية اللحام
باليواء الساخن الآلية باليد.

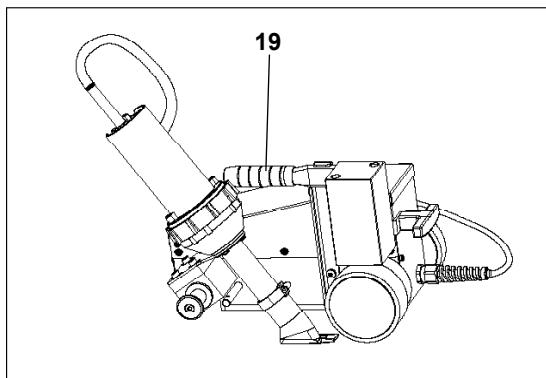

4. كاوية لحام الأسقف roofer RW3400 الخاصة بك

4.1 لوحة النوع والتعريف


يكون الموديل والرقم المسلسل موضعين على لوحة النوع للجهاز الخاص بك. انسخ هذه المعلومات وضعها مع تعليمات التشغيل لديك وانذرها في كل المراسلات التي تجريها مع ممثلينا أو مراكز الصيانة المعتمدة لدينا.

الموديل:

الرقم المسلسل:

4.2 نطاق التسليم

- جهاز واحد
- ذراع توجيه واحد
- تعليمات التشغيل

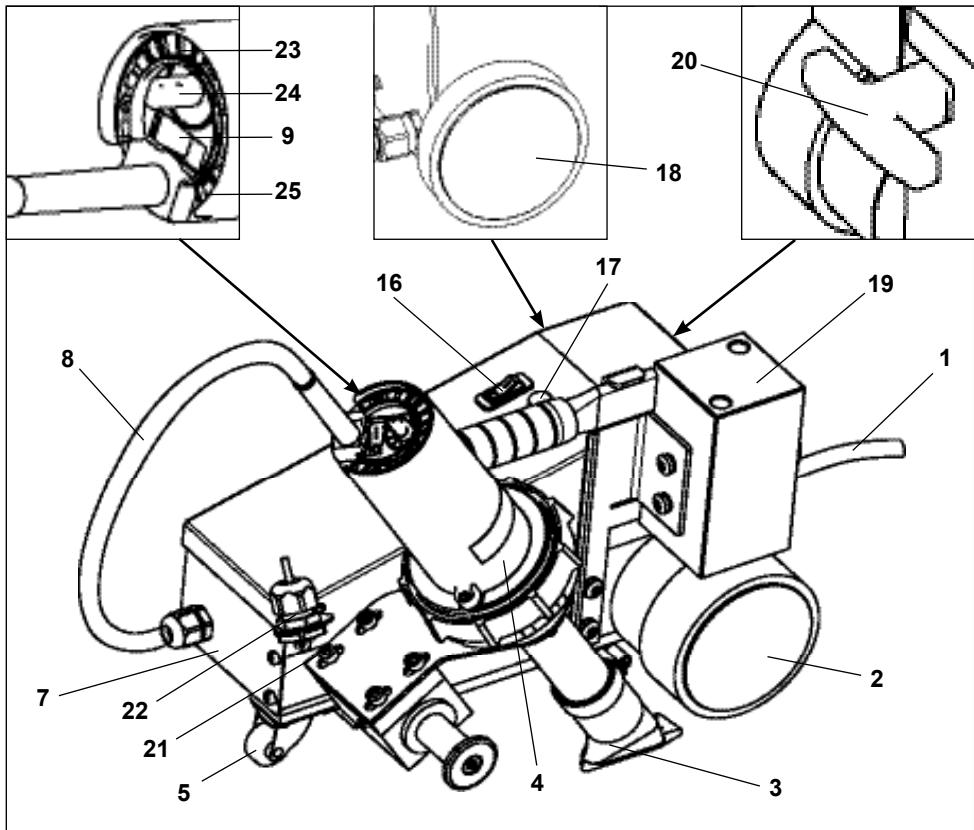

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| .18. اسطوانة الضغط | .1. كابل الإمداد بالطاقة |
| .19. الوزن بالمقبض | .2. اسطوانة التدوير/الضغط |
| .20. مقبض الحمل | .3. فوهة اللحام |
| .21. مفتاح سريع للقطع والوصل | .4. منفخ الهواء الساخن |
| .22. مؤشر الليزر | .5. اسطوانة التوجيه |
| .23. الأداة المزدقة لضبط الهواء | .6. الميت/الثاسيه |
| .24. مقياس الجهد لضبط درجة الحرارة | .7. كابل التوصيل |
| .25. فلتر الهواء | .8. مفتاح التشغيل |
| | .9. مفتاح التجفيف |
| | .10. مقياس الجهد لضبط سرعة اللحام |
| | .11. مفتاح التشغيل |
| | .12. مفتاح التجفيف |
| | .13. مفتاح التشغيل |
| | .14. مفتاح التجفيف |
| | .15. مفتاح التشغيل |
| | .16. مقياس الجهد لضبط سرعة اللحام |
| | .17. مقياس الجهد لضبط سرعة اللحام |

5. إعدادات الضبط لكاوية لحام الأسقف roofer RW3400


احتياطات السلامة

اترك الجهاز حتى يبرد.

قبل بدء الضبط، تأكّد من إيقاف تشغيل منفاخ الهواء الساخن من المفتاح الرئيسي (٩) وفصل كابل الإمداد بالطاقة (١) من خط الإمداد.




5.1 إعدادات الضبط لفوهة اللحام

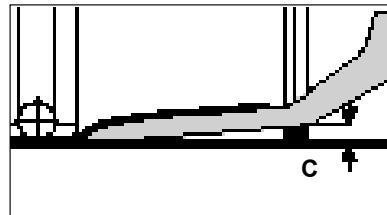

مم ٥٠ - ٤٠ = A
مم ٢ - ١ = B
مم ٢ - ١ = C

يمكن ضبط موضع فوهة اللحام في الأماكن الثلاثة التالية:


- براغي ملولية سداسية (26)
- براغي توركس (29)
- طوق ملوب (28)

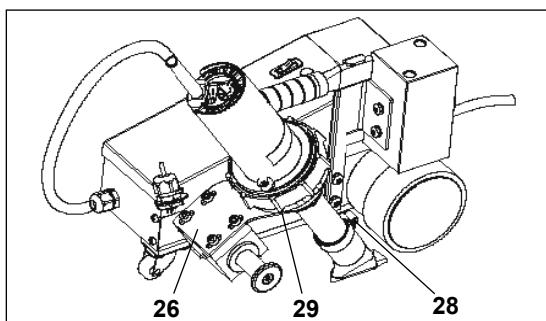

5.2 تغيير فوهة اللحام

قم بتغيير فوهة اللحام إلى العرض المطلوب حسب الضرورة (غير متضمن في نطاق التسليم). بعد تغيير فوهة اللحام، يجب التأكّد من موضعها (على النحو الموضح في إعداد فوهة اللحام).

1. قم بفك البراغي من الفوهة.
2. قم بإزالة فوهة اللحام الحالية.
3. اربط فوهة اللحام المطلوبة.
4. قم بإحكام ربط البراغي مرة ثانية.

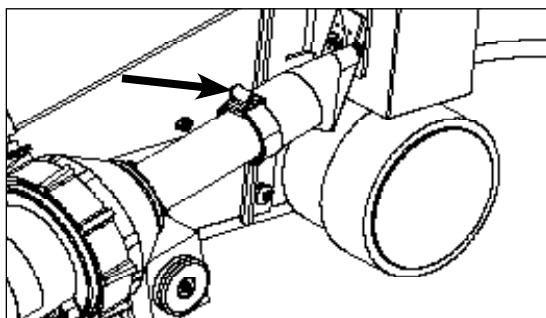


احتياطات السلامة

قبل بدء العمل، تأكّد من إيقاف تشغيل منفاث الهواء الساخن (٤) من مفتاح منفاث الهواء (٩) وإيقاف تشغيل مفتاح التشغيل (١٦). يجب أن يكون منفاث الهواء الساخن (٤) في وضع التوقف. قم بتوصيل كابل الإمداد بالطاقة (١) بخط الإمداد.

تنبيه: الليزر في وضع تنشيط - لا تنظر مباشرةً إلى الليزر. لا توجه الليزر باتجاه شخص آخر.



اضبط اتجاه شعاع الليزر (22) من خلال إرخاء الصامولة العلوية، وتحويل الليزر إلى الوضع الصحيح. اضغط على الحامل المعدني لضبطه إلى الوضع الصحيح إذا لزم الأمر.

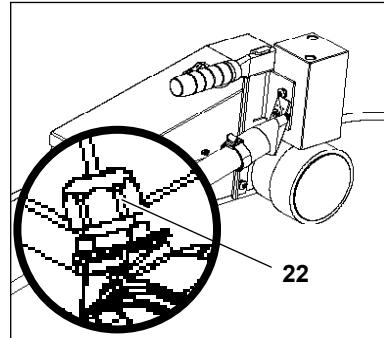

22

6. بدء تشغيل كاوية لحام الأسقف roofer RW3400 الخاصة بك

6.1 بينة العمل والسلامة



يجب عدم استخدام كاوية اللحام بالهواء الساخن الآلية إلا في مكان مفتوح أو جيد التهوية. وتجنب دائمًا استخدام الجهاز في أجواء يحتوي أن تكون قابلة للانفجار أو للاشتعال بشكل كبير، واحرص دائمًا أن تستخدِم الجهاز على مسافة بعيدة عن المواد القابلة للاشتعال أو الغازات القابلة للانفجار.

اقرأ صحيفَة بيانات سلامة المواد المقدمة من الجهة المصنعة للمواد، واتبع التعليمات الواردة بها. وكن حذرًا حتى لا تحرق المواد أثناء اللحام.

لا تستخدم الجهاز إلا على سطح أفقى (انحدار السقف يصل إلى ٣٠ درجة) ومقاوم للنار.

إضافةً إلى ذلك، يجب الامتثال إلى المتطلبات القانونية الوطنية المتعلقة بالسلامة المهنية (تأمين سلامة الموظفين أو الأجهزة).







الحماية من السقوط عند العمل في مناطق يوجد بها خطر السقوط، عند لحام حاجز السقف (جاجز السقف، الحاجاف)، يجب تثبيت كاوية لحام الهواء الساخن في خطاف القفل بمثبت إيقاف مع دليل أفقية (على سبيل المثال، أنظمة أمان الجبل أو القضيب) على سهل الحماية من السقوط.




فيما يتعلق بسلسلة السلامة، يجب توخي الحذر لضمان أن جميع عناصر السلامة (خطافات حلقة التثبيت المعدنية، والجibal) تمتلك الحد الأدنى للقدرة على رفع الحمل ٧ كيلو نيوتن في جميع الاتجاهات المتوقعة، ومن أجل تعليمي الماكينة، يلزم استخدام حلقة تثبيت معننة بمثبتك (القفل الدوار أو الأنواع الملوثة). كما يجب تركيب جميع توصيات سلسلة السلامة وفحصها على نحو صحيح وفقًا لمواصفات الجهة المصنعة.

و قبل كل استخدام وبعد الأحداث غير العادية، يجب فحص خطاف القفل المستخدم لتثبيت حبل الأمان من جانب شخص خبير في هذا المجال. ولا يُسمح بوجود أي صدوع، أو تأكل، أو شقوق، أو عيوب مادية أخرى في خطاف القفل.

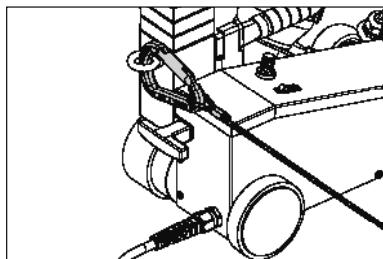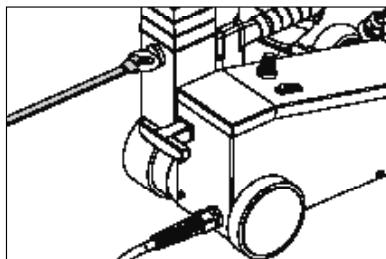


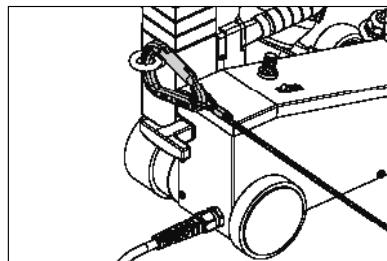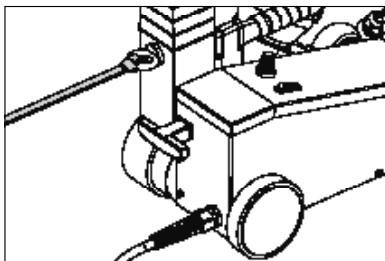

يجب أن تكون الأوزان الإضافية مُؤمَّنة بشكلٍ موثوق باستخدام قامطة الأمان المثبتة في نقل القاعدة.

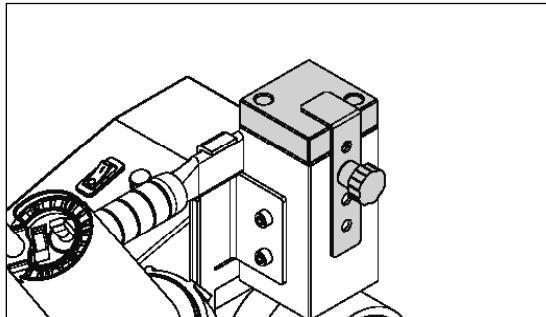



يمكن استخدام 3 أوزان إضافية بحد أقصى وتأمينها باستخدام قامطة الأمان. ولا يُسمح بتثبيت أكثر من 3 أوزان إضافية.

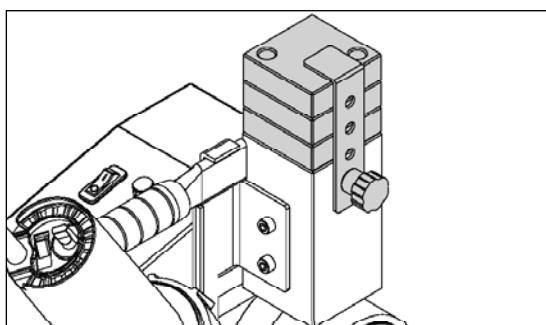

تنبيه. ثبِّت كاوية لحام الهواء الساخن بخطاف القفل فقط.

تنبيه. لا يُسمح مطلقاً بربط كاوية اللحام في نقاط ربط أحاديد تسمح للحبال بالارتخاء. يجب ضبط أداة التوصيل دائمًا على طول قصير قدر الإمكان من أجل القضاء نهائياً على فرصة السقوط فوق حافة حاجز السقف.




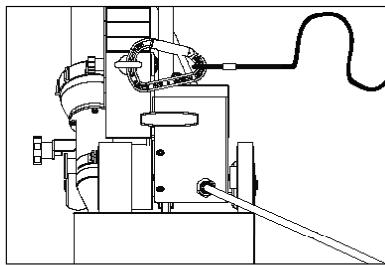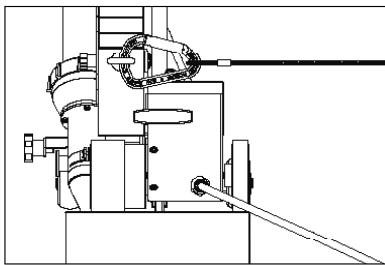

تنبيه. أثار الجاذبية تطلب معها خطر السقوط أو الانحدار غير المتحكم به. كما أن نقطة التثبيت غير مصممة لمقاومة ضغط السقوط المفاجئ الذي يشبه الصدمة.
انصل بالجهة المصمتة إذا ساورتك شكوك خلال التركيب أو التشغيل.

انقطاع التيار الكهربائي وانقطاعات التشغيل

في حالة انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع التشغيل، أو تبريد الجهاز، قم بتبديل وضع منفاخ الهواء الساخن (4) إلى وضع التوقف.

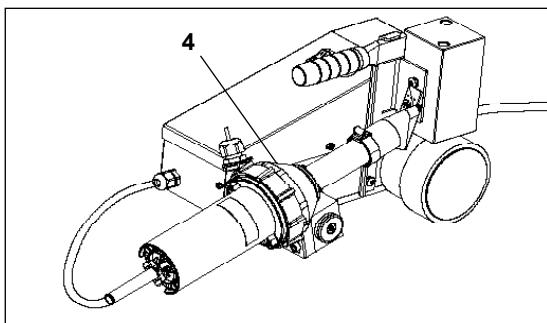

كابل الإمداد بالطاقة وكابل الإطالة

- يجب أن يتواافق الجهد الاسمي المبين على الجهاز (راجع لوحة الاسم) مع الجهد الخطي.
- يجب أن يكون كبل الإمداد بالطاقة (1) حر الحركة، وألا يتسبب في إعاقة المستخدم أو الأشخاص الآخرين أثناء العمل (خطر التعرّض).
- يجب أن تكون كبلات الإطالة معتمدة للاستخدام في الموقع (على سبيل المثال، الأماكن الخارجية)، وأن توضع عليها علامات توضح ذلك. قد تحتاج إلى مراعاة الحد الأدنى من المقطع العرضي لكبلات الإطالة.

معدات الإمداد بالطاقة

عند استخدام معدات الإمداد بالطاقة، يرجى ملاحظة أنه يجب تأريض هذه المعدات وتزويدها بقاطع دائرة.
تستخدم الصيغة "2 × الخرج الاسمي لكاوية اللحام بالهواء الساخن الآلية" لحساب الخرج الاسمي لمعدات الإمداد بالطاقة.

6.2 ظروف التشغيل

- تتحقق من الضبط الأساسي لنفوهه اللحام (3).
- قم بتوصيل الجهاز بخط الإمداد. يجب أن يتواافق الجهد الخطي مع تصنيف الجهد المبين على الماكينة.

6.3 مؤشر شعاع الليزر

- يبدأ شعاع الليزر (22) تلقائياً عندما يتم توصيل مصدر الإمداد بالطاقة.
- اضبط اتجاه شعاع الليزر (22) (راجع الفصل 5.3 ضبط مؤشر الليزر).

6.4 معايير اللحام

- اضبط مقاييس الجهد لضبط سرعة الهواء (17) إلى القيمة المطلوبة.
- اضبط مفتاح منفاث الهواء (9) على الوضع 1. وضبط تدفق الهواء على النحو المطلوب باستخدام الأداة المنزلقة لضبط الهواء (23). اضبط درجة الحرارة على النحو المطلوب باستخدام مقاييس الجهد (24). تبلغ فترة التسخين 5 دقائق تقريباً.
- ينثر ضغط التلامس بوزن كاوية لحام الهواء الساخن الآلية نفسها.
- استخدم ملحق الوزن الإضافي على النحو المطلوب (اختياري).

6.5 تحديد موضع الجهاز

- قم برفع منفاث الهواء الساخن (4) لأعلى مسافة ممكنة بعيداً حتى التوقف.
- قم بتحديد موضع كاوية اللحام الآلية على الجزء المتداخل من المواد التي يتغير لحامها. يجب أن تكون الحافة الخارجية لأسطوانة التدوير/الضغط (2) محاذية للحافة المتداخلة من المواد التي يتغير لحامها.
- يجب أن يكون شعاع الليزر (22) محاذياً للحافة المتداخلة من المواد التي يتغير لحامها.

6.6 إجراء اللحام



قم بإجراء اختبار لحام وفقاً لتعليمات اللحام المقدمة من الجهة المصنعة للمواد وبما يتوافق مع المعايير أو المبادئ التوجيهية الوطنية، افحص اختبار اللحام، قم بتهيئة درجة حرارة اللحام (معايير اللحام) حسب الضرورة.

- قم بتحفيض منفاث الهواء الساخن (4) لأسفل إلى أقصى مسافة ممكنة حتى التوقف، وسيبدأ المفتاح سريع القطع والوصل (21) تلقائياً بتشغيل المحرك (تبدأ عملية اللحام).
- راقب عملية اللحام. قم بتصحيح سرعة اللحام باستخدام مقاييس الجهد (17) حسب الضرورة. قم بتوجيه كاوية اللحام الآلية باستخدام شعاع الليزر على طول الجزء المتداخل.
- عند الانتهاء من اللحام، قم برفع منفاث الهواء الساخن (4) إلى أقصى مسافة ممكنة حتى التوقف.

6.7 إيقاف التشغيل



- قم بتدوير مقاييس الجهد (24) إلى الوضع 0 لكي يتم تبريد منفاث الهواء الساخن (4). عندما يبرد الجهاز (بعد 6 دقائق تقريباً)، اضبط مفتاح منفاث الهواء الساخن (9) على 0.
- ثم افصل كبل الإمداد بالطاقة (1) من مصدر الإمداد بالكهرباء.

- انتظر حتى يبرد الجهاز.
- افحص كبل الإمداد بالطاقة (1) والقبس التأكيد من عدم وجود ثلف كهربائي و/أو ميكانيكي.
- نظف فوهة اللحام (3) باستخدام فرشاة سلكية.

7. دليل المرجع السريع لكاوية لحام الأسقف roofer RW3400

7.1 التشغيل / البدء

1. قم بتوصيل قابس الجهد الخطي.
2. قم بتشغيل المفتاح الرئيسي لمنفاث الهواء الساخن (9).
3. حدد/أضبط حجم الهواء باستخدام الأداة المنزلقة لضبط الهواء (23) ودرجة الحرارة باستخدام مقاييس الجهد (24).
4. اضبط السرعة على مقاييس الجهد (17).
5. ارفع منفاث الهواء الساخن (4).

7.2 إيقاف التشغيل

1. ارفع منفاث الهواء الساخن (4) إلى وضع التوقف.
2. اضبط مقاييس الجهد (24) في منفاث الهواء الساخن (4) على 0، واترك الجهاز حتى يبرد.
3. قم بإيقاف تشغيل المفتاح الرئيسي لمنفاث الهواء الساخن (9).
4. افصل قابس الجهد الخطي.

8. الأسئلة الشائعة، والأسباب، والتدابير

النتيجة رديئة الجودة لعملية اللحام:

- افضل سرعة التثبيت، ودرجة حرارة اللحام، وحجم الهواء.

• نظف فوهة اللحام (3) باستخدام فرشاة سلكية.

• فوهة اللحام (3) مضبوطة بشكل غير صحيح (راجع إعداد فوهة اللحام).

لم يتم الوصول بعد إلى درجة حرارة اللحام المطلوبة بعد مرور 5 دقائق كحد أقصى:

- افضل الجهد الخطي.

• قلل حجم الهواء.

9. الملحقات

لا يمكن استخدام سوى قطع الغيار والأجهزة الملحقة الأصلية المتوفرة من Weldy. وعدم استخدام قطع الغيار والأجهزة الملحقة

الأصلية هذه من شأنه أن يؤدي إلى إبطال الضمان والتأمين.

لمزيد من المعلومات، يرجى الدخول إلى الموقع www.weldy.com

10. الصيانة والتصلیح

يمكن إجراء الإصلاحات فقط من قبل شركاء ويلدي المحليين. الاستخدام يقتصر على استخدام الملحقات الأصلية وقطع الغيار الأصلية من ويلدي.

لمزيد من المعلومات، يرجى الدخول إلى الموقع www.weldy.com

11. الضمان

• تطبق حقوق الضمان التي تم الاتفاق عليها من قبل شركاء ويلدي المحليين لهذا الجهاز.

• في حالة مطالبات الضمان، يجب إصلاح جميع أخطاء التصنيع أو المعالجة أو استبدالها من قبل شركاء ويلدي المحليين وفقاً لتقديرهم الخاص.

• تُسْتَثنى مطالبات الضمان أو التأمين الأخرى في إطار القانون الإلزامي.

• تُسْتَثنى الأضرار الناتجة عن البليط الطبيعي، أو الحمل الزائد، أو التعامل غير الصحيح من الضمان.

• تُسْتَثنى عناصر التسخين من التزامات الضمان أو التأمين.

• لا تطبق مطالبات الضمان أو التأمين المقدمة للأجهزة التي قام المشتري بتحويلها أو تغييرها أو التي تم استخدام قطع غيار لها خلاف قطاع الغيار الأصلية المتوفرة من Weldy.

12. إعلان المطابقة

تؤكد شركة AG Leister Technologies ، الكائنة في Switzerland على أن هذا المنتج يفي بمتطلبات المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي التالي ذكرها في الموديلات المتوفرة للشراء.

المبادئ التوجيهية: 2011/65, 2014/35, 2006/42

المعايير المتفق عليها: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2

EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (Zmax), EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45

اسم المسؤول المفوض بالتوقيع: Volker Pohl، مدير مطابقة المنتجات

Kathrine A.

Andreas Kathriner

Bruno von Wyf

Bruno von Wyf

Kaegiswil, 02/01/2017

Bruno von Wyf، المدير التنفيذي للتكنولوجيا

13. التخلص من المنتج

لا تتخلى من المعدات الكهربائية مع النفايات المنزلية.

يجب أن تخضع المعدات الكهربائية، والأجهزة الملحقة، والعبوة لإعادة التدوير بطريقة

غير ضارة بالبيئة.



**Содержание**

1. Важные указания по технике безопасности	59
1.1 Использование по назначению	60
1.2 Использование не по назначению.....	60
2. Технические характеристики	60
3. Транспортировка	61
4. Ваш roofer RW3400.....	61
4.1 Типовая табличка и идентификация.....	61
4.2 Комплект поставки	61
4.3 Обзор компонентов аппарата	62
5. Регулировка roofer RW3400.....	63
5.1 Регулировка сварочного сопла	63
5.2 Замена сварочного сопла	63
5.3 Регулировка лазерной указки	64
6. Ввод roofer RW3400 в эксплуатацию.....	64
6.1 Рабочая среда и техника безопасности	64
6.2 Условия эксплуатации	66
6.3 Лазерная указка	66
6.4 Параметры сварки	67
6.5 Позиционирование инструмента.....	67
6.6 Процедура сварки.....	67
6.7 Выключение.....	67
7. Краткое справочное руководство по аппарату roofer RW3400.....	67
7.1 Включение/запуск	67
7.2 Выключение.....	67
8. Часто задаваемые вопросы, причины и способы устранения неисправностей.....	68
9. Дополнительные комплектующие.....	68
10. Сервисное обслуживание и ремонт	68
11. Гарантия	68
12. Декларация соответствия	68
13. Утилизация.....	68

Руководство по эксплуатации

(перевод оригинального руководства по эксплуатации)

Поздравляем с покупкой roofer RW3400!

Вы выбрали первоклассный аппарат для автоматической сварки горячим воздухом, разработанный и изготовленный в соответствии с новейшими знаниями в отрасли обработки пластмасс. При изготовлении изделия использованы высококачественные материалы.

1. Важные указания по технике безопасности

Перед вводом аппарата в эксплуатацию необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации. Настоящее руководство по эксплуатации всегда должно храниться вместе с аппаратом. В случае передачи аппарата другому лицу необходимо передавать также руководство по эксплуатации.

Помимо информации о технике безопасности, приведенной в отдельных разделах настоящего руководства по эксплуатации, всегда следует строго соблюдать приведенные ниже требования.

Предупреждение



Опасно для жизни! Прежде чем открывать аппарат, извлеките вилку питания из розетки, поскольку возможен контакт с находящимися под напряжением открытыми компонентами и соединениями.



Опасность пожара и взрыва при неправильном использовании сварочного аппарата (например, перегрева материалов), особенно в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов и горючих газов.



Опасность получения ожогов! Не прикасайтесь к горячим трубке и соплу нагревательного элемента. Всегда сначала дождитесь, пока аппарат остывает. Не направляйте струю горячего воздуха на людей или животных.



Подключайте аппарат к **розетке с защитным проводником**. Опасность вследствие размыкания защитного проводника внутри или снаружи аппарата! Используйте удлинители только с защитными проводниками!

Внимание!



Номинальное напряжение, указанное на аппарате, должно соответствовать **номинальному напряжению** сети на объекте. При отсутствии сетевого напряжения необходимо отключить воздуходувку и привод, а также выдвинуть воздуходувку.

EN 61000-3-11; Zmax = 0,023 Ом + j 0,014 Ом. При необходимости, проконсультируйтесь с местной энергоснабжающей организацией.



Настоятельно рекомендуется использовать автоматический выключатель для защиты персонала при использовании аппарата на строительных площадках.



Во время работы аппарата его **всегда следует держать под контролем**. Существует опасность воспламенения горючих материалов, находящихся вне поля зрения оператора, под действием отходящего тепла. Аппарат разрешается использовать только **обученным специалистам** или под их руководством. Эксплуатация аппарата детьми категорически запрещена.



Предохраняйте аппарат от **влаги и сырости**.



Аппарат оснащен **лазерной указкой** – лазер класса II ($P < 5 \text{ мВт}$). Не смотрите прямо в лазер. Не наводите лазер на другого человека.



Для перемещения аппарата в транспортном контейнере необходимо два человека.

1.1 Использование по назначению

Аппарат roofer RW3400 предназначен для профессионального применения на плоских и скатных крышах с углом наклона до 30 градусов.

Допускается использование только оригинальных запасных частей и комплектующих Weldy. В случае невыполнения этого требования гарантия аннулируется.

Сварочные процессы и типы материалов

- Сварка внахлест термопластичных/эластомерных геомембран (ПВХ, ПП, ПЭ, ЭСБ, ЭВА, ФПО, ПИБ, ПМИ, ПО, ТПО)
- Ширина сварного шва 20 и 30 мм

1.2 Использование не по назначению

Любое использование, отличное от или выходящее за пределы описанного выше, считается использованием не по назначению.

2. Технические характеристики

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений.

		roofer RW3400
Номинальное напряжение	В~	230
Номинальная мощность	Вт	3500
Частота	Гц	50/60
Температура	°С	50 – 600
Скорость	м/мин	1,0 – 7,5
Уровень шума	L_{pA} (дБ)	67
Габариты (Д × Ш × В)	мм	445 × 280 × 320
Масса (без дополнительного груза)	кг	17
Знак соответствия		CE
Класс защиты I		(⊕)

3. Транспортировка



Соблюдать действующие национальные нормы и правила переноски и подъема грузов!
Масса roofer RW3400 с транспортным контейнером составляет 23,9 кг (17 кг без транспортного контейнера).

Для перемещения аппарата в транспортном контейнере необходимо два человека.

Пользоваться только тем транспортным контейнером, который включен в комплект поставки (см. раздел «Комплект поставки»), и рукояткой, установленной на транспортном контейнере, для переноски аппарата для сварки горячим воздухом.




Воздуходувке (4) ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо дать остыть перед перемещением.



Не хранить воспламеняющиеся материалы (например пластик, дерево или бумагу) в транспортном контейнере!



Ни в коем случае не используйте рукоятку для переноски (20) на аппарате или транспортном ящике для перемещения краном.

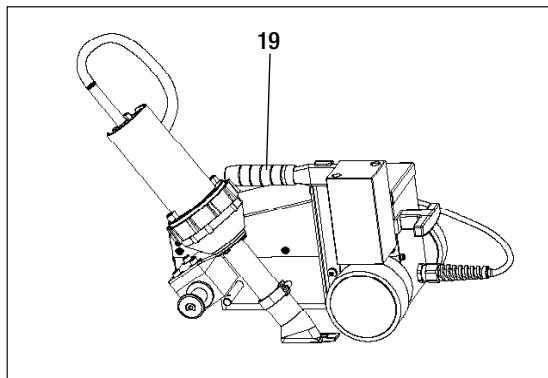

Для поднятия сварочного аппарата вручную используйте рукоятку груза и ручку (19) по центру.

4. Ваш roofer RW3400

4.1 Типовая табличка и идентификация

Модель и серийный номер указаны на типовой табличке аппарата. Перенесите эти сведения в руководство по эксплуатации и указывайте их во всей корреспонденции с нашими представителями или сотрудниками авторизованных сервисных центров.


Модель:

Серийный номер:

4.2 Комплект поставки

- 1 Аппарат
- 1 Стержень с рукояткой
- Руководство по эксплуатации

4.3 Обзор компонентов аппарата

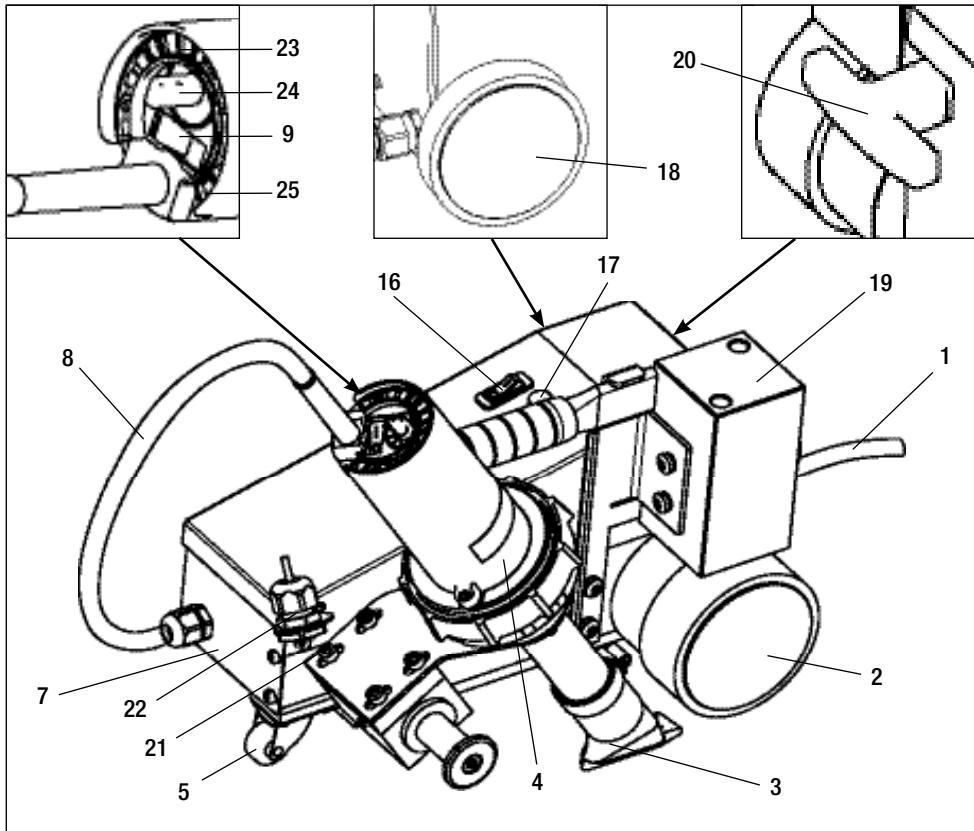

- 1. Шнур питания
- 2. Ведущий прижимной ролик
- 3. Сварочное сопло
- 4. Воздуходувка
- 5. Поворотный ролик
- 7. Корпус / ходовая часть
- 8. Соединительный кабель
- 9. Переключатель воздуходувки
- 16. Переключатель привода
- 17. Потенциометр для регулировки скорости сварки
- 18. Приводной ролик
- 19. Груз с рукояткой
- 20. Ручка для переноски
- 21. Мгновенный выключатель
- 22. Лазерная указка
- 23. Воздухозаборник
- 24. Потенциометр для регулировки температуры
- 25. Воздушный фильтр

5. Регулировка roofer RW3400



Меры предосторожности




Дайте аппарату остыть.

Прежде чем приступить к настройке, убедитесь, что воздуховдука выключена с помощью главного выключателя (9), а шнур питания (1) отсоединен от сети.

5.1 Регулировка сварочного сопла

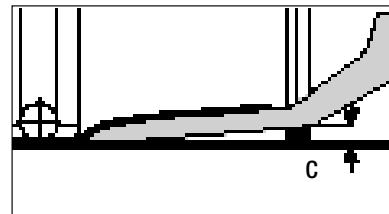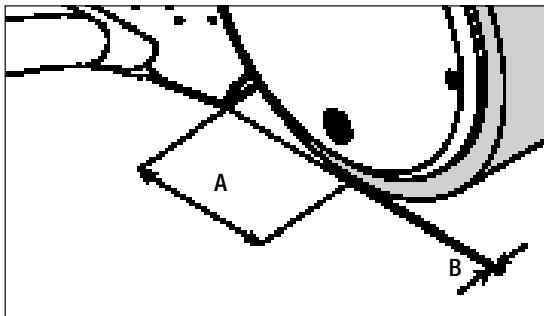

- | | |
|-----|----------|
| A = | 40–50 мм |
| B = | 1–2 мм |
| C = | 1–2 мм |

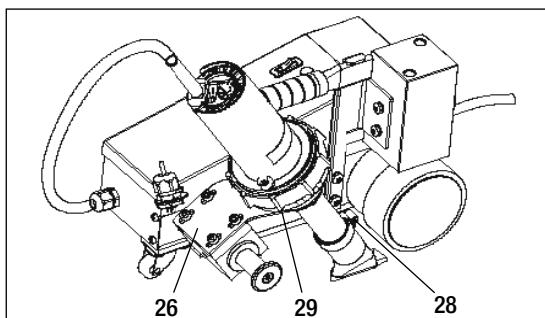


Положение сварочного сопла можно регулировать в трех следующих местах:

- Винты с внутренним шестигранником (26)
- Винты Torx (29)
- Винтовое кольцо (28)

5.2 Замена сварочного сопла

При необходимости сварочное сопло можно заменить на сопло нужной ширины (не входит в комплект поставки). После замены сварочного сопла НЕОБХОДИМО проверить положение (см. описание в разделе «Регулировка сварочного сопла»).

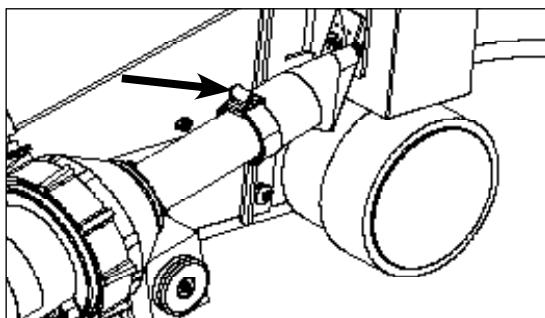


1. Выкрутить винт на сопле.
2. Снять установленное сварочное сопло.
3. Закрепить нужное сварочное сопло.
4. Снова плотно затянуть винт.

5.3 Регулировка лазерной указки

Меры предосторожности



Перед началом работы убедитесь, что **воздуходувка (4)** выключена с помощью **переключателя воздуходувки (9)**, а также что выключен **переключатель привода (16)**. Воздуходувка (4) должна находиться в положении остановки. Подключите **шнур питания (1)** к сети питания. **Внимание!** Лазер включен — не смотрите прямо в лазер. Не наводите лазер на другого человека.

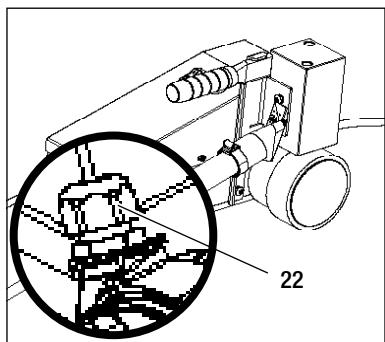

Отрегулируйте направление **лазерного луча (22)**, ослабив верхнюю гайку и повернув лазер в нужное положение. При необходимости прижмите металлический держатель в нужное положение.

6. Ввод roofer RW3400 в эксплуатацию

6.1 Рабочая среда и техника безопасности



Аппарат для автоматической сварки горячим воздухом используют только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. Ни в коем случае не используйте сварочный аппарат в потенциально взрывоопасных или легко воспламеняемых средах и всегда соблюдайте достаточное расстояние от воспламеняемых материалов или взрывоопасных газов.

Ознакомьтесь с паспортом безопасности материала, предоставленным производителем материала, и соблюдайте содержащиеся в нем инструкции. Будьте осторожны, чтобы не сжечь материал во время сварки. Пользоваться аппаратом следует только на горизонтальной (крыша с уклоном до 30°) и огнестойкой основе.

Кроме того, необходимо соблюдать национальные законодательные требования по охране труда (безопасность персонала или механизмов).








При выполнении работ на участках, где возможно падение с высоты, пользоваться страховочными системами. При сварке на парапете (краю) крыши аппарат для сварки горячим воздухом со стопорным крюком необходимо крепить на конструкции с горизонтальными направляющими (например рельсовой или тросовой страховочной системой) для защиты от падения.




В отношении страховочной цепи необходимо проследить за тем, чтобы все страховочные элементы (карабины, веревки) имели минимальную грузоподъемность 7 кН во всех предполагаемых направлениях. При подвешивании аппарата обязательно пользоваться карабинами с замком (поворотного или навинчивающегося типа). Все соединения страховочной цепи необходимо правильно смонтировать и проверить на соответствие требованиям изготовителя.

Перед каждым использованием и после нештатных ситуаций крюк с замком, используемый для крепления страховочного троса, необходимо предоставлять на проверку специалисту в данной области. На крюке с замком не должно быть признаков трещин, коррозии, надрезов или других дефектов.

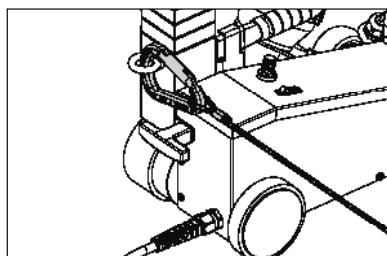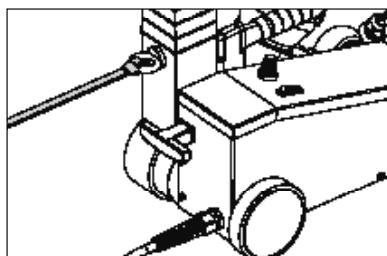

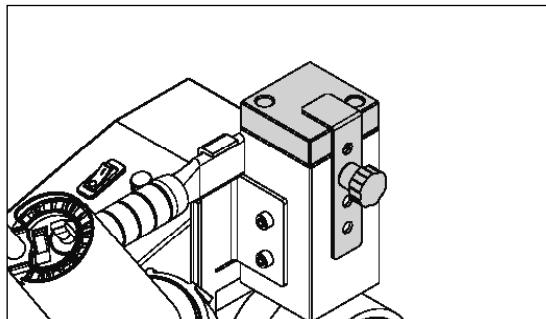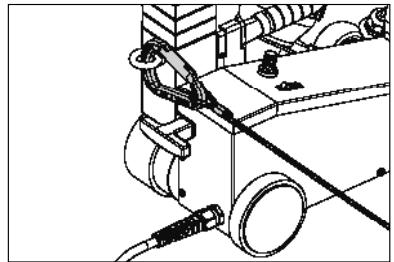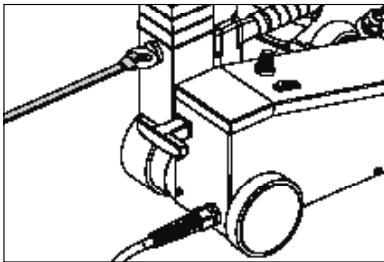

Дополнительные грузы необходимо надежно крепить с помощью **защитного зажима**, установленного на базовом грузе.


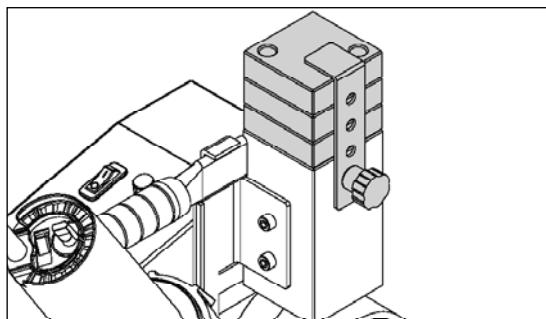


Допускается использование не более чем 3 дополнительных грузов **на защитных зажимах**. Устанавливать более 3 дополнительных грузов запрещено!



Внимание! Крепить аппарат для сварки горячим воздухом только на крюк с замком!


Внимание! Запрещено крепить страховочную систему сварщика к одиночным точкам крепления, в которых возможно провисание страховочных тросов! Соединительные средства должны быть максимально короткими, чтобы полностью исключить вероятность падения за парапет крыши.

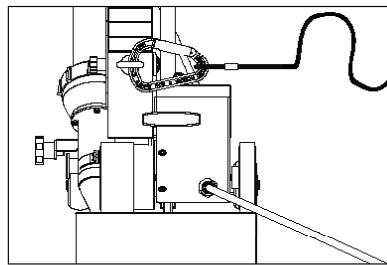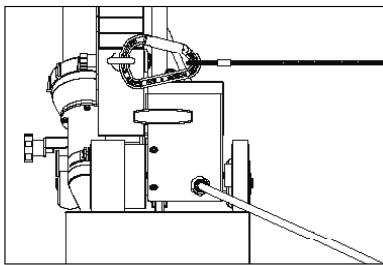

Внимание! Воздействие гравитации связано с опасность неконтролируемого падения. Точка крепления не рассчитана на выдерживание динамической нагрузки, связанной в резким падением!

При возникновении неясных ситуаций или сомнений в процессе монтажа или эксплуатации, обращаться к изготовителю.

Сбой питания и перерывы в работе

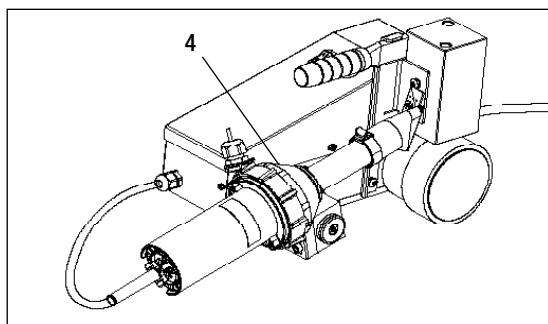

В случае сбоя питания, при необходимости сделать перерыв в работе или охладить аппарат переведите **воздуховку** (4) в положение остановки.

Кабель питания и удлинительный кабель

- Номинальное напряжение, указанное на аппарате (см. типовую табличку), должно соответствовать сетевому напряжению.
- Шнур питания (1)** должен свободно перемещаться, не мешая оператору или другим людям в процессе эксплуатации (опасность спотыкания).
- Удлинительные кабели должны иметь допуск для использования на объекте (например, на открытом воздухе) и соответствующую маркировку. Возможно, необходимо учитывать минимальное сечение удлинительных кабелей.

Оборудование для электропитания

При использовании оборудования для электропитания обратите внимание, что такое оборудование должно быть заземлено и оснащено автоматическим выключателем.

Для расчета номинальной мощности оборудования для электропитания используется формула « $2 \times$ номинальная мощность аппарата для автоматической сварки горячим воздухом».

6.2 Условия эксплуатации

- Проверьте основные настройки **сварочного сопла (3)**.
- Подключите инструмент к сети питания. Сетевое напряжение должно соответствовать номинальному напряжению, указанному на инструменте.

6.3 Лазерная указка

- Лазерный луч (22)** включится автоматически при подаче питания.
- Отрегулируйте направление **лазерного луча (22)** (см. раздел 5.3 «Регулировка лазерной указки»).

6.4 Параметры сварки

- На потенциометре для регулировки скорости сварки (17) установите нужное значение.
- Установите переключатель **воздуходувки** (9) в положение I. При необходимости отрегулируйте воздушный поток с помощью **воздухозаборника** (23). Температура регулируется с помощью **потенциометра** (24). Период нагрева составляет примерно 5 минут.
- На усилие прижима влияет масса самого сварочного аппарата.
- При необходимости используйте дополнительный груз (опция).

6.5 Позиционирование инструмента

- Поверните **воздуходувку** (4) вверх до упора.
- Установите сварочный аппарат в месте нахлестки свариваемого материала. Наружная кромка **ведущего прижимного ролика** (2) должна находиться на одном уровне с кромкой нахлестки свариваемого материала.
- **Лазерный луч** (22) должен находиться на одном уровне с кромкой нахлестки свариваемого материала.

6.6 Процедура сварки



Выполните пробную сварку в соответствии с инструкциями производителя материала и национальными стандартами и нормами. Проверьте пробный сварной шов. При необходимости измените температуру сварки (параметры сварки).

- Поверните **воздуходувку** (4) вниз до упора, и **мгновенный выключатель** (21) автоматически запустит приводной двигатель (начнется процесс сварки).
- Контролируйте процесс сварки. При необходимости регулируйте скорость сварки с помощью **потенциометра** (17). Направляйте сварочный аппарат с помощью лазерной указки вдоль нахлестки.
- По завершении сварки поверните **воздуходувку** (4) вверх до упора.

6.7 Выключение

- Поверните **потенциометр** (24) в положение 0, чтобы охладить **воздуходувку** (4). После того как инструмент остынет (примерно через 6 минут), установите переключатель **воздуходувки** (9) в положение 0.
- Затем отсоедините **шнур питания** (1) от сети питания.



- Дождитесь, пока аппарат остынет.
- Проверьте **шнур питания** (1) и вилку на предмет электрических или механических повреждений.
- Очистите **сварочное сопло** (3) с помощью металлической щетки.

7. Краткое справочное руководство по аппарату roofer RW3400

7.1 Включение/запуск

1. Подключите вилку питания.
2. Включите главный выключатель **воздуходувки** (9).
3. Выберите/отрегулируйте объем воздуха с помощью **воздухозаборника** (23) и температуру с помощью **потенциометра** (24).
4. Установите скорость с помощью **потенциометра** (17).
5. Поверните **воздуходувку** (4)

7.2 Выключение

1. Поверните **воздуходувку** (4) вверх в положение остановки.
2. Установите **потенциометр** (24) на **воздуходувке** (4) в положение 0 и дайте аппарату остыть.
3. Выключите главный выключатель **воздуходувки** (9).
4. Извлеките вилку питания.

8. Часто задаваемые вопросы, причины и способы устранения неисправностей

Низкое качество сварки

- Проверьте скорость привода, температуру сварки и объем воздуха.
- Очистите **сварочное сопло (3)** металлической щеткой.
- Неверно отрегулировано **сварочное сопло (3)** (см. раздел «Регулировка сварочного сопла»).

Требуемая температура сварки все еще не достигнута по прошествии максимального времени (5 минут)

- Проверьте напряжение в сети.
- Уменьшите объем воздуха.

9. Дополнительные комплектующие

Допускается использование только оригинальных запасных частей и комплектующих Weldy. В случае невыполнения этого требования гарантия аннулируется.

Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт www.weldy.com.

10. Сервисное обслуживание и ремонт

Проводить ремонт разрешено только местным партнерам компании Weldy. Использовать только оригинальные комплектующие и запчасти от компании Weldy.

Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт www.weldy.com.

11. Гарантия

- На данное устройство распространяются гарантийные условия, одобренные местным партнером компании Weldy.
- В случае претензий, вытекающих из условий гарантии, производственные дефекты и дефекты обработки устраняются местным партнером компании Weldy путем ремонта или замены по его усмотрению.
- Другие гарантийные требования исключаются в рамках действующего законодательства.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, чрезмерных нагрузок или ненадлежащего обращения.
- Гарантия не распространяется на нагревательные элементы.
- Гарантийные требования не распространяются на аппараты, которые были преобразованы или изменены покупателем, или для которых использовались не оригинальные запасные части Weldy.


12. Декларация соответствия


Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, Швейцария подтверждает, что данное изделие в представленных в продаже моделях соответствует требованиям указанных ниже директив ЕС.

Директивы: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Гармонизированные стандарты: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2,
стандарты: EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (Z_{max}), EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45,
EN 50581

Имя уполномоченного сотрудника: Фолькер Поль, менеджер по соответствию продукции

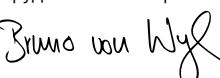Кегисвиль, 01.02.2017 
Бруно фон Виль, технический директор

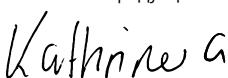
Андреас Катринер, генеральный менеджер

13. Утилизация



Ни в коем случае не утилизируйте электрооборудование вместе с бытовыми отходами!
Электрооборудование, комплектующие и упаковка должны сортироваться в целях
экологически чистой переработки.

目次

1. 安全についての重要な注意事項	70
1.1 用途	71
1.2 用途外の利用	71
2. 技術仕様	71
3. 輸送について	72
4. ルーファー RW3400 製品について	72
4.1 型番プレートと識別番号	72
4.2 納品内容	72
4.3 機器部品の概要	73
5. ルーファー RW3400 製品の設定	74
5.1 溶接ノズルの取り付け	74
5.2 溶接ノズル交換	74
5.3 レーザーガイドの設定	75
6. ルーファー RW3400 製品の始動運転	75
6.1 作業環境と安全	75
6.2 操作条件	77
6.3 レーザービームガイド	77
6.4 溶接パラメータ	78
6.5 工具の位置	78
6.6 溶接手順	78
6.7 スイッチオフ	78
7. ルーファー RW3400 早見ガイド	78
7.1 スイッチを入れる / 始動	78
7.2 スイッチオフ	78
8. よくある質問、原因と対処方法	79
9. 付属機器	79
10. 修理と交換	79
11. 保証	79
12. 適合声明書	79
13. 廃棄	79

ルーファー RW3400 をご購入いただきありがとうございます。

本機は、プラスチック加工業務における最新の知見に基づき設計ならびに製造された最高水準の自動熱風溶接機です。製造にあたっては高品質の材質が使用されています。

1. 安全についての重要な注意事項

この操作説明書をよくお読みください。この操作説明書は、いつでも参照できるよう機器の近くに保管してください。機器を引き継ぐ場合は、必ず操作説明書も引き継いでください。

これらの操作説明書の個別の章の安全情報に加え、次の要件を厳格に満たすことが必要となります。

ご注意



人命への危険あり！機器を開ける前に、可動コンポーネントおよび接続が露出するため、コンセントから電源プラグを抜いてください。



火災や爆発の危険自動溶接機の不適当な使用(例えば材料の過熱など)、および特に易燃性物質や爆発性のガスの近くでは火災や爆発の危険があります。



火傷注意！熱くなっている間は、発熱体チューブおよびノズルに触れないでください。機器の温度が下がるまでは触れないようにしてください。

人または動物に熱風を向けてください。



端末は**保護接地導体つきの端子に接続してください**。機器内外の保護接地導体端子を遮ることは非常に危険です！延長ケーブルは必ず保護接地導体端子付きのものを使用してください！

警告



機器に表示された**公称電圧**が、現場の**公称電圧**に一致していることを必ず確認してください。線間電圧で不具合が発生した場合、熱風送風機およびドライブのスイッチを切って、熱風送風機を外に出してください。

EN 61000-3-11; $Z_{max} = 0.023 \Omega + j 0.014 \Omega$. 必要であれば、供給元にご相談下さい。



回路遮断器は、建設現場で機器を使用する際に作業員の安全を守るために緊急用です。



本機の操作中は常に人が側について監視してください。廃熱が、視界に入らない場所の易燃性物質に達する場合があります。機器の操作は、必ず**十分な訓練を受けた専門家**または**専門家の監督下**で行ってください。お子様は絶対に手を触れず、操作を行わないでください。



機器は**水気、湿気から保護**してください



本機には、レーザーガイド - クラス II レーザー ($P < 5 \text{ mW}$) が搭載されています。

レーザーは直接目で見ないでください。人にレーザーを向けないでください。



輸送ボックスでこの機器を輸送する場合2名の人員が必要です。

1.1用途

ルーファー RW3400 は、平屋根と最大 30 度までの傾斜角度を持つ勾配屋根のプロフェッショナルな用途に使用することができます。

純正Weldy交換部品およびアクセサリーのみを使用してください。純正交換部品およびアクセサリーを使用していない場合は保証ならびに補償規定が無効となります。

溶接法および材料の種類

熱可塑性封孔シート / エラストマーシーリングシート (PVC、PP、PE、ECB、EVA、F-PO、PIB、PMI、PO、TPO) のオーバーラップ溶接

- 溶接幅20および30mm

1.2用途外の利用

上記の用途以外に、または上記用途の範囲を超えて使用された場合、用途外の使用が行われた見なします。

2. 技術仕様

当社は、機器に技術的な変更を加える権利を留保します。

ルーファー RW3400		
公称電圧	V~	230
公称出力	W	3500
周波数	Hz	50 / 60
温度	°C	50 – 600
スピード	m/分	1.0 – 7.5
騒音レベル	L _{pA} (dB)	67
寸法 (長さ × 幅 × 高さ)	mm	445 × 280 × 320
重量 (付加おもりなしで)	kg	17
規格適合マーク		CE
感電保護クラス I		(①)

3. 輸送について



運搬または積荷の積載に関して、適用される国の法令に従って下さい。

輸送ボックスを含むルーファー RW3400 の重量は、23.9 kg (輸送ボックス抜きで 17 kg) になります。

輸送ボックスで輸送する場合2名の人員が必要です。

納品内容に含まれている輸送ボックスと (納品内容を参照)、熱風溶接機の輸送に適したハンドルのみを使用して下さい。




熱風送風機(4)は、機体の熱が十分に冷えてから搬送作業を始めてください。



易燃性物質 (例えばプラスチック、木、紙など) を、どのような場合も輸送ボックスに保管しないでください。



クレーンによる輸送で、機器または輸送箱のキャリーハンドル(20)は使用しないでください

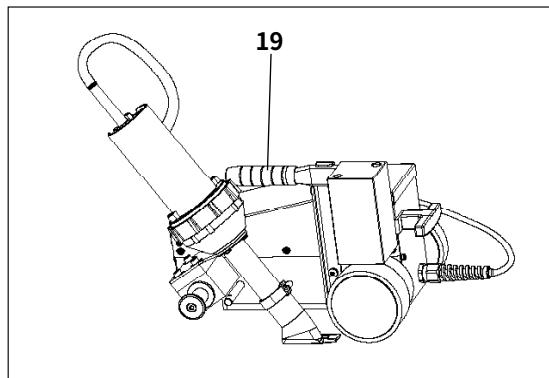

熱風溶接機を持ち上げる際には、おもりの中央のキャリーハンドル(19)を手で持ってください。

4. ルーファー RW3400 製品について

4.1型番プレートと識別番号

本機の型番プレートにはモデルとシリアル番号が表示されています。運転説明書にこれらのモデルとシリアル番号を書き込んだうえ、弊社または認定サービスセンターにお問い合わせいただく際は、必ずこれらの情報を伝えください。


モデル:.....

シリアル番号:.....

4.2納品内容

- ・機器 1 点
- ・ガイドバー 1 点
- ・操作手順

4.3 機器部品の概要

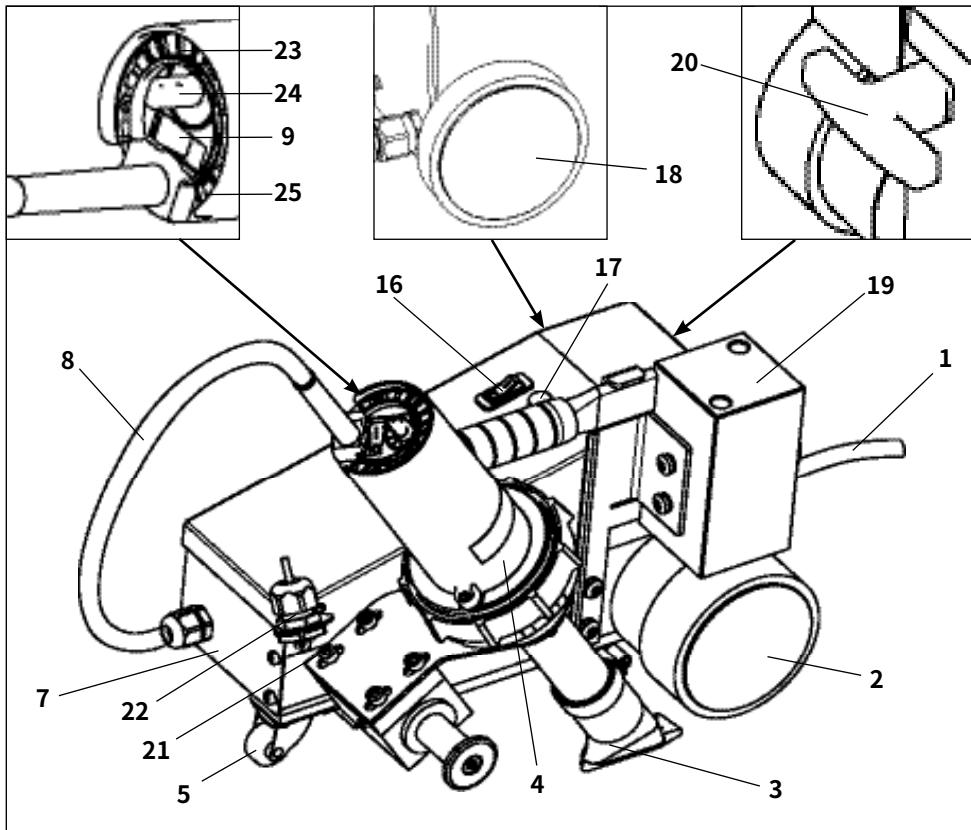

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. 電源コード | 17. 溶接速度ポテンショメーター |
| 2. ドライブ/圧力ローラー | 18. ドライブローラー |
| 3. 溶接ノズル | 19. ハンドルを含む重量 |
| 4. 熱風送風機 | 20. キャリーハンドル |
| 5. ステアリングローラー | 21. スナップスイッチ |
| 7. ハウジング/シャーシ | 22. レーザーガイド |
| 8. 接続ケーブル | 23. エアスライド |
| 9. 送風機スイッチ | 24. 温度調整用ポテンショメーター |
| 16. ドライブスイッチ | 25. エアフィルター |

5. ルーファー RW3400 製品の設定



安全を守るためのご注意



機器の温度が下がるまでは触らないようにしてください。

設定を始める前に、熱風送風機が**メインスイッチ (9)**でオフになっており、電源コード (1) が電源から切断されていることを確認してください。


5.1 溶接ノズルの取り付け

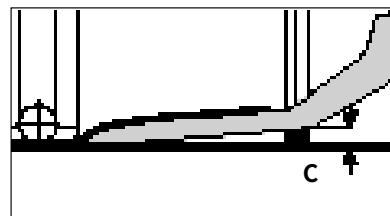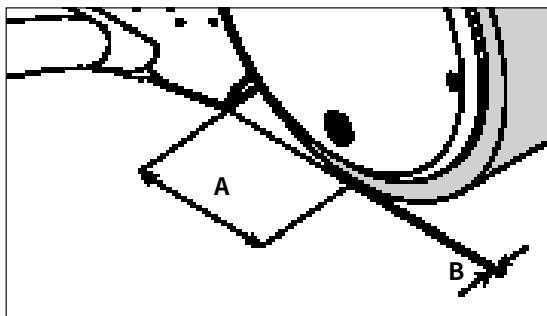

A = 40 - 50 mm

B = 1 - 2 mm

C = 1 - 2 mm

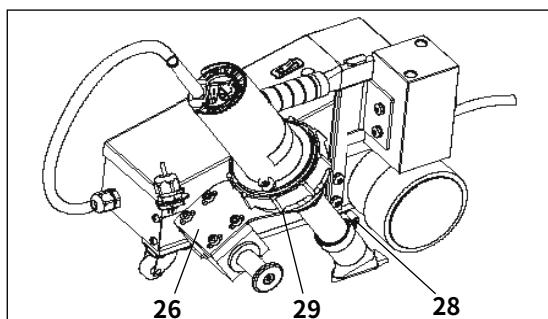


溶接ノズルの位置は次の3か所で調節できます:

- ・六角穴スクリュー (26)
- ・トルクススクリュー (29)
- ・スクリューカラー (28)

5.2 溶接ノズル交換

使用する溶接ノズルは、必要に応じ適切な幅のノズルに交換してください。(納品内容の対象外となります)溶接ノズルを交換した後は、「必ず」位置をチェックしてください。(この手順は「溶接ノズル設定」で解説されています)

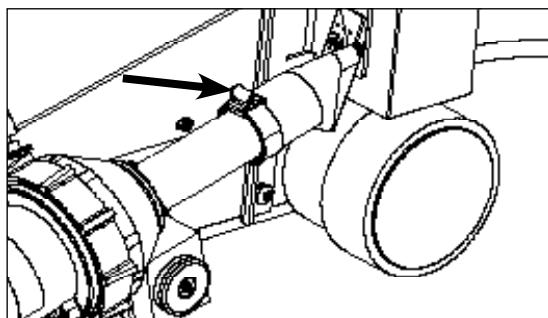


1. ノズル上のネジを抜いて下さい。
2. 現在取り付けている溶接ノズルを外してください。
3. 必要な溶接ノズルを取り付けて下さい。
4. ネジを再度しっかりと締めてください。

5.3 レーザーガイドの設定

安全を守るためのご注意



作業を始める前に、熱風送風機(4)の熱風送風機スイッチ(9)およびドライブスイッチ(16)がともに切られていることを確認してください。熱風送風機(4)は定置ポジションにあることを確認してください。電源コード(1)を電源に接続してください。**注意：レーザー稼働注意 - レーザーは直接目で見ないでください。**人にレーザーを向けないでください。

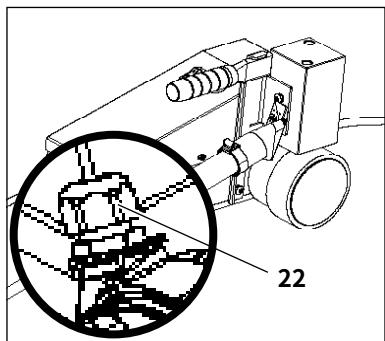

レーザー光線(22)の方向を調節する場合は、上部ナットをゆるめてから、レーザーを適切な向きに変えてください。必要があれば、メタルホルダー適切な位置に押しこんでください。

6. ルーファー RW3400 製品の始動運転

6.1 作業環境と安全



自動熱風溶接機は、必ず窓を開けて、あるいは十分に換気を行っている場所で使用してください。自動熱風溶接機は、潜在的に爆発性のあるものや、高度に可燃性の雰囲気、または易燃性物質あるいは爆発性のガスが近くにある場所では絶対に使用しないでください。

各材質のメーカーから提供される物質安全性データシートを読み、それらの指示に従ってください。溶接中は火傷にご注意ください。

機器は、水平で（屋根傾斜 30 度まで）難燃性の台の上でのみ使用して下さい。それに加えて、労働安全（作業員及び機器の安全確保）に関する国の法定要件に従ってください。








落下的危険性がある場所での作業時には安全帯を着用して下さい。屋根パラペット（パラペット、軒）上で溶接を行う時は、ロッキングフックに掛けた熱風溶接機を、対落下保護としての水平ガイド（例えばレールまたはロープ安全システム）を備えた停止固定具で固定しなくてはいけません。




安全チェーンに関して、すべての安全エレメント（カラビナフック、ロープ）が、予想されるあらゆる方向に対して 7 kN の最小耐荷重を有していることを確保するように注意しなければいけません。機械の吊り下げには、カラビナ留め具の使用が義務付けられています（ツイストロックまたはスクリュータイプ）。すべての安全チェーン連結は、製造業者の仕様書に従って正しく取り付け・検査されなくてはいけません。

各使用の前及び異常が発生した後、安全ロープを閉めるために使用している固定フックを、専門知識を有する個人によって検査しなくてはいけません。固定フックには、いかなる亀裂、腐食、ノッチまたはその他のマテリアルの欠陥があつてはいけません。

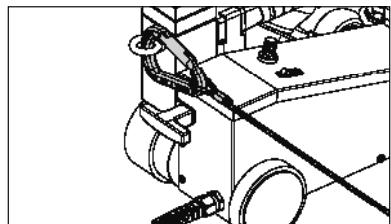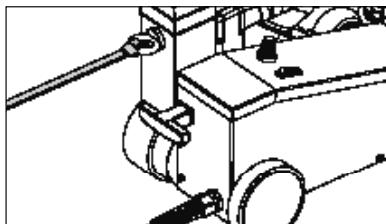

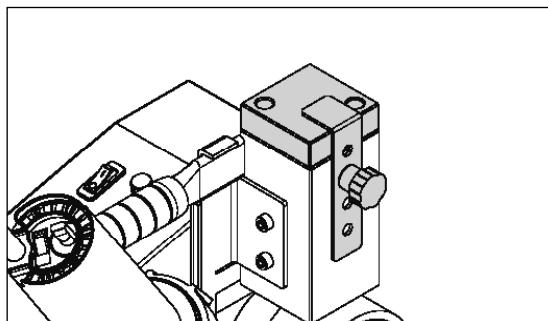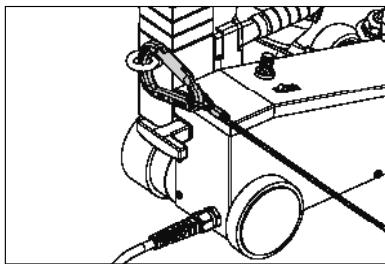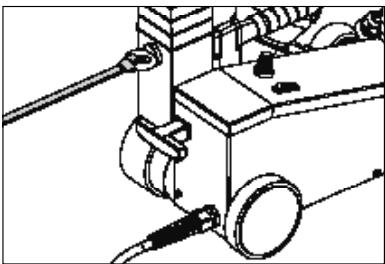

追加おもりは、**安全クランプ**によ
って**基本おもり**の上に確実に固定
しなければいけません。


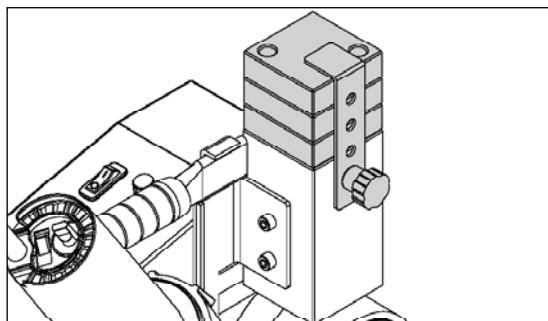


最大 3 つの追加おもりを使用し、
安全クランプによって固定するこ
とができます。3 つ以上の追加おも
りを取り付けることは許可されま
せん。



警告! 熱風溶接機は、固定フックによってのみ固定してください。


警告! ロープを下げる 1 つのヒッチングポイントによって溶接機を固定するこ
とは、いかなる場合も許可されません。接続機器は、パラペットの端が倒れる可
能性を完全に排除するために、常に出来る限り短い長さでセットしなければい
けません。

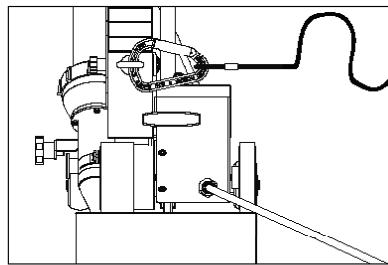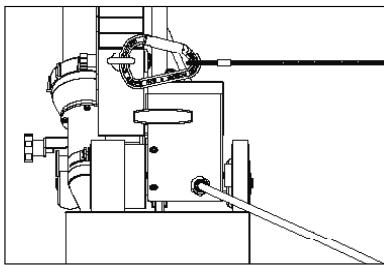

警告! 重力の影響は、制御不可能な落下または陥没の危険をもたらします。固定点は、突然の落下による衝撃のようなストレスに耐えるようには設計されていません。

設置中または操作中に不明な点が発生した場合、必ず製造者までご連絡下さい。

電源の不具合および操作中断

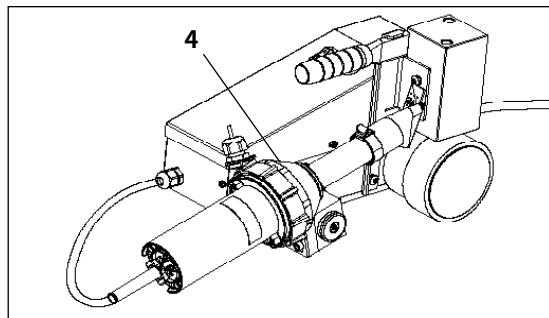

電源の不具合および操作の中止が発生した場合、あるいは本機を冷却する場合は、**熱風送風機 (4)** を定位ポジションにスイングさせてください。

電源ケーブルと延長ケーブル

- 本機(ネームプレートを参照)上に示された公称電圧は、線間電圧と必ず一致していることが必要です。
- 電源コード (1) は、自由に動かせる状態に保ち、かつユーザーや第三者の邪魔にならないようにしてください。(つまずくおそれがあります)。
- 延長ケーブルを使用する場合は、使用する現場ごとに(例:屋外など)確認したうえでマークを行ってください。必要に応じ延長ケーブルの最小断面サイズを考慮してください。

電源装置

電源装置を使用する場合は、必ず接地を行い、また回路遮断器を取り付ける必要がある点に注意してください。

電源装置の公称出力を計算する場合は、「自動熱風溶接機の公称出力x2」の公式を使用します。

6.2 操作条件

- 溶接ノズル (3) の基本設定を確認してください。
- 電源に本機を接続してください。線間電圧は本機に表示された電圧定格に対応していることが必要です。

6.3 レーザービームガイド

- レーザー光線 (22) 照射は、電源に接続すると自動的にスタートします。
- レーザー光線 (22) の向きを調節します (5.3 章のレーザーガイドの設定を参照)。

6.4 溶接パラメータ

- ・ポテンショメーターで溶接速度(17)を必要な値にセットしてください。
- ・送風機スイッチ(9)をポジション1に設定し、必要に応じてエアスライド(23)で気流を調節してください。ポテンショメーター(24)で必要に応じて温度を調節してください。所定温度に達するまでの時間はおよそ5分です。
- ・接触面の圧力は、自動熱風溶接機自体の重量によっても影響を受けます。
- ・必要に応じ付加おもりアクセサリーをご利用ください。(オプション)

6.5 工具の位置

- ・熱風送風機(4)をストッパー位まで回転させてください。
- ・溶接材料のオーバーラップ部分に自動溶接機をあわせてください。ドライブ/圧力ローラー(2)の外側の端を、溶接する材料のオーバーラップ部分の端にあわせてください。
- ・レーザー光線(22)は、溶接する材料のオーバーラップ部分の端にあわせてください。

6.6 溶接手順

 素材メーカーの提供する溶接説明書および国の定める規格またはガイドラインに従い、テスト溶接を実行します。テスト溶接部を確認します。溶接温度(溶接パラメーター)を必要に応じて調整します。

- ・熱風送風機(4)をストッパーの位置まで下げてください。スナップスイッチ(21)が自動で入り、モータードライブが始動します(溶接プロセスが開始します)。
- ・溶接プロセスの管理。必要に応じてポテンショメーター(17)で溶接速度を修正してください。オーバーラップの長さに沿って自動溶接機をレーザービームでガイドします。
- ・溶接が完了したら、熱風送風機(4)をストッパーの位置まで上げてください。

6.7 スイッチオフ

- ・ポテンショメーター(24)を0の位置にあわせ、熱風送風機(4)を冷却してください。ユニットが冷めたら(およそ6分程度)、熱風送風機スイッチ(9)を0にセットします。
- ・次に電源コード(1)を電源から外してください。

 機器の温度が下がるまでは触らないようにしてください。
次に電源コード(1)とプラグに電装および/または機械的損傷がないか確認します。
・溶接ノズル(3)をワイヤーブラシでお手入れします。

7. ルーファー RW3400 早見ガイド

7.1 スイッチを入れる / 始動

1. 主電源の線間電圧プラグを接続します。
2. 热風送風機(9)の主スイッチを入れてください。
3. エアスライダー(23)の空気量と、ポテンショメーター(24)の温度を選択し設定してください。
4. ポテンショメーター(17)の速度を設定してください。
5. 热風送風機(4)をスイングさせてください。

7.2 スイッチオフ

1. 热風送風機(4)を定置ポジションの中にスイングさせてください。
2. 热風送風機(4)のポテンショメーター(24)を0に設定し、機器が冷えるまで待ちます。
3. 热風送風機(9)の主スイッチを切ってください。
4. 主電源の線間電圧プラグを取り外します。

8. よくある質問、原因と対処方法

溶接品質がよくない場合:

- ・ドライブ速度、溶着温度および空気量を確認してください。
- ・溶接ノズル (3)をワイヤーブラシでお手入れします。
- ・溶接ノズル (3) が正しく取り付けられていない可能性があります(「溶接ノズルの取り付け」を参照)。

最大5分経過後も必要な溶着温度にまだ到達していない:

- ・線間電圧を確認してください。
- ・気流量を減らしてみてください。

9. 付属機器

純正Weldy交換部品およびアクセサリーのみを使用してください。純正交換部品およびアクセサリーを使用していない場合は保証ならびに補償規定が無効となります。

詳細は www.weldy.com をご覧ください。

10. 修理と交換

修理は現地のWeldy代理店のみが行えます。Weldy純正アクセサリおよび純正交換部品のみをご使用ください。

詳細は www.weldy.com をご覧ください。

11. 保証

- ・本機器には、現地のWeldy代理店が同意した保証条件が適用されます。
- ・保証の対象となるケースでは、すべての製造上、加工上の欠陥が現地のWeldy代理店の裁量に基づいて修理または交換されます。
- ・その他の保証や補償請求は、適用される法律の定める範囲に従い、除外されます。
- ・通常の摩耗、過負荷、不適切な扱いによる損傷は、保証の対象外となります。
- ・発熱部分は保証義務の対象外となります。
- ・購入者の機器を改造や変更を行った、あるいはWeldyスペア部品ではない部品を使用した場合保証または補償の申請は一切無効となります。



12. 適合声明書

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, Switzerlandは、この製品が、販売されたモデルにおいて次のEUガイドラインの要件を満たしていることを確認します。

ガイドライン: 2006/42、2014/30、2014/35、2011/65

関連基準: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (Z_{max}), EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

文書作成責任者一覧: Volker Pohl、Manager Product Conformity

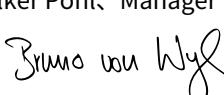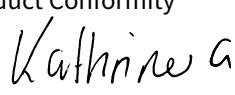Kaegiswil, 02/01/2017  

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

13. 廃棄



家庭ゴミと電装廃棄物と一緒に廃棄することは絶対におやめください！
電装、付属品、梱包部材は、環境に十分に配慮しリサイクルを行ってください。

目录

1. 重要安全说明	81
1.1 预期用途	82
1.2 违反预期用途	82
2. 技术数据.....	82
3. 搬运.....	83
4. 您的 roofer RW3400	83
4.1 铭牌和标识	83
4.2 配送范围	83
4.3 设备部件总览	84
5. roofer RW3400 上的设置.....	85
5.1 焊接喷嘴设置	85
5.2 更换焊接喷嘴	85
5.3 设置激光制导	86
6. 调试您的 roofer RW3400.....	86
6.1 工作环境和安全	86
6.2 运行条件	88
6.3 激光束导向	88
6.4 焊接参数	89
6.5 工具定位	89
6.6 焊接程序	89
6.7 关断	89
7. roofer RW3400 快速参考指南	89
7.1 接通电源/启动	89
7.2 关断	89
8. 常见问题、原因和纠正措施	90
9. 配件	90
10. 服务与维修	90
11. 保修	90
12. 合规声明	90
13. 处置	90

祝贺您选购了 roofer RW3400！

您选择的是一流的自动热风焊接机，该焊接机依照塑料加工行业最新知识而专门设计和制造。在其制造中采用了高品质的材料。

1. 重要安全说明

在调试机器之前，必须阅读本操作说明书。本操作说明书必须始终与设备妥善放置在一起。如果将设备转让与其他人，则必须也要提供本操作说明书。

除本操作说明书各个章节中的安全信息之外，还必须始终严格遵守以下要求。

警告



生命危险！ 在打开设备之前，请从插座上拔下电源插头，因为带电组件和连接处于暴露状态。



火灾和爆炸危险！ 不当使用自动焊接机（例如：材料过热），特别是在易燃材料和爆炸性气体附近使用，会导致火灾和爆炸危险。



烫伤危险！ 当加热元件管件和喷嘴处于炙热状态时，切勿触摸。使用前应当先让设备降温。
请勿将热风气流朝向人或动物。



将设备连接到**带保护接地导体的插座上**。设备内部或外部的任何保护接地导体断裂均有危险性！
仅应使用带有保护接地导体的加长型电缆！

注意



设备上标明的**额定电压**必须与现场的**额定电压**一致。如果线路电压出现故障，必须切断热风机和驱动器电源，然后移出热风机。
EN 61000-3-11; $Z_{max} = 0.023 \Omega + j 0.014 \Omega$. 必要时，请咨询供电部门。



在施工现场使用本设备时，**迫切需要**一只断路器用于保护人员安全。



在操作期间，必须始终监控本设备。余热可能会触及到不可见的易燃材料。仅应由**经过培训的专业人员**或在此类人员监督下使用本设备。任何情况下均不允许儿童使用本设备。



应保护设备防潮防湿。



该设备配备有**激光器制导** **II**类激光器 ($P < 5mW$)。
切勿直视激光器。请勿将激光器指向其他人。



用输送箱运输设备时需要**两个人**。

1.1 预期用途

roofer RW3400 专门用于平屋顶和倾斜角度不超过 30 度的坡屋顶。

仅应使用正品的 Weldy 备件和配件。若未使用正品备件和配件，会招致保修失效。

焊接工艺和材料类型

- 热塑性密封膜片/弹性密封膜片 (PVC、PP、PE、ECB、EVA、FPO、PIB、PMI、PO、TPO) 的搭接焊接
- 焊接宽度 20 到 30 mm

1.2 违反预期用途

任何非上述使用或超出上述范围的使用均视为违反预期用途。

2. 技术数据

我公司保留进行技术变更的权利。

		roofer RW3400
额定电压	V~	230
额定输出	W	3500
频率	Hz	50 / 60
温度	°C	50 – 600
速度	m/分钟	1.0 – 7.5
噪音水平	L _{pA} (dB)	67
尺寸 (长 x 宽 x 高)	mm	445 × 280 × 320
重量 (包含/不包含附加配重)	kg	17
合规标志		CE
防护等级 I		IP21

3. 搬运



关于负载运送或起吊，请遵守适用的国家法规！

包括运送箱在内的 roofer RW3400 的重量为 23.9 kg（若不包括运送箱，重量则为 17 kg）。

用运送箱运输设备时需要**两个人**。

仅使用配送范围内的运送箱（参见配送范围）**和安装在运送箱上的提手** 来运输热风焊机。




在搬运之前，必须让**热风机 (4)** 先冷却下来。



切勿在运送箱内存放易燃材料（例如，塑料、木头或纸张）！



切勿使用设备上的**手提把手 (20)** 或运输箱进行起重机吊运。

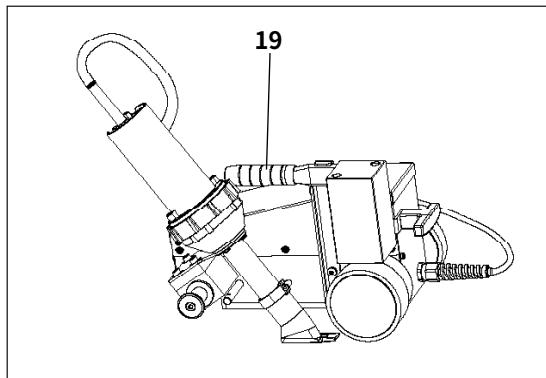

使用配重的手提把手及位于中间的**提手 (19)**，用手提起自动热风焊接机。

4. 您的 roofer RW3400

4.1 铭牌和标识

型号和序列号标示在设备铭牌上。请将此信息抄写到您的操作说明书中，并在与我们代表或授权服务点进行任何联络时均需提供此信息。


型号：

序列号：

4.2 配送范围

- 1 套设备
- 1 根导杆
- 操作说明

4.3 设备部件总览

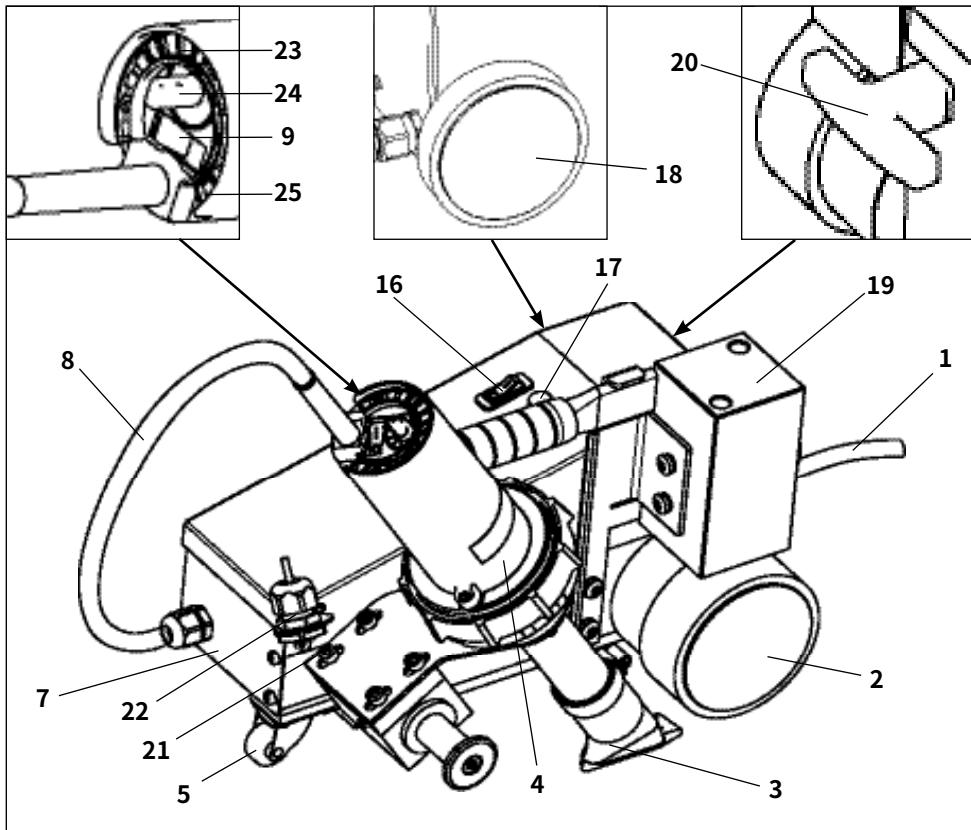

- 1. 电源线
- 2. 驱动滚轮/压紧滚轮
- 3. 焊接风嘴
- 4. 热风机
- 5. 转向滚轮
- 7. 外壳/底盘
- 8. 连接电缆
- 9. 热风机开关
- 16. 驱动开关
- 17. 焊接速度电位器
- 18. 驱动滚轮
- 19. 带把手的配重
- 20. 手提把手
- 21. 快动开关
- 22. 激光制导
- 23. 空气滑块
- 24. 温度调节电位器
- 25. 空气滤清器

5. roofer RW3400 上的设置



安全注意事项



先让设备降温。

在开始设置之前,请检查热风枪是否已在**主开关 (9)** 处切断电源,并且**电源线 (1)** 已与线路电源断开连接。


5.1 焊接喷嘴设置

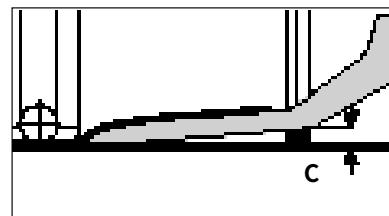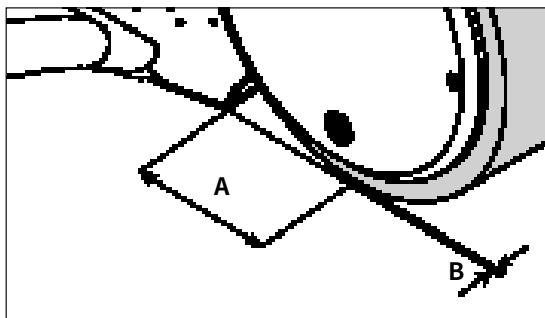

A = 40 – 50 mm

B = 1 – 2 mm

C = 1 – 2 mm

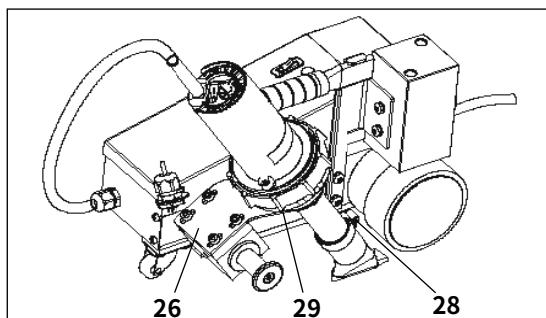


可以在以下三个位置处调整焊接喷嘴的位置:

- 内六角螺钉 (26)
- 梅花螺丝 (29)
- 螺丝套环 (28)

5.2 更换焊接喷嘴

如果需要的话,根据要求的宽度更换焊接喷嘴(不包括在供货范围内)。更换焊接喷嘴后,必须检查其位置(详见焊接喷嘴设置一节所述)。

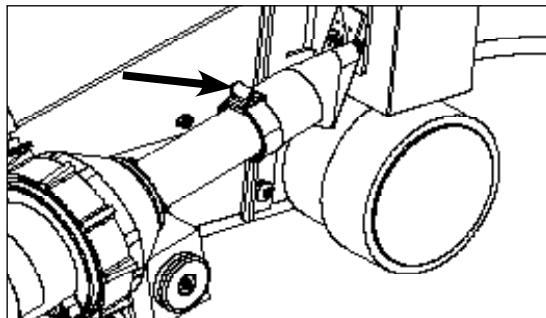

1. 拧下喷嘴上的螺钉
2. 取下当前的焊接喷嘴。
3. 装上需要安装的焊接喷嘴。
4. 再次拧紧螺丝。


5.3 设置激光制导

安全注意事项



开始工作之前，检查是否在热风机开关（9）处切断热风机（4）电源，并且驱动开关（16）也已关闭。热风机（4）必须处于停车位置。将电源线（1）连接到线路电源。

注意：激光器已启用 —— 切勿直视激光器。请勿将激光器指向其他人。

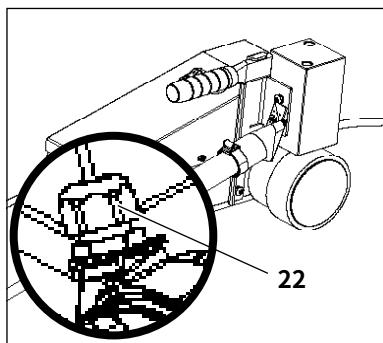

通过松开上螺母并将激光器转到正确位置，以此调整激光束（22）的方向。如有必要，将金属支架压入正确位置上。

6. 调试您的 roofer RW3400

6.1 工作环境和安全



仅应在露天或通风良好之处使用自动热风焊接机。不得在潜在爆炸或高度易燃环境中使用自动热风焊接机，并且始终与易燃材料或爆炸性气体保持一定的安全距离。应仔细阅读材料制造商提供的材料安全数据表，并按照其中包含的说明指示进行操作。应注意在焊接期间切勿引燃材料。

只能在水平面上（屋顶坡度最大 30°）和防火支撑上使用此设备。

此外，必须遵守国家职业安全相关的法律要求（保证人员安全和设备安全）！








在有跌落危险的区域作业时，必须做好防跌落保护。在屋顶护栏（护栏、屋檐）上焊接时，必须将锁钩上的热风焊机固定在带水平导向装置（例如导轨或绳安全系统）的止动外设上，从而防止热风焊机掉落。




关于安全链，必须谨慎对待，保证所有的安全元件（工具扣、绳索）在每个预期的使用方向上具备至少 7 kN 的负载容量。悬吊机器必须使用扣钩环（扭锁或螺旋式）。必须依照制造商的要求进行正确的安装和检查所有安全链的接头。

每次使用前和出现异常情况后，用于固定安全绳的锁钩必须由在该领域具备专业知识的人员进行检查。锁钩不允许出现任何裂纹、锈蚀、切痕或其他材料缺陷。

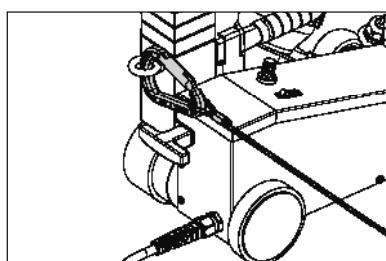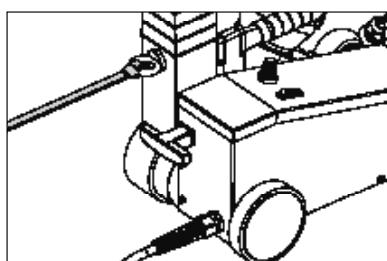

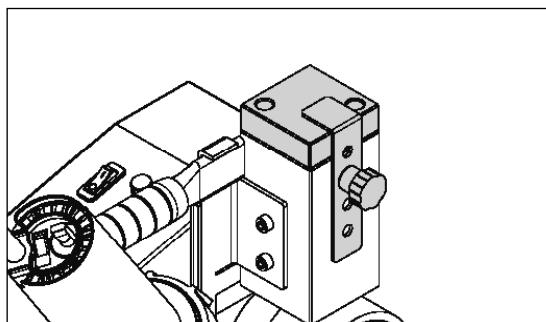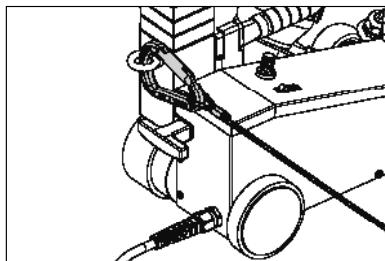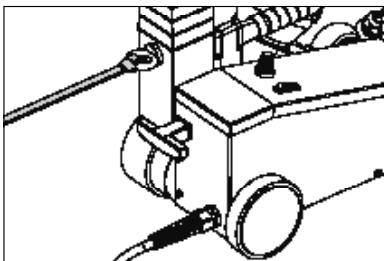

必须用安装在底座配重上的安全卡箍牢牢地固定住额外的配重。


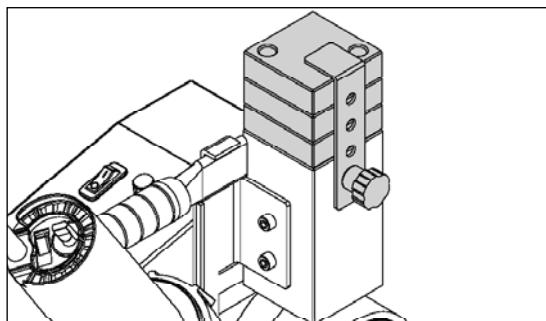


最多只能使用 3 个额外配重，并用安全卡箍将其固定。切勿安装 3 个以上的额外配重！



小心！仅用锁钩固定热风焊机！


小心！决不允许将焊机固定在绳索会松弛的单个悬挂点上。必须尽量缩短连接设备的长度，彻底消除焊机从护栏边缘坠落的风险。

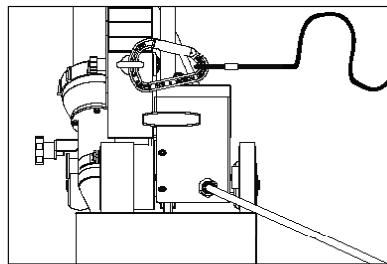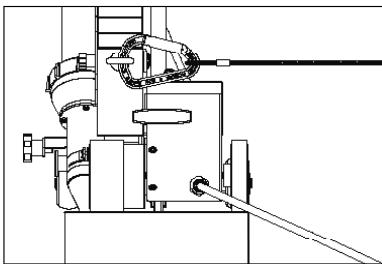

小心！重力作用会引起意外坠落或下沉危险。固定点的设计不能承受突然坠落的冲击应力！

如果在安装和操作过程中出现不确定的情况，请务必联系制造商。

电源故障和运行中断

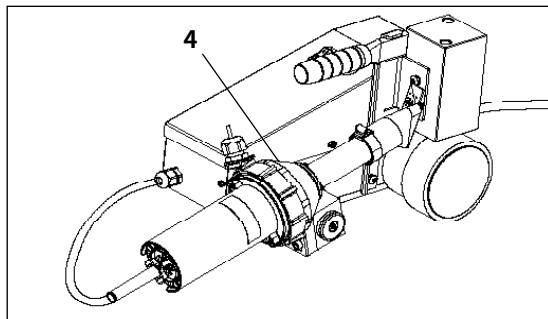

如果出现电源故障、如果运行中断、或需要冷却设备，应将**热风机(4)**旋转到停车位置。

电源线和延长电缆

- 设备上标示的额定电压(参见铭牌)必须与电源电压相一致。
- **电源线(1)**必须能够自由移动，并且在工作时不得妨碍使用者或第三方(绊倒危险)。
- 延长电缆必须经过授权方可用于使用场所(例如：户外)，并相应加以标记。您可能需要考虑延长电缆的最小横截面积。

电源设备

在使用电源设备时，请注意，此类设备必须接地并装有断路器。

公式“ $2 \times$ 自动热风焊接机的额定输出”用于计算电源设备的额定输出。

6.2 运行条件

- 检查**焊接喷嘴(3)**的基本设置。
- 将工具连接到线路电源。线路电压必须符合工具上标示的额定电压。

6.3 激光束导向

- 连接电源后，**激光束(22)**自动启动。
- 调整**激光束(22)**的方向(参见章节 5.3 设置激光器制导)。

6.4 焊接参数

- 将焊接速度(17)电位器设置到所需要的参数值。
- 将热风机开关(9)设置到位置 1。根据空气滑块(23)的要求调节气流。根据需要，使用电位器(24)调整温度。加热时间大约为 5 分钟。
- 接触压力受到自动热风焊接机自身重量的影响。
- 可根据需要使用附加配重附件(选配件)。

6.5 工具定位

- 将热风机(4)向上一直转动到止挡位置。
- 将自动焊接机定位在待焊接材料的搭接处。驱动/压力滚轮(2)的外边缘必须与待焊接材料的搭接边缘对齐。
- 激光束(22)必须与待焊接材料的搭接边缘对齐。

6.6 焊接程序



根据材料制造商提供的焊接说明、并遵照国家标准或准则，执行试焊。检查试焊。如有必要，调整焊接温度(焊接参数)。

- 将热风机(4)向下一直转动到止挡位置；快动开关(21)自动启动电机驱动(焊接过程开始)。
- 监督焊接过程。如有必要，使用电位器(17)校正焊接速度。通过激光束沿搭接长度方向引导自动焊接机。
- 焊接完成后，将热风机(4)向上一直转动到止挡位置。

6.7 关断

- 将电位器(24)转到位置 0，以便冷却热风机(4)。当工具冷却下来(大约 6 分钟后)，将热风机开关(9)设置到位置 0。
- 然后将电源线(1)与电源断开。



- 等待设备冷却。
- 检查电源线(1)和插头是否存在电气和/或机械损坏。
- 使用钢丝刷清洁焊接喷嘴(3)。

7. roofer RW3400 快速参考指南

7.1 接通电源/启动

1. 连接电源电压插头。
2. 打开热风机(9)的主开关。
3. 使用空气滑块(23)选择/设置风量，使用电位器(24)设置温度。
4. 在电位器(17)上设置速度。
5. 转动热风机(4)

7.2 关断

1. 将热风机(4)向上转到停车位置。
2. 在热风机(4)上将电位器(24)设置到位置 0，令设备冷却下来。
3. 关闭热风机(9)的主开关。
4. 断开电源电压插头。

8. 常见问题、原因和纠正措施

焊接质量差：

- 检查驱动速度、焊接温度和风量。
- 使用钢丝刷清洁焊接喷嘴(3)。
- 焊接喷嘴(3)设置不正确(请参阅焊接喷嘴设置一节)

在最多 5 分钟后，仍然没有达到所需要的焊接喷嘴：

- 检查线路电压。
- 减少风量。

9. 配件

仅应使用正品的 Weldy 备件和配件。若未使用正品备件和配件，会招致保修失效。

更多信息请访问：www.weldy.com。

10. 服务与维修

维修工作只允许由本地的 Weldy 合作伙伴执行。只能使用 Weldy 原厂附件和原厂备件。

更多信息请访问：www.weldy.com。

11. 保修

- 此设备适用本地的 Weldy 合作伙伴提供的担保或保修权利。
- 如果因生产或加工问题提出担保或保修要求，此类问题将由本地的 Weldy 合作伙伴通过维修或更换备件予以解决。
- 不包括超出法定范围的其他保修或质保要求。
- 正常磨损、过载或使用不当所造成的损坏均不在保修范围内。
- 加热元件不属于保修或保证范围。
- 如果买方已对设备进行改装或改动、或者使用了非原装的 Weldy 备件，均不享受保修或质保服务。

12. 合规声明

Leister Technologies AG 莱丹技术有限公司 (地址：Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, Switzerland) 特此确认，本产品在我们制造的可购买型号中，符合以下欧盟指导准则的要求。

指导准则： 2006/42、2014/30、2014/35、2011/65

协调标准： EN 12100、EN 55014-1、EN 55014-2、EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、
EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (Zmax), EN 62233, EN 60335-1,
EN 60335-2-45, EN 50581

授权文件官员姓名：Volker Pohl, 产品合规经理

Kaegiswil, 2017 年 1 月 2 日

Bruno von Wyl, 首席技术官

Andreas Kathriner, 总经理

13. 处置



切勿将电动设备作为生活垃圾处置！
电动设备、配件和包装应进行环保回收。

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน	93
1.2 การใช้งานนอกวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้.....	93
2. ข้อมูลทางเทคนิค	93
3. การขนส่ง	94
4. เครื่องซีอ้มหลังคา RW3400.....	94
4.1 แผ่นป้ายแสดงชนิดและข้อมูลอุปกรณ์	94
4.2 รายละเอียดการส่งมอบ	94
4.3 ภาพรวมของชิ้นส่วนอุปกรณ์.....	95
5. การตั้งค่าเครื่องซีอ้มหลังคา RW3400	96
5.1 การตั้งค่าหัวน้ำดึงสำหรับการซีอ้ม.....	96
5.2 การเปลี่ยนหัวน้ำดึงสำหรับการซีอ้ม.....	96
5.3 การตั้งค่าจุดน้ำสำหรับเลเซอร์	97
6. การเริ่มต้นใช้งานเครื่องซีอ้มหลังคา RW3400	97
6.1 สภาพแวดล้อมการทำงาน และความปลอดภัย	97
6.2 สภาพอากาศใช้งาน	99
6.3 ตัวนำสำหรับยิงล่าแสงเลเซอร์	99
6.4 พารามิเตอร์สำหรับการซีอ้ม	100
6.5 การกำหนดตำแหน่งเครื่องมือ	100
6.6 ขั้นตอนการซีอ้ม	100
6.7 การปิดสวิตช์	100
7. คู่มืออ้างอิงฉบับย่อสำหรับเครื่องซีอ้มหลังคา RW3400	100
7.1 การเปิดสวิตช์เครื่อง / การเริ่มต้นใช้งาน.....	100
7.2 การปิดสวิตช์	100
8. คำศัพท์ภาษาบ้านเมือง	101
9. อุปกรณ์เสริม	101
10. บริการและการซ่อมแซม	101
11. การรับประกัน.....	101
12. คำประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องกัน	101
13. การกำจัด	101



คำแนะนำการใช้งาน (ค่าแปลงเมื่อการใช้งาน ต้นฉบับ)

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อเครื่องเชื่อมหลังคา RW3400!

คุณได้เลือกเครื่องเชื่อมล้มร้อนอัดโนน์มัติชั้นหนึ่ง ซึ่งได้รับการออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีความรู้ที่ทันสมัยที่สุดในวงการอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก โดยมีการใช้วัสดุคุณภาพสูงในการผลิต

1. ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

คุณจะต้องอ่านคำแนะนำในการใช้งานเหล่านี้ ก่อนเริ่มต้นใช้งานเครื่องจักร จะต้องจัดเก็บคำแนะนำในการใช้งานเหล่านี้ไว้ที่อุปกรณ์ตลอดเวลา หากคุณมีการส่งต่ออุปกรณ์ให้แก่ผู้อื่น เพื่อใช้งาน คุณจะต้องแนบคำแนะนำในการใช้งานเหล่านี้ไปพร้อมกัน

นอกเหนือจากข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ระบุอยู่ในแต่ละบทของคำแนะนำในการใช้งานเหล่านี้ ยังจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดทุกครั้ง

คำเตือน



อันตรายถึงแก่ชีวิต! ก่อนเปิดอุปกรณ์ออก ให้ดึงปลั๊กไฟออกจากเด้าเสียบ เนื่องจากส่วนประภากอนที่กำลังเคลื่อนไหวและส่วนเชื่อมต่อต่างๆ อาจกระเด็นออกมายได้



อันตรายจากไฟและการระเบิด เนื่องจากการใช้งานเครื่องเชื่อมอัดโนน์มีอย่างไม่เหมาะสม (เช่น วัสดุมีความร้อนสูงเกิน) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีสารไวไฟและก้าช์ที่สามารถระเบิดได้



เสียงต่อการไหม! ห้ามสัมผัสส่วนประภากอนของท่อและหัวน็อตที่มีการจ่ายความร้อนเข้าในขณะที่ยังร้อนอยู่ จะต้องปล่อยให้อุปกรณ์เย็นลงสักก่อนทุกครั้ง



ห้ามหันทิศทางการเปาลมร้อนไปยังบุคคลหรือสัตว์ เนื่องด้วยแรงดันอากาศที่สูงมาก ห้ามสัมผัสส่วนประภากอนของท่อและหัวน็อตที่มีการจ่ายความร้อนเข้าในขณะที่ยังร้อนอยู่ จะต้องปล่อยให้อุปกรณ์เย็นลงสักก่อนทุกครั้ง

ข้อควรระวัง



แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนอุปกรณ์จะต้องสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน หากแรงดันไฟฟ้าต่ำ จะต้องปิดสวิตช์เครื่องเปาลมร้อนและระบบขันเคลื่อน ถอดเครื่องเปาลมร้อนออก EN 61000-3-11; $Z_{max} = 0.023 \Omega + j 0.014 \Omega$ หากจำเป็น ปรึกษาฝ่ายก้าบดูแลอุปกรณ์



จะต้องมีการใช้เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน เพื่อการปักป้องด้วยบุคคล หากมีการใช้อุปกรณ์ในสถานที่ก่อสร้าง



จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์เสมอในระหว่างใช้งาน ความร้อนที่กระจายออกจากร่างกายร้อนไวไฟที่ไม่เห็นได้ เฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้นที่สามารถใช้อุปกรณ์ หรือจะต้องใช้อุปกรณ์ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญได้ ไม่อนุญาตให้เด็กใช้งานอุปกรณ์ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ



ปักป้องอุปกรณ์จากความเปียกชื้น



มีการติดตั้งอุปกรณ์มาพร้อมจุดนำสำหรับเลเซอร์ - เลเซอร์ชั้น II ($P < 5mW$)

ห้ามมองตรงเข้าในลำแสงเลเซอร์ ห้ามชี้เลเซอร์ไปยังตัวบุคคล



ต้องใช้คนสองคนในการขนส่งเครื่องโดยใช้กล่องการขนย้าย

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เครื่องเชื่อมหลังคา RW3400 มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานมืออาชีพบนหลังคาแบบและหลังคาลาดชันที่มีมุมเอียงไม่เกิน 30 องศา

ควรใช้เฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมที่เป็นของแท้จาก Weldy เท่านั้น หากไม่มีการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้ อาจทำให้การประกันสินค้าและการรับประกันเป็นโมฆะได้

กระบวนการเชื่อมและชนิดของวัสดุ

- การเชื่อมแบบทับช้อนด้วยแผ่นชีลเทอร์มoplastิก/แผ่นชีลอลีสโตร์มอร์ (PVC, PP, PE, ECB, EVA, FPO, PIB, PMI, PO, TPO)
- ความกว้างในการเชื่อมอยู่ที่ 20 และ 30 มม.

1.2 การใช้งานนอกวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การใช้งานในกรณีอื่นหรือนอกเหนือจากที่มีการอธิบายไว้ข้างต้นถือว่าเป็นการใช้งานนอกวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

2. ข้อมูลทางเทคนิค

ทางเรารอส่วนลิฟท์ในการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค

เครื่องเชื่อมหลังคา RW3400		
แรงดันไฟฟ้า	V~	230
เอกสารพุดไฟ	W	3500
ความถี่	Hz	50 / 60
อุณหภูมิ	°C	50 - 600
ความเร็ว	ม./นาที	1.0 - 7.5
ระดับการปล่อยก๊าซ	L _{pA} (dB)	67
ขนาด (ย x ก x ส)	มม.	445 × 280 × 320
น้ำหนัก (โดยไม่รวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น)	กก.	17
เครื่องหมายความสอดคล้องตาม		CE
กฎหมาย		
การปกป้องชั้น 1		⊕

3. การขนส่ง



ปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศที่บังคับใช้เกี่ยวกับการบรรทุกหรือการยกโหลด
หน้างานของเครื่องซีอัมหลังคา RW3400 รวมกล่องการขนย้ายคือ 23.9 กก. (17 กก.
เมื่อไม่มีกล่องการขนย้าย)

ต้องใช้คนสองคนในการขนส่งโดยใช้กล่องการขนย้าย

ใช้กล่องการขนย้ายที่มีให้ในรายละเอียดการส่งมอบเท่านั้น (โปรดดูรายละเอียดการส่ง
มอบ) และเมื่อจับท่ออยู่บนกล่องการขนย้ายสำหรับการขนส่งสำหรับเครื่องซีอัมล้มร้อน




จะต้องปล่อยให้เครื่องเปาลมร้อน (4) เย็นลงก่อนขนส่ง



ห้ามเก็บวัสดุไวไฟ (เช่น พลาสติก ไม้ หรือกระดาษ) ในกล่องสำหรับขนส่ง



ห้ามใช้มือจับสำหรับขนส่ง (20) บนอุปกรณ์หรือกล่องสำหรับขนส่ง สำหรับการขนส่ง
ด้วยรถเครน

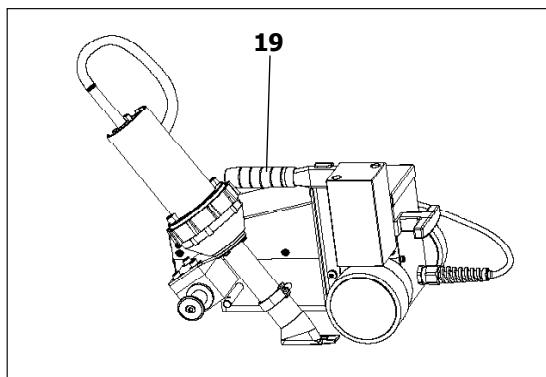

ใช้มือจับ (19) ตรงกลางของเหล็กถ่วง
เพื่อยกเครื่องซีอัมล้มร้อนอัตโนมัติ

4. เครื่องซีอัมหลังคา RW3400

4.1 แผ่นป้ายแสดงชนิดและข้อมูลอุปกรณ์

จะมีการแสดงรุ่นและหมายเลขลำดับประจำสินค้าไว้ที่แผ่นป้ายแสดงชนิดอุปกรณ์ของคุณ ดัด
ลอกข้อมูลนี้เข้าไปคำแนะนำในการใช้งานของคุณ และอ้างอิงถึงข้อมูลดังกล่าวทุกครั้งที่มี
การติดต่อเจ้าหน้าที่ตัวแทนจำหน่ายของเรารือจุดให้บริการที่ผ่านการรับรอง


รุ่น:

หมายเลขลำดับประจำสินค้า:

4.2 รายละเอียดการส่งมอบ

- อุปกรณ์ 1 เครื่อง
- แคนนำทาง 1 แคน
- คำแนะนำในการใช้งาน

4.3 ภาพรวมของชิ้นส่วนอุปกรณ์

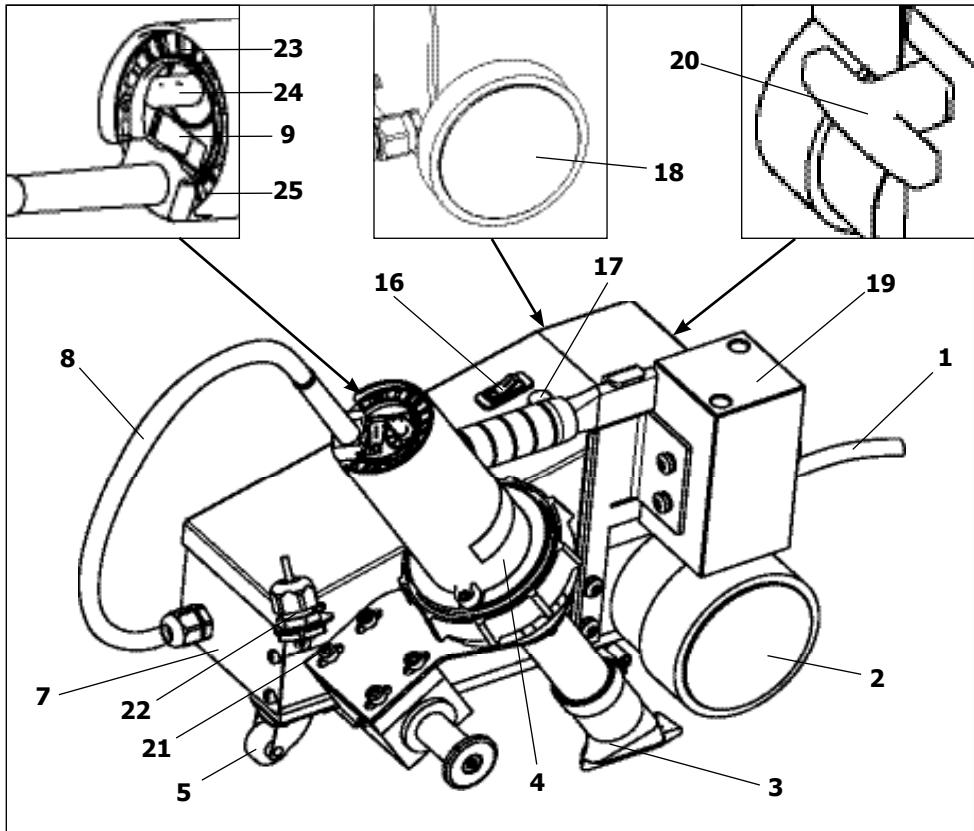

1. สายไฟ
2. ลูกกลิ้งขับเคลื่อน/ลูกกลิ้งรีด
3. หัวฉีดสاحารับการเชื่อม
4. เครื่องเปาลมร้อน
5. ลูกกลิ้งควบคุมทิศทาง
6. โครง/แขงชี้
7. จุดนำเข้าห้องแม่เหล็ก
8. สายเดบีลเชื่อมต่อ
9. สวิตช์เครื่องเปาลม
10. ไฟฟ้า
11. ไส้กรอง
12. หัวฉีด
13. กระบอกสูบ
14. ลูกปืน
15. กระบอกสูบ
16. ลูกกลิ้งขับเคลื่อน
17. โพเทนชิโอมิเตอร์สำหรับควบคุมความเร็วในการเชื่อม
18. ลูกกลิ้งขับเคลื่อน
19. เหล็กถ่วงพร้อมมือจับ
20. มือจับสำหรับขนส่ง
21. สแนปสวิตช์
22. จุดนำเข้าห้องแม่เหล็ก
23. ตัวเลื่อนโดยใช้มือ
24. โพเทนชิโอมิเตอร์สำหรับปรับอุณหภูมิ
25. ตัวกรองอากาศ



5. การตั้งค่าเครื่องเชือมหลังคา RW3400

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย



ปล่อยให้อุปกรณ์เย็บลงเสียก่อน
ก่อนเริ่มต้นการตั้งค่า ให้ตรวจสอบก่อนว่า มีการปิดสวิตช์เครื่องเปลมร้อนที่ สวิตช์หนลัก (9) และมีการถอดสายไฟ (1) ออกจากแหล่งจ่ายไฟ


5.1 การตั้งค่าหัวฉีดสำหรับการเชือม

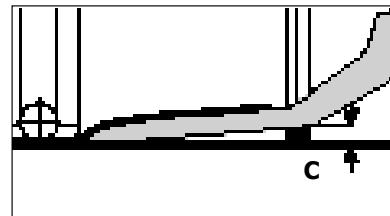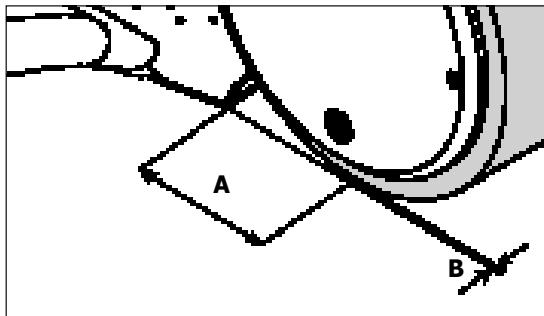

A = 40 – 50 มม.

B = 1 – 2 มม.

C = 1 – 2 มม.

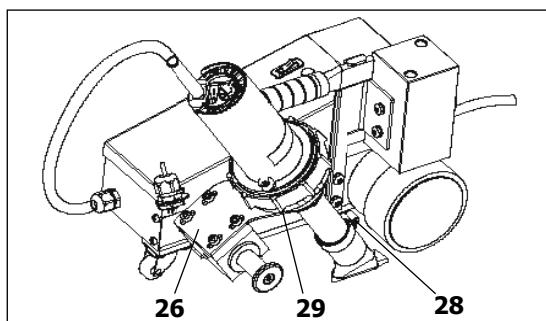


สามารถปรับตำแหน่งหัวฉีดสำหรับการเชือมในสามตำแหน่งดังต่อไปนี้

- สกรูซีอกเก็ตหลักเหลี่ยม (26)
- สกรูแรงบิด (29)
- ปลอกสกรู (28)

5.2 การเปลี่ยนหัวฉีดสำหรับการเชือม

เปลี่ยนหัวฉีดสำหรับการเชือมให้มีระดับความกว้างตามที่กำหนด หากจำเป็น ('ไม่รวมอยู่ในรายละเอียดการส่งมอบ') หลังเปลี่ยนหัวฉีดสำหรับการเชือม คุณจะต้องตรวจสอบตำแหน่ง (ดังที่มีการอธิบายไว้ภายใต้การตั้งค่าหัวฉีดสำหรับการเชือม)

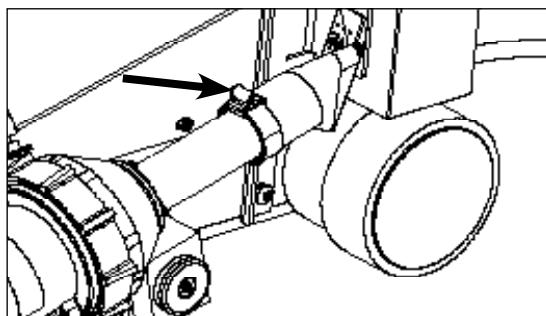

1. คลายสกรูที่หัวฉีด
2. ถอดหัวฉีดสำหรับการเชือมปั๊มบันออก
3. ติดตั้งหัวฉีดสำหรับการเชือมตามที่กำหนดไว้
4. ขันสกรูให้แน่นอีกครั้ง


5.3 การตั้งค่าจุดนำสำหรับเลเซอร์

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย



ก่อนเริ่มต้นทำงาน ให้ตรวจสอบว่ามีการปิดสวิตช์ เครื่องเปาลมร้อน (4) ที่สวิตช์เครื่องเปาลม (9) และมีการปิดสวิตช์ที่สวิตช์ขึ้นเคลื่อน (16) แล้ว เครื่องเปาลมร้อน (4) จะต้องอยู่ที่ตำแหน่งพัก เชือมต่อ สายไฟ (1) เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

ข้อควรใส่ใจ: เปิดใช้งานเลเซอร์ - ห้ามน้อมตรงเข้าในล้ำแสงเลเซอร์ ห้ามชี้เลเซอร์ไปยังตัวบุคคล

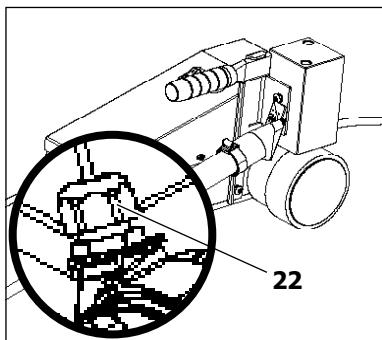

ปรับทิศทางของลำแสงเลเซอร์ (22) โดยคลายね็อตด้านบนและหมุนเลเซอร์ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง หากจำเป็น ให้กดตัวยืดโลหะไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง

6. การเริ่มต้นใช้งานเครื่องเชื่อมหลังคา RW3400

6.1 สภาพแวดล้อมการทำงาน และความปลอดภัย





ควรใช้เครื่องเชื่อมลมร้อนอัดโน้มดีเจพาร์กในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำอากาศเป็นอย่างดีเท่านั้น ห้ามใช้เครื่องเชื่อมลมร้อนอัดโน้มดีเจพาร์กในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ หรือมีความไวไฟสูง และรักษาระยะห่างจากวัสดุไฟหรือแก๊สที่สามารถติดระเบิดได้เสมอ อ่านเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับวัสดุที่ได้รับจากผู้ผลิตวัสดุ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงไว้ในรายละเอียด ระวังระวงอย่าทำให้วัสดุใหม่ในระหว่างการเชื่อม ใช้งานอุปกรณ์บนพื้นแนวนอน (หลังคาลาดชันไม่เกิน 30°) และพื้นป้องกันไฟเท่านั้น นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายภายในประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน (การรักษาความปลอดภัยบุคคลหรืออุปกรณ์)!






ต้องมีการป้องกันการตกจากที่สูง เมื่อทำงานในพื้นที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง เมื่อเชื่อมบนหลังคาที่มีกำแพงเตี้ย (กำแพงเตี้ย ชายคา) เครื่องเชื่อมลมร้อนที่อยู่บนตะขอล็อกต้องยึดแน่นกับอุปกรณ์จับยึดที่มีตัวนำร่องแนวโน้ม (ระบบความปลอดภัยของรางหรือเชือก) ซึ่งเป็นการป้องกันการตกจากที่สูง




ในการเดินทางต่อกฎความปลอดภัย ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ความปลอดภัย (ตะขอรับน้ำหนัก เชือก) มีความสามารถในการรับ荷重ด้านตัวที่ 7 kN ในทุกทิศทาง ต้องใช้ตะขอรับน้ำหนักแบบล็อก (หัวสตัลล็อกหรือชนิดสกรู) เพื่อเป็นตัวแขวนของเครื่อง ต้องติดดังใจความปลอดภัยทั้งหมด และตรวจสอบความถูกต้องตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งและหลังจากที่เกิดสิ่งผิดปกติ ต้องให้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบตะขอล็อกที่ใช้สำหรับยึดเชือกความปลอดภัยในพื้นที่นี้ ห้ามให้ตะขอล็อกมีรอยร้าว การกัดกร่อน รอยปาก หรือผิดรูป

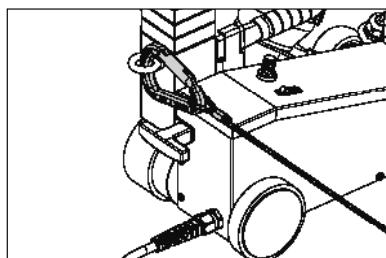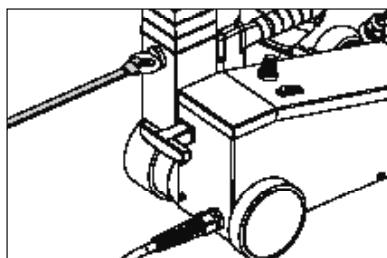

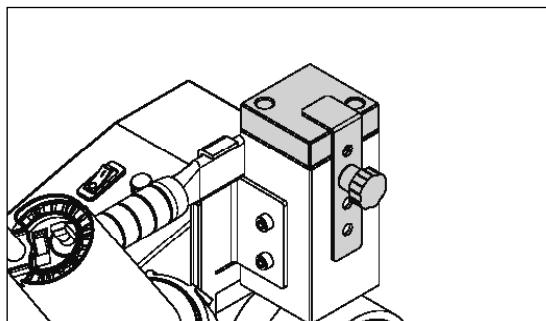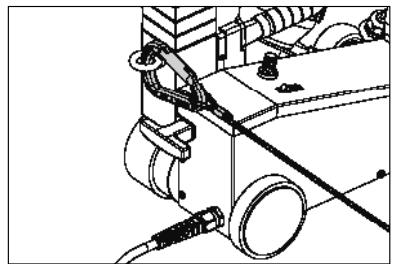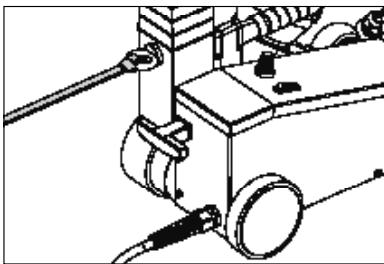

ต้องยึดเหล็กถ่วงเพิ่มเติมกับตัวจับยึด
ความปลอดภัยอย่างแน่นหนา ซึ่งอยู่
บนฐานของเหล็กถ่วง


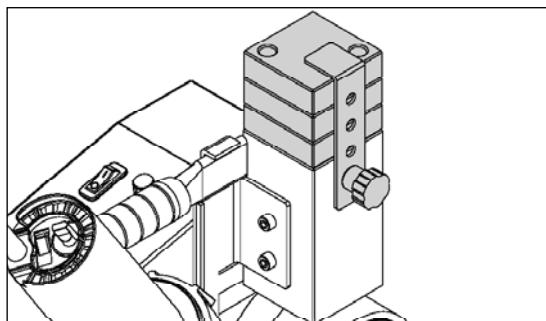


สามารถใช้เหล็กถ่วงเพิ่มเติมได้สูงสุด
3 แผ่น และยึดกับตัวจับยึดความ
ปลอดภัยให้แน่น ห้ามใช้เหล็กถ่วง
เพิ่มเติมมากกว่า 3 แผ่น!



คำเตือน! ยึดเครื่องเชื่อมลงร้อนด้วยตะขอล็อกเท่านั้น!


คำเตือน! ห้ามยึดเครื่องเชื่อมเข้ากับจุดยึดจุดเดียว ซึ่งจะทำให้เชือกหยอนตัว อุปกรณ์การ
เชื่อมต่อต้องดึงค่าให้ส้นที่สุด เพื่อลดโอกาสการร่วงหล่นบริเวณลูกกรง

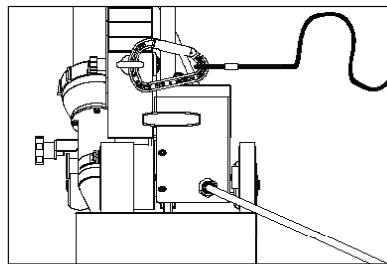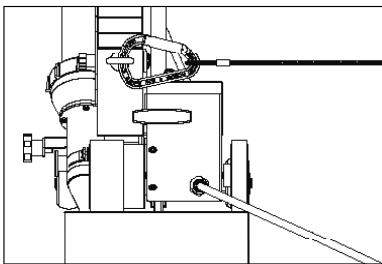

คำเตือน! ผลจาระงนเน็มถ่วงอาจทำให้เกิดอันตรายของการร่วงหรือจมโดยควบคุมไม่ได้ จุดนิรภัยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับแรงกระแทกจากการร่วงหล่นอย่างกะทันหัน

ติดต่อผู้ผลิตโดยทันทีหากไม่แน่ใจในระหว่างการติดตั้งหรือใช้งาน

แหล่งจ่ายไฟไม่ทำงาน และการดำเนินงานหยุดชะงัก

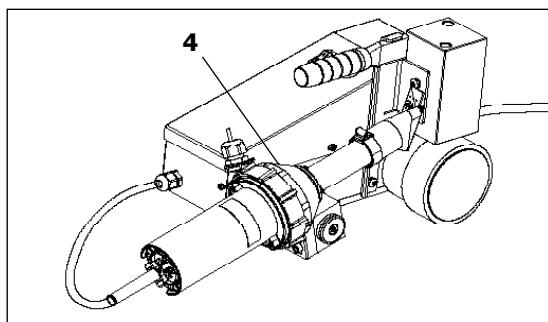

หากแหล่งจ่ายไฟไม่ทำงาน หากการดำเนินงานหยุดชะงัก หรือกำลังปล่อยให้อุปกรณ์เย็นลง ให้ยกเครื่องเปาลมร้อน (4) เข้าในต่าแห่งน้ำพัก

สายไฟ และสายเคเบิลต่อขยาย

- แรงดันไฟที่ระบุไว้บนอุปกรณ์ (ดูที่ป้ายชื่อ) จะต้องสอดคล้องกับแรงดันไฟ
- ต้องเคลื่อนย้ายสายไฟ (1) ได้อย่างอิสระ และไม่เกิดความผิดปกติของผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกในระหว่างการทำงาน (อันตรายจากการสะดุด)
- สายเคเบิลต่อขยายจะต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายสาธารณูปโภคของไซต์งาน (เช่น การใช้ในอาคาร) และทำการทำเครื่องหมายไว้ตามที่กำหนดไว้ คุณอาจต้องพิจารณาหน้าตัดขันต่าสำหรับสายเคเบิลต่อขยายด้วย

อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ

เมื่อมีการใช้อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเดินสายดินสำหรับอุปกรณ์เดิมกล่าวและเข้ากันกับเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
ใช้สูตร "2 x เอ่าต์พูดไฟจากเครื่องเชื่อมลมร้อนอัตโนมัติ" เพื่อคำนวณเอ่าต์พูดไฟสำหรับอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ

6.2 สภาวะการใช้งาน

- ตรวจสอบการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับหัวฉีดสำหรับการเชื่อม (3)
- เชื่อมต่อเครื่องมือเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ แรงดันไฟจะต้องสอดคล้องกับอัตราแรงดันไฟที่ระบุไว้บนเครื่องมือ

6.3 ตัวนำสำหรับยิงลำแสงเลเซอร์

- เริ่มต้นยิงลำแสงเลเซอร์ (22) โดยอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
- ปรับทิศทางลำแสงเลเซอร์ (22) (โปรดดูบทที่ 5.3 การตั้งค่าจุดนำสำหรับเลเซอร์)

6.4 พารามิเตอร์สำหรับการเชื่อม

- ตั้งค่าโพเทนชิโอมิเตอร์สำหรับความเร็วในการเชื่อม (17) เป็นค่าที่กำหนดไว้
- ตั้งค่าสวิตซ์เครื่องเปาลม (9) เป็นตัวแหน่ง 1 ปรับกระแสลมเป้าตามที่กำหนดไว้ด้วยตัวเลือนโดยใช้ล้ม (23) ปรับอุณหภูมิตามที่กำหนดไว้ด้วยโพเทนชิโอมิเตอร์ (24) ช่วงระยะเวลาอุ่นเครื่องประมาณ 5 นาที
- แรงดันที่หน้าสัมผัสจะมีผลกระทบจากหน้าที่ของเครื่องเชื่อมลงร้อนอัดโน้มติดด้วย
- ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับหน้าที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ (ทางเลือก)

6.5 การกำหนดตำแหน่งเครื่องมือ

- หมุน เครื่องเปาลมร้อน (4) ขึ้นจนถึงสุดตำแหน่งและหยุด
- กำหนดตำแหน่งเครื่องเชื่อมอัดโน้มติดบนวัสดุทับช้อนที่จะเชื่อม ขอบด้านนอกของลูกกลังขันเคลื่อน/ลูกกลังรีด (2) ต้องอยู่ในแนวเดียวกับขอบทับช้อนของวัสดุที่จะเชื่อม
- จำแสงเลเซอร์ (22) จะต้องอยู่ในแนวเดียวกับขอบทับช้อนของวัสดุที่จะเชื่อม

6.6 ขั้นตอนการเชื่อม

 ดำเนินการทดสอบการเชื่อมตามค่าแนะนำการเชื่อมจากผู้ผลิตวัสดุ และดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานหรือข้อกำหนดสำหรับแต่ละประเทศ ตรวจสอบรอยเชื่อมทดสอบปรับอุณหภูมิสำหรับการเชื่อม (พารามิเตอร์สำหรับการเชื่อม) หากจำเป็น

- หมุนเครื่องเปาลมร้อน (4) ลงจนถึงสุดตำแหน่งและหยุด สแนปสวิตซ์ (21) จะเริ่มต้นระบบขันเคลื่อนมอเตอร์โดยอัดโน้มติด (เริ่มต้นกระบวนการเชื่อม)
- ควบคุมดูแลกระบวนการเชื่อม แก้ไขความเร็วในการเชื่อมให้ถูกต้องโดยใช้ โพเทนชิโอมิเตอร์ (17) หากจำเป็น เลือนเครื่องเชื่อมอัดโน้มติดไปตามความพยายามที่ทับช้อนโดยใช้แสงเลเซอร์ของเครื่อง
- เมื่อเสร็จสิ้นการเชื่อม ให้ยกเครื่องเปาลมร้อน (4) ขึ้นจนถึงสุดตำแหน่งและหยุด

6.7 การปิดสวิตซ์

- หมุนโพเทนชิโอมิเตอร์ (24) ไปทิศทางบวก 0 เพื่อให้เครื่องเปาลมร้อน (4) เย็นลง เมื่อเครื่องมือเย็นลงแล้ว (หลังผ่านไปแล้วประมาณ 6 นาที) ให้ตั้งค่าสวิตซ์เครื่องเปาลมร้อน (9) เป็น 0 จากนั้นกดสายไฟ (1) ออกจากแหล่งจ่ายไฟ



- ร่องกระแทกอุปกรณ์เย็นลง
- ตรวจสอบ สายไฟ (1) และปลั๊กไฟว่ามีความเสียหายด้านไฟฟ้าหรือกลไกหรือไม่
- ล้างทำความสะอาด หัวฉีดสำหรับการเชื่อม (3) ด้วยแอลกอฮอล์

7. คู่มืออ้างอิงฉบับย่อสำหรับเครื่องเชื่อมหลังคา RW3400

7.1 การเปิดสวิตซ์เครื่อง / การเริ่มต้นใช้งาน

- เชื่อมต่อปลั๊กแรงดันไฟฟ้า
- เปิดสวิตซ์ที่สวิตซ์หลักสำหรับเครื่องเปาลมร้อน (9)
- เลือก/ตั้งค่าปริมาณลมเป้าด้วยตัวเลือนโดยใช้ล้ม (23) และอุณหภูมิตัวยโพเทนชิโอมิเตอร์ (24)
- ตั้งค่าความเร็วที่โพเทนชิโอมิเตอร์ (17)
- หมุนเครื่องเปาลมร้อน (4)

7.2 การปิดสวิตซ์

- หมุนเครื่องเปาลมร้อน (4) ขึ้นไปยังตำแหน่งพัก
- ตั้งค่าโพเทนชิโอมิเตอร์ (24) บนเครื่องเปาลมร้อน (4) ไปที่ 0 และปล่อยให้อุปกรณ์เย็นลง
- ปิดสวิตซ์ที่สวิตซ์หลักสำหรับ เครื่องเปาลมร้อน (9)
- กดปลั๊กแรงดันไฟฟ้า

8. คำถ้ามทีถ้ามบอย สาเหตุ และมาตรการ

การเขื่อมคุณภาพด้วยมาตรฐานจะเป็นผลทำให้:

- ตรวจสอบความเร็วการขับเคลื่อน อุณหภูมิการเขื่อม และปริมาณลมเบา
- ล้างทำความสะอาดหัวฉีดสำหรับการเขื่อม (3) ด้วยเบรนไฟฟ้า
- ดึงค่าหัวฉีดสำหรับการเขื่อม (3) ไว้ไม่ถูกต้อง (ดูการตั้งค่าหัวฉีดสำหรับการเขื่อม)

ยังคงไม่ถูกต้องต้นอุณหภูมิการเขื่อมที่กำหนดไว้หลังผ่านช่วงเวลาสูงสุดไปแล้ว 5 นาที:

- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
- ลดระดับปริมาณลมเบา

9. อุปกรณ์เสริม

ควรใช้เฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมที่เป็นของแท้จาก Weldy เท่านั้น หากไม่มีการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้ อาจทำให้การประกันสินค้าและการรับประกันเป็นโมฆะได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.weldy.com

10. บริการและการซ่อมแซม

การซ่อมแซมอาจทำได้เฉพาะโดยพาร์ทเนอร์ Weldy ห้องศินเท่านั้น การใช้งานจะ จำกัด เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมและอะไหล่เดิมจาก Weldy
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.weldy.com

11. การรับประกัน

- สิทธิการรับประกันที่ได้รับการยอมรับโดยพาร์ทเนอร์ Weldy ห้องศินจะมีผลใช้กับอุปกรณ์นี้
- ในกรณีที่การรับประกันอ้างว่าข้อผิดพลาดในการผลิตหรือการประมวลผลทั้งหมดจะต้องได้รับการซ่อมแซมหรือแทนที่โดยพาร์ทเนอร์ Weldy ในประเทศตามดุลยพินิจของตนเอง
- การเรียกร้องการรับประกันหรือการประกันสินค้าอื่นๆ จะอยู่นอกเหนือกระบวนการของกฎหมายที่มั่นคงใช้
- ความเสียหายที่มีผลมาจากการสึกหรอโดยธรรมชาติ การโหลดเกิน หรือการจัดการที่ไม่เหมาะสมจะไม่อยู่ภายใต้การประกันสินค้า
- อุปกรณ์การทำความร้อนจะไม่ครอบคลุมในสิทธิการประกันสินค้าหรือการรับประกัน
- ไม่สามารถเรียกร้องการรับประกันหรือการประกันสินค้าสำหรับอุปกรณ์ที่มีการตัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงโดยผู้ซื้อ หรือหากมีการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ไม่ใช่ของแท้จาก Weldy

12. คำประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องกัน

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, Switzerland ขอ
ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับสำหรับสภาพยุโรปดังต่อไปนี้ ใน
รุ่นที่เราให้บริการจำหน่าย

ระเบียบข้อบังคับ: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

มาตรฐานที่เทียบเท่า: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 (Zmax), EN 62233, EN 60335-1,
EN 60335-2-45, EN 50581

ชื่อของเอกสารที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการ: Volker Pohl, Manager Product Conformity

Kaegiswil, 02/01/2017

Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

Kathrine A.

Andreas Kathriner, GM

13. การกำจัด



 
ห้ามกำจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าไปปั้นกับขยะจากครัวเรือน!

อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และบรรจุภัณฑ์ควรได้รับการรีไซเคิล
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



www.weldy.com

Your partner:



© Copyright by Leister

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil /Switzerland
Tel. +41 41 662 74 74
Fax +41 41 662 74 16
www.weldy.com

BA_roofier RW3400 (part 3)
Ident No. 150.621 / 03.2017